# SIEMENS

Tornalama Tezgahı için İşletim ve

Programlama





09.2013 Basım Eğitim Kılavuzu



# SIEMENS

## SINUMERIK 828D/840D sl

Tornalama Tezgahları için İşletim ve Programlama Kılavuzu



Aşağıdakiler için geçerlidir:

SINUMERIK 828D SINUMERIK 840D si







## Temel geometri bilgileri

## 1 Kısa tanım

#### Modülün amacı:

Bu modül, programlama düzlemlerini ve DIN uyumlu koordinat sisteminde noktaları nasıl belirleyeceğinizi öğrenmenize yardımcı olur .

### Modülün tanımı:

Bu modül, eksenlerin ve düzlem açıklamalarının koordinat sistemine göre atamalarını açıklamakla birlikte çalışma alanı ile ilgili noktaların tanımlanmasını da öğretir.

TEZMAKSAN

Akademi

### İçindekiler :

Sağ el kuralı

Eksen atamalarına ilişkin açıklamalar

Çalışma alanındaki noktalar ve mesafeler

## 828D/840Dsl SINUMERIK Operate







Notlar

### Açıklama :

DIN standardına göre, CNC tezgahlarının çalışma alanındaki çeşitli hareket eksenleri harflerle ifade edilir. Eksenlerin atamasına ilişkin kurallar, bu DIN standardında belirlenir.

DIN standarttan elde edilen tezgah koordinat sistemi, bir düzlem ya da boşluktaki noktaları anlaşılır bir şekilde belirlememize imkan veren iş parçalarının geometrik açıklamasının temelini oluşturur.

Kartezyen (dikdörtgen) mekansal koordinat sistemi, en iyi "Sağ el kuralı" ile açıklanabilir. Bu kurala göre, sağ elde bulunan parmaklar eksenleri temsil eder: "X" (baş parmak), "Y" (işaret parmağı) ve "Z" (orta parmak). Parmak uçları aynı yöne bakar.



Tezgahın koordinat sisteminin konumu, tezgah üreticisi tarafından aşağıdaki noktalara dikkat edilerek belirlenir :

#### DIN standardına göre eksen tanımı :

- Z Ekseni: İş mili ile paralel veya denktir. Pozitif yön, iş parçasından uzak bir yönü işaret eder. Birden fazla mil olması durumunda, millerden biri ana mil olarak belirlenir.
- X Ekseni: Kurulum düzlemi ile paralel veya denktir. Z ekseni dikey olduğunda, X ekseni sağa doğru döner. Z ekseni yatay olduğunda, X ekseni sola doğru döner.
- Y Ekseni: X ve Z eksenine dik açılı olması sonucu, mekansal kartezyen koordinat sistemi ortaya çıkar.

İş parçasın"DAN" takım"A" hareket yönü "ARTI"dır.

Takımın hareketi "DAİMA" programlanmalıdır!





828D/840Dsl SINUMERIK Operate





## Teknolojik bilgiler

## 1 Kisa tanım

### Modülün amacı:

Bu modülü çalıştığınızda, en önemli teknolojik özellikleri ve tezgahın işlevlerini öğrenmiş olacaksınız.

#### Modülün tanımı:

Bu modül, torna işlemine yönelik DIN 66025 doğrultusundaki teknolojik komutlarla ilgili olarak bir programın genel yapısını açıklar.

### İçindekiler:

CNC programı yapısı

Teknolojik verilerin programlanması

Açma/kapama komutları

Özet



## 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





Notlar       Parça programı olarak da bilinen CNC programı, program başlatıldıktan sonra kumanda birimi tarafından adım adım yürütülen mantiksal olarak sıralanmış komultardan oluşur.         Kumanda birimilerinin üreticileri, DIN 66025 ile uyumlu kuralları tanır ve uygularlar.         Her program, kumanda biriminde bir program adı altında derlenir ve saklanır. Program adı hem harf hem de rakam içerebilir.         Bioklar, komutlar tarafından izlenen blok numaraları ile başlar.         Her komut, bir adres harfi (A-Z) ve bağlantili bir sayısal değer içeren komut kelimelerinden ve oluşur (hem büyük hem küçük harf kullanılabilir).         Programin yapısı:         Torgarin karafırdan izlenen blok numaraları ile başlar.         Her komut, bir adres harfi (A-Z) ve bağlantili bir sayısal değer içeren komut kelimelerinden ve oluşur (hem büyük hem küçük harf kullanılabilir).         Program in yapısı:         Torgarin marafırdan atanan bok numarası, kumanda birimi tarafından komut olarak değerleridiri maternatiksel olarak caşekide programılarır ve kullanıcıya daha kolay yönetim inkanı tanır. Programı yönetilmesinde hiçbir etkisi yoktur.         Gometrik veriler, takımın ya de eksenlerin hareketini matematiksel olarak açık bir şekilde tanımlayan türu te mil hızını önceden seçmek gibi işlemer için kullanılır. Öğer işlevler, donme yönü ve yardımcı cihazlar gibi özellikleri kontrol edebilir.         Program üzerindeki hakimiyeti arttırmak için, bloğun sonunda yer alan komut Garak teşi bağı olarak ekkenebilir. Bu komutiardan önce noktalı virgul kullanılının. Öğer işlevler, donme yönü ve yardımcı cihazlar gibi özellikleri kontrol edebilir.         Program üzerindeki hakimiyeti ar	Bölüm 2	CNC programı yapısı <sup>1</sup>											
Her program, kumanda biriminde bir program adı altında derlenir ve saklanır. Program adı hem harf hem de rakam içerebilir.         Bioklar, komutlar tarafından izlenen blok numaraları ile başlar.         Her komut, bir adres harfi (A-Z) ve bağlantlı bir sayısal değer içeren komut kelimelerinden ve oluşur (hem büyük hem küçük harf kullanılabilir).         Programın yapısı:         Image: Statistic Statiste Statiste Statistic Statistic Statistic Statistic Sta	Notlar	Parça programı olarak da bilinen <b>CNC programı</b> , program başlatıldıktan sonra kumanda birimi tarafından adım adım yürütülen mantıksal olarak sıralanmış komutlardan oluşur. Kumanda birimlerinin üreticileri, DIN 66025 ile uyumlu kuralları tanır ve uygularlar											
Bioklar, komutlar tarafından izlenen biok numaraları ile başlar. Her komut, bir adres harfi (A-Z) ve bağlantlı bir sayısal değer içeren komut kelimelerinden ve oluşur (hem büyük hem küçük harf kullanılabilir). Programın yapısı: Image: Strand Stran		Her program, kumanda biriminde bir <b>program adı</b> altında derlenir ve saklanır. Program adı hem harf hem de rakam içerebilir.											
Her komut, bir adres harfi (A-Z) ve bağlantılı bir sayısal değer içeren komut kelimelerinden ve oluşur (hem büyük hem küçük harf kullanılabilir).         Programın yapıs:         Image: State in the second state is the second state in the second state in the second state in the second state is the second state is the second state in the second state is the second state in the second state is the seco		Bloklar, komutlar tarafından izlenen blok numaraları ile başlar.											
Çıkış bilgileri       Açma/kapama bilgileri         Biok       Axoli       Aradegerleyci       Iler-       Hız       Takım       Diger         N       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         N       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         Cecometrik veriler       Teknolojik veriler       Teknolojik veriler       Teknolojik veriler       Teknolojik veriler         Program tarafından atanan blok numarası, kumanda birimi tarafından komut olarak değerlendirilmez. Genellikle 10 adımda yukarı çıkacak şekilde programianır ve kullanıcıya daha kolay yönetim imkanı tanır. Programın yönetilmesinde hiçbir etkisi yoktur.       Teknolojik veriler, gerekil takımı ya da eksenlerin hareketini matematiksel olarak açık bir şekilde tanımlayan tüm talimatlardır.         Teknolojik veriler, gerekil takımı etkinleştirmek ve gerekli kesme parametrelerine ilişkin ilerleme hızını ve mil hızını önceden seçmek gibi işlemler için kullanılır. Diğer işlevler, dönme yönü ve yardımcı cihazlar gibi özellikleri kontrol edebilir.         Tim       Tim       Tim       Tim       Tim         N80       T="Kaba işleme takımı"D1       N90 G34 F0.2 S180 M4       N100 G00 X20 Y0 Z2 D1       N10         N10       Tim       Tim       Tim       Tim       Tim <th></th> <th>Her ko komut Progra</th> <th>omut, bi kelimel amın ya</th> <th>r <b>adre</b> lerind pısı:</th> <th>es hai en ve</th> <th>rfi (A-2 oluşu</th> <th>Z) ve k r (herr</th> <th>bağla 1 büyi</th> <th>ntılı b ük he</th> <th>ir <b>sayıs</b> m küçü</th> <th><b>al değ</b> k harf ł</th> <th>e<b>r</b> içere kullanılal</th> <th>n bilir).</th>		Her ko komut Progra	omut, bi kelimel amın ya	r <b>adre</b> lerind pısı:	es hai en ve	rfi (A-2 oluşu	Z) ve k r (herr	bağla 1 büyi	ntılı b ük he	ir <b>sayıs</b> m küçü	<b>al değ</b> k harf ł	e <b>r</b> içere kullanılal	n bilir).
Biok       Audi- vom- mand       Koordinat eksenleri       Aradegerevici parametresi       lier- lierne       Hiz       Takim       Diger lierne         N       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         Q       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         Q       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         Q       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         Q       Z       H       K       F       S       T       M       M       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M       M       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M       G       Control		[			Cultu	o bilail				<b>A a r</b>			vil o ri
No:       Iany com com       Koordinat eksenleri       Aradegerleyici parametresi       Iler:       Hiz       Takim       User User         N       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         R       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         R       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         Geometrik veriler       Geometrik veriler       Teknolojik veriler       Teknolojik veriler       Teknolojik veriler         Program tarafından atanan blok numarası, kumanda birimi tarafından komu olarak değerlendirilmez. Genellikle 10 adımda yukarı çıkacak şekilde programlanır ve kullanıcıya daha kolay yönetim imkanı tanır. Programı yönetilmesinde hiçbir etkisi yoktur.         Geometrik veriler, takımın ya da eksenlerin hareketini matematiksel olarak açık bir şekilde tanımlayan tüm talimatlardır.       Teknolojik veriler, gerekli takımı tekinleştirmek ve gerekli kesme parametrelerine ilişkin ilerleme hızını ve mil hızını önceden seçmepa gibi özellikleri kontrol edebilir.         Programlanaya örnek:       T         T       No       G54 F0.2 S180 M4         N100       Goo X20 Y0 Z2 D1       N110         T       T       Pr		Blok	Auxil		ÇIKI	ş bilgi				Açı	па/кар		jiien
N       G       X       Y       Z       I       J       K       F       S       T       M         Image: Construction of the state of t		No:	iary com- mand	Koor	dinat ek	senleri	Arade paran	eğerleyi netresi	ci	İler- Ieme	Hız	Takım	Diğer işlevle r
Ceonegikveige Teknologik veriler Program tarafından atanan blok numarası, kumanda birimi tarafından komut olarak değerlendirilmez. Genellikle 10 adımda yukarı çıkacak şekilde programlanır ve kullanıcıya daha kolay yönetim imkanı tanır. Programın yönetilmesinde hiçbir etkisi yoktur. Geometrik veriler, takımın ya da eksenlerin hareketini matematiksel olarak açık bir şekilde tanımlayan tüm talimatlardır. Teknolojik veriler, gerekli takımı etkinleştirmek ve gerekli kesme parametrelerine ilişkin ilerleme hızını ve mil hızını önceden seçmek gibi işlemler için kullanılır. Diğer işlevler, dönme yönü ve yardımcı cihazlar gibi özellikleri kontrol edebilir. Programlamaya örnek:  N80 T="Kaba işleme takımı"D1 N90 G54 F0.2 S180 M4 N100 G00 X20 Y0 Z2 D1 N110 		Ν	G	X	Y	Z	I	J	К	F	S	т	М
Teknolojik veriler         Teknolojik veriler         Program tarafından atanan blok numarası, kumanda birimi tarafından komut olarak değerlendirilmez. Genellikle 10 adımda yukarı çıkacak şekilde programlanır ve kullanıcıya daha kolay yönetim imkanı tanır. Programın yönetilmesinde hiçbir etkisi yoktur.         Geometrik veriler, takımın ya da eksenlerin hareketini matematiksel olarak açık bir şekilde tanımlayan tüm talimatlardır.         Teknolojik veriler, gerekli takımı etkinleştirmek ve gerekli kesme parametrelerine ilişkin ilerleme hızını ve mil hızını önceden seçmek gibi işlemler için kullanılır. Diğer işlevler, dönme yönü ve yardımcı cihazlar gibi özellikleri kontrol edebilir.         Programlamaya örnek:         """       N80         ""       Program üzerindeki hakimiyeti arttırmak için, bloğun sonunda yer alan komutlar isteğe bağlı olarak eklenebilir. Bu komutlardan önce noktalı virgül kullanılımalıdır, aksi takdirde komutu izleyen karakterler kumanda birimi tarafından algılanmaz.					<u> </u>								
	M501	Geometrik veriler         Program tarafından atanan blok numarası, kumanda birimi tarafından komut olarak değerlendirilmez. Genellikle 10 adımda yukarı çıkacak şekilde programlanır ve kullanıcıya daha kolay yönetim imkanı tanır. Programın yönetilmesinde hiçbir etkisi yoktur.         Geometrik veriler, takımın ya da eksenlerin hareketini matematiksel olarak açık bir şekilde tanımlayan tüm talimatlardır.         Teknolojik veriler, gerekli takımı etkinleştirmek ve gerekli kesme parametrelerine ilişkin ilerleme hızını ve mil hızını önceden seçmek gibi işlemler için kullanılır. Diğer işlevler, dönme yönü ve yardımcı cihazlar gibi özellikleri kontrol edebilir.         Programlamaya örnek:               N80       T="Kaba işleme takımı"D1         N90       G54 F0.2 S180 M4         N100       Guor 200 Y0 Z2 D1         N110           Program üzerindeki hakimiyeti arttırmak için, bloğun sonunda yer alan komutlar isteğe bağlı olarak eklenebilir. Bu komutlardan önce noktalı virgül kullanılmalıdır, aksi takdirde komutu izleyen karakterler kumanda birimi tarafından algılanmaz.											

CNC Programındaki teknoloji her çalışma adımından önce, ilgili takım "T"       Notlar         "T" adresini, numaralar veya harflerle (burada sadece rakam kullanan varyantlar ele alınacaktır) ifade edilen takımın adı izler.       Forgramlanaya verileri (öm, takım tipi, uzunluk, yarıçap, vb.), programda "D" adresi ile etkinleştirilir.         Burada, tam bir veri seti "D" adresine "Kesme kenarı" adı verilir.       Her takım için farklı kesme kenarları (D1 D9) oluşturulabilir.         Programlamaya örnek       Açıklama :         N10 T="DRILL_D12"       Blok 10, takım 17'nin çağrılması Kesme kenarı D ilk eksen hareketi ile blok içinde etkinleştirilir .         Takımın çağrılmasının ardından, "F" ve "S" adresleri ile optimum kesme değerleri seçilir.       "F" adresi ile ilerleme hızı vf , ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir başı ilerleme düriler.
<ul> <li>"T" adresini, numaralar veya harflerle (burada sadece rakam kullanan vary- antlar ele alınacaktır) ifade edilen takımın adı izler.</li> <li>Geçerli tüm takım verileri (örn, takım tipi, uzunluk, yarıçap, vb.), programda "D" adresi ile etkinleştirilir. Burada, tam bir veri seti "D" adresine "Kesme kenarı" adı verilir.</li> <li>Her takım için farklı kesme kenarları (D1 D9) oluşturulabilir.</li> <li>Programlamaya örnek Açıklama : N10 T="DRILL_D12" Blok 10, takım 17'nin çağrılması Kesme kenarı D ilk eksen hareketi ile blok içinde etkinleştirilir .</li> <li>Takımın çağrılmasının ardından, "F" ve "S" adresleri ile optimum kesme değerleri seçilir.</li> <li>"F" adresi ile ilerleme hızı vf , ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir haru ilerleme (mm/dat) elerek cirilir.</li> </ul>
Geçerli tüm takım verileri (örn, takım tipi, uzunluk, yarıçap, vb.), programda         "D" adresi ile etkinleştirilir.         Burada, tam bir veri seti "D" adresine "Kesme kenarı" adı verilir.         Her takım için farklı kesme kenarları (D1 D9) oluşturulabilir.         Programlamaya örnek       Açıklama :         N10 T="DRILL_D12"       Blok 10, takım 17'nin çağrılması         N30 D1       Kesme kenarı D ilk eksen hareketi ile blok içinde etkinleştirilir .         Takımın çağrılmasının ardından, "F" ve "S" adresleri ile optimum kesme değerleri seçilir.         "F" adresi ile ilerleme hızı vf , ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir başı ilerleme hızı vf , ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir
Her takım için farklı kesme kenarları (D1 D9) oluşturulabilir.         Programlamaya örnek       Açıklama :         N10 T="DRILL_D12"       Blok 10, takım 17'nin çağrılması         N30 D1       Kesme kenarı D ilk eksen hareketi ile blok içinde etkinleştirilir .         Takımın çağrılmasının ardından, "F" ve "S" adresleri ile optimum kesme değerleri seçilir.         "F" adresi ile ilerleme hızı vf , ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir başı ilerleme (mm/day) elarak çirilir.
Programlamaya örnekAçıklama :N10 T="DRILL_D12"Blok 10, takım 17'nin çağrılması N30 D1N30 D1Kesme kenarı D ilk eksen hareketi ile blok içinde etkinleştirilir .Takımın çağrılmasının ardından, "F" ve "S" adresleri ile optimum kesme değerleri seçilir."F" adresi ile ilerleme hızı vf , ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir başı ilerleme (mm/day) elerek girilir.
N10 T="DRILL_D12"       Blok 10, takım 17'nin çağrılması         N30 D1       Kesme kenarı D ilk eksen hareketi         ile blok içinde etkinleştirilir .         Takımın çağrılmasının ardından, "F" ve "S" adresleri ile optimum kesme         değerleri seçilir.         "F" adresi ile ilerleme hızı vf , ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir         başı ilerleme (mm/day) elerek çirilir.
Takımın çağrılmasının ardından, "F" ve "S" adresleri ile optimum kesme değerleri seçilir. "F" adresi ile ilerleme hızı vf , ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir
"F" adresi ile ilerleme hızı vf, ya dakika başı besleme (mm/dak) veya devir
Daşı lieneme (mini/dev) olarak girlin.
'S' adresi ile kesme hızı vc, mil hızı için dakikada devir (dev/dak) olarak veya doğrudan kesme hızı için dakikada metre (m/dak) olarak girilebilir.
<ul> <li>Tezgahların varsayılan durumu, çalıştırıldıkları zaman aşağıdaki gibidir:</li> <li>Tezgahların varsayılan durumu, çalıştırıldıkları zaman aşağıdaki gibidir:</li> </ul>
m/dak olarak sürekli kesme bızı "S"     Kod G96
(İş parçasına bağlı Ø)
Programlamaya örnek: Açıklama :
N10 T="FINISHING_TOOL"         N20 G96 F0.1 S200 M4 D1 $v_f = 0, 1 \text{ mm/rev}$ , $v_c = 200 \text{ m/min}$ N30

Bölüm 4	Açma/kapam	a komutları	
Notlar	İş milinin dönm İlave yardımcı i işlevler ve prog Bu ilave işlevle bağlıdır. Aşağıdaki liste	e yönünü kontrol edecek farklı k şlevler, soğutma devreleri, bağla ramın çalıştırılması gibi işlemler rin varlığı, tamamen teknolojiye sadece komutlara verilen bir örr	omutlar bulunur. ama cihazları, yardımcı i kontrol edebilir. ve tezgahın tasarımına nek olarak görülmelidir:
	Talimat	Anlamı	
	M00 M03 M04 M05 M06 M08 M09 M30	Programlanmış Durma İş mili AÇIK, saat yönünde İş mili AÇIK, saat yönünün ter İş milinin durması (ama, progr Takım değişikliği Soğutucu AÇIK Soğutucu KAPALI Programın sonu, programın ba	rsi ram devam eder) aşına atlanır
	Programlama	ya örnek : Açıklama :	
	N10 T="ROUG N20 G96 F0.1 N30 M3 M8	HFACE" D1 S200 v <sub>f</sub> = 600 mm/dak, n = 28 Mil AÇIK sa	500 dak <sup>-1</sup> at yönünde, soğutucu AÇIK
	 N90 M30	Programın s	sonu
	(Not: Diğer işle M3 ve M4 açm	vler bu kı[avuzun/ekinde bulunn <b>Akademi</b> a/kapatma komutlarının etkisi	naktadır)
		Örnek Tornalama	
	Görüntüle	me yönü	
M501		Sayfa 6	828D/840Dsl SINUMERIK Operate

Bölüm 5	Özet					
Notlar	Adres	Anlamı				
	T D F S	Takım numarası Kesme kenarı (takım verileri) İlerleme/İlerleme hızı Hız/Kesme hızı				
	Yol bilgileri/çıkış komutları					
	Talimat	Anlamı				
	G95	mm olarak devir başı ilerleme **				
	G96	m/dak olarak sürekli kesme hızı **				
		** Torna tezgahlarında AÇIK konumu				
	Açma/kapama	bilgileri				
	Talimat	Anlamı				
	M00	Programlanmış durma				
	M03 M04 M05	İş mili AÇIK, saat yönünde İş mili AÇIK, saat yönünün tersi İş milinin Durması				
	M06	Takım değişikliği K S A N				
	M08 M09	Soğutucu AÇIK CINI Soğutucu KAPALI				
	M17 M30	Ara programın sonu Programın sonu, programın başına atlanır				
	Yukarıda bahsedilen talimatların tümü (G09 hariç), farklı talimatlar ile devre dışı bırakılacak şekilde programlanan kadar <b>moda</b> bağlıdır.					
	Üstelik, G09 gib sonraki blok ile l	i sadece blok blok çalıştırılan talimatlar bulunur. Bunlar, kumanda birimi tarafından otomatik olarak sıfırlanır.				



### **Program yapısı**

## 1 Kisa tanım

### Modülün amacı:

Bu modülde, anlaşılır ve işlevsel bir parça programın nasıl yapılandırılacağını öğreneceksiniz.

### Modülün tanımı :

Bu modül, NC programların programlama yapısını açıklamaktadır.

### İçindekiler :

- Programlamanın temel ilkeleri
- Parka programın program yapısı

İşleme sırasına ait program yapısı

Programın başında yapılan ayarlar

X eksenine yönelik ölçeklendirme



## 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





Bölüm 2	Programlamanın temel ilkeleri
Notlar	Parka programlar oluşturulurken dikkat edilmesi gereken belirli prensipler vardır:
	<ul> <li>Programın, en az üretim süresi ve mümkün olduğunca az malzeme is- rafı sağlayarak çizim üzerinde gereken sınırsız sayıda kaliteli iş parçası (toleranslar, yüzey kalitesi, biçim ve konum sapması, vb.) üretebilmesi gerekir.</li> </ul>
	<ul> <li>Bu, iş parçasının çizilmiş ideal konturu boyunca takımın yaptığı hare- kete bağlıdır.</li> </ul>
	<ul> <li>Toleranslar gösteriliyorsa, programlama daima toleransın ortasına gör yapılır.</li> </ul>
	Örnek: Æ20 + 0,1 – programlanmış değer = 20,05.
	Boyut ile ilgili hassas düzeltmeler, takımın aşınma düzeltme özelliği kul lanılarak tezgah üzerinde gerçekleştirilebilir.
	<ul> <li>Programın açık, kısa ve öz bir yapıda olması ve diğer kullanıcıların son- raki aşamalarda programın düzenini kolayca anlamalarını sağlamak için gereken verlerde yorum içermesi gerekir</li> </ul>





Programın başında yapılan ayarlar	Bölüm 5	
Kullanıcı açısından, parça programında ayarların açılması yararlı olabilir.	Notlar	
Gerekirse, moda bağlı olarak etkin olan bir aşamasında başka komutlar tarafında	bu komutlar programın herhangi an sıfırlanabilir.	
Torna uygulaması için program başlığ	ğı önerilmesi:	
Programlamaya örnek :	Açıklama :	
N10 G18 G54 G64 G71 G90 G96	Z/X düzlemi, 1. ZP ofseti, sürekli yol kontrolü, metrik sistem, mutlak boyutlar, m/dak olarak sürekli kesme hızı S	
N20 DIAMON LIMS=3000	Çap girişi*, hız sınırlaması n <sub>max</sub> =3000 dak <sup>-1</sup>	
N30		
<b>Not :</b> Takım 0 çapa ulaştığında (örn. kaplama değerlendirilen mil hızı maksimum mil hı artar.		
Sıkılma koşullarına ve iş parçasının boy nedeniyle daima bir hız sınırlaması belir		
* Çap girişine ilişkin açıklamalar, bu kıla dır .		

Bölüm 6	X ekseninin ölçek	lendirilmesi				
Notlar	Aşağıdaki 3 komut, ç noktalarına yönelik k	lanırken X adresinin h belirler.	edef			
	Çap programlama AÇIK Kod DIAMON					
	Çap programlama KAPALI Kod DIAMOF					
	G90 için çap progran	G90 için çap programlama, Kod DIAM90				
	G91 için yarıçap programlama					
	Bu komutlar moda bağlı olarak çalışır.					
	Programın sonuna kadar karşıt bir komut programlanana veya otomatik olarak sonlandırılana kadar program için geçerliliklerini korurular. Not : Torna makinelerinde "DIAMON" kodu genellikle AÇMA konumu için varsayılan ayardır. Sizin tezgâhınızda üretici tarafından hangi konumun uygulandığını öğrenmek için, lütfen tezgâhın kılavuzuna bakın. Mutlak (G90) ve artan (G91) boyut girişlerine yönelik komutların gösterimi: <b>LETMAKSAN Akademi Komut</b>					
		G90 altında	G91 altında			
	DIAMON *	Çap	Çap			
	DIAMOF**	Yarıçap	Yarıçap			
	DIAM90	Çap	Yarıçap	* *		
	Torna tezgahları için AÇIK konumu ** Freze tezgahları için AÇIK konumu Aşağıdaki sayfalarda, açıklanan kodların etkileri grafikle gösterilmektedir. Bunun için, sadece X ekseninin hareketi dikkate alınır. Gösterilen iş parçasının kaba torna işlemi, bu örneğe ait değildir.					





X ekseninin ölçeklend	Bölüm 6	
G90 altında "DIAM90"	Notlar	
Programlamaya örnel		
N70 N80 G90 DIAM90; N90 G01 X0 Z0; N100 X30; N110 Z-10 N120 X60; N130	Mutlak boyutlar, G90 için çap programlama 0 çapına göre orijinal konum 30 çapına hareket 60 çapına hareket	
	60 çapına N120 Hareketi	
	30 çapına N100 Hareketi	
Ø60	N90 takımın orijinal konumu	
G91 altında "DIAM90"	'komutunun etkisi: TF7MAKSAN	
Programlamaya örnel	k: Açıklama : Akademi	
N70 N80 G90 DIAM90; N90 G001 X0 Z0; N100 G91; N110 X15; N120 Z-10; N130 X15;	Mutlak boyutlar, G90 için çap programlama 0 çapına göre orijinal konum Artan boyut, DIAM90 yarıçap programlama!!! 15 yarıçapı ile hareket 15 yarıçapı ile hareket	
N140 G90; N150	Mutlak boyutlar, DIAM90 çap programlama!!! 15 yarıçapı ile N130 hareketi 15 yarıçapı ile N110 hareketi	
₽Ø FØ	N90 takımın orijinal konumu	
828D/840Dsl SINUMERIK Ope	erate Savfa 11	M506



## İşletim elemanları

## 1 Kisa tanım

### Modülün amacı :

Bu modülde, Sinumerik Operate'in genel işletim unsurlarını tanımayı ve bunları birbirinden ayırt etmeyi öğreneceksiniz.

TEZMAKSAN

Akademi

#### Modülün tanımı :

Sinumerik Operate'in genel işletimi açıklanacaktır. Tezgâh üreticisine bağlı olarak, aşağıdaki işletim elemanları kullanılabilir:

- Operatör panelleri (OP)
- CNC klavyesi
- Tezgâh kontrol paneli (MCP)

### İçindekiler :

Sinumerik Operate'in operatör panel yapısı

CNC klavye (QWERTY tip)

Tezgâh kontrol paneli (MCP)

## 828D/840Dsl SINUMERIK Operate


### M516



Bölüm 2	Sinumerik Operate'in Operatör Panel Yapısı		
Notlar	<ul> <li>Operatör paneli (OP) aşağıdaki işletim elemanlarından oluşmaktadır:</li> <li>8 + 4 yatay ve 8 dikey tuştan oluşan membranlı klavye</li> <li>Renkli ekran (828D'de 10.4" Ekran, 840D sl'de 15" Ekran)</li> <li>Operatör panelinin önünde USB girişi (840D sl),</li> <li>Operatör panelinin önünde USB, CF kartı, Ethernet (828D)</li> <li>Tamamen entegre QWERTY CNC-klavye (828D)</li> </ul>		
	<ul> <li>2.1 Sinumerik 840D sl'nin operatör paneli yapısı:</li> <li>Sinumerik 840D sl'nin operatör paneli yapısı:</li> <li>Sinumerik 840D sl'nin operatör paneli yapısı:</li> <li>Sinumerik 840D sl'nin operatör paneli yapısı:</li> <li>A ekran tuşlu yatay tuş (HSK) şeridi (sol ve sağ tarafta 2 adet)</li> <li>Dikey tuş şeridi (VSK) temi</li> <li>Sinumerik 840D sl), harici bellek ortamının, farenin veya klavyenin bağlanması için</li> </ul>		
	Durum LED'i: Güç Durum LED'i: Isı		
	<complex-block><complex-block></complex-block></complex-block>		

Sinumerik Operate'in Operatör Panel Yapısı		Bölüm 2
		Notlar
(1)	4 ekran tuşlu yatay tuş şeridi (sol ve sağ tarafta 2 adet) (HSK)	
(2)	Dikey tuş şeridi (VSK)	
3	10,4" TFT renkli ekran	
4	Çıkarılabilir arka kapağın arkasındaki panelin önünde bulunan USB, CF-kartı ve Ethernet	
5	Kilitlenebilir ve çıkarılabilir kapağın arkasında bulunan hazır LED (Durum kırmızı/yeşil), NC-LED (NC için Durum LED'i) ve CF-LED (CF karta okuma yazma erişimi)	
6	Entegre QWERTY CNC-klavye	
2.3. Ya	atay ve dikey Tuş çubuğu (HSK/VSK)	
Tuşlar, işlevler, çubuğu gösterili	programlanmış işlevlerle dinamik olarak bağlı düğmelerdir. Bu tuş çubuğunun (HSK) üzerinde bulunan monitörde veya tuş nun (VSK) sol tarafında simgelerden oluşan bir şerit olarak ir.	
•	8 yatay tuş, daha fazla menü içeren bireysel işletim sektörlerine erişmek için kullanılır. Yatay menü noktalarının her biri ile ilgili bir dikey menü şeridi/Tuş şeridi bulunmaktadır.	
•	8 dikey Tuş, o an seçili yatay Tuş ile bağlantılı işlevleri gerçek- leştirir. Dikey tuşa basıldığında, işlev çağrılır. <b>Akademi</b> Bu nedenle, seçili işlevin alt işlevi seçildiği takdirde, dikey tuş	
Yatav ti	ıs cubuğu bir de .	
• 4 ad	et ekran tuşu içerir (aşağıdaki resimlere bakın)	
MACHIN	"MACHINE" tuşu İşletim alanı "TEZGÂHI" çağırır ("JOG", "MDA" veya "AUTO" işletim modunda).	
$\land$	"Recall"-tuşu: Bir sonraki yüksek menü seviyesine geçer.	
>	"Extend"-tuşu: Yatay tuş çubuğunu uzatır.	
MENU SELECT	"MENU SELECT"-tuşu: İşletim alanı seçimine göre ana menüyü çağırır.	

Bölüm 2	Sinumerik Operate'in Operatör Panel Yapısı			
Notlar	2.4 Ekran alanı Ekran aşağıdakiler gibi düzenlenebilir:			
	(1))))))))))))))))))))))))))))))))))))			
	Machine     Position (mm)     TES     8			
	MX1 500.000 6 T ROUGHING_88A R8.800 functions			
	M21 500.000 MSP1 0.000° F 0.000			
	MSP3 0.000° 0.000 mm/min 100%			
	7 Master 0 100%			
	(1)			
	Act. values Machine			
	(11) T,S,M Jet Meas. J Meas. J Posi-			
	1 İşletim sektörü 2 7 8 Aşağıdakilerin görüntülenmesi: 2 Program volu ve adır <b>a domi</b> T = Etkin takım			
	3 Durum, program etkisi ve pro- gram adı			
	4 Alarm ve mesaj satırı Yüzdesel olarak mil yük fak-			
	6 Eksenlerin konumlarının okun- 9 Dikey tuş çubuğu (VSK)			
	ması 10 Çalışma penceresi 7 Etkin sıfır noktasının ve dön- 11 Yatay tus cubuğu (HSK)			
	menin görüntülenmesi 12 Tarih ve Saat			

CNC klavyesi	Bölüm 3	
Kullanılan çalıştırma programlama için bir Burada açıklanan tuş eklenebilir. Çalıştırma panelinin o açıklanmaktadır. Aşağıda, CNC klavye bulunmaktadır. CNC klavyesi "KB 48	Notlar	
SIEMENS	Y       Y	
Alfa Bloğu:	Alfa bloğu metin girişi yapmak için kullanılan A,, Z harflerini, boşluk tuşunu ve özel karakterleri içerir.	
Kısayol Bloğu:	Kısayol bloğu, çalışma alanlarının doğrudan seçilmesi için kullanılır.	
İmleç Bloğu:	İmleç bloğu, ekranda gezinmek için kullanılır,	
Sayı Bloğu:	Sayı bloğu, sayısal karakterlerin ve operatörlerin girilmesinde kullanıları 09 sayılarını, ondalık noktasını ve özel karakterleri içerir.	
Alfa Bloğundaki Tuş	şlar	
BACKSPACE	<b>BACKSPACE</b> Giriş alanındaki değeri siler. Düzenleme modundayken, imlecin önündeki karakter silinir.	
→I I← TAB	<b>TAB</b> Çeşitli karakterler ile imleci satır başına getirir.	
SHIFT	<b>SHIFT</b> Shift tuşu basılı tutulduğunda, tuşlardaki üst karakterler girilebilir.	
CTRL	<b>CTRL</b> Aşağıdaki tuşların birlikte kullanılması ile çalışma planında ve G-Code Düzenleyicisinde gezinilebilir.	
	Ctrl + NEXT WINDOW: Başa döner.	
	Ctrl + END: Sona gider .	
ALT	<b>ALT</b> ALT-Tuşu	

Bölüm 3	CNC klavyesi	
Notlar	INPUT	<ul> <li>INPUT</li> <li>Düzenlenmiş değeri kabul eder</li> <li>Dizin açar/kapatır</li> </ul>
	Kısavol Bloğunda	Dosya açar ki Tuşlar
	MACHINE	MACHINE İşletim alanı "Tezgâh"ı açar (JOG, MDA, Auto). Sarı renkli HSK 1 "Tezgâh"a karşılık gelir
	PROGRAM	<b>PROGRAM</b> İşletim alanı "Program"ı açar. Sarı renkli HSK 3 "Program"a karşılık gelir.
	OFFSET	<b>OFFSET</b> İşletim alanı "Parametre"yi açar (Takım listesi, Takım aşınması, Hazne, Çalışma ofseti, Kullanıcı değişkeni, Ayar verileri). Sarı renkli HSK 3 "Parametre"ye karşılık gelir.
	PROGRAM MANAGER	<b>PROGRAM MANAGER</b> İşletim alanı "Program yöneticisi"ni açar. Sarı renkli HSK 4 "Program Yöneticisi"ne karşılık gelir.
	CUSTOM	ALARM Gerçek Alarm listesi penceresini açar. "Tanılama" işletim alanında VSK 1 "Alarm listesi"ne karşılık gelir. CUSTOM
		Tezgâh üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.
	İmleç Bloğundaki	Tuşlar
		ALARM CANCEL
	ALARM CANCEL	Alarm ve mesaj satırında gösterilen bu sembol ile tanımlanan etkin alarmı devre dışı bırakır.
	1n CHANNEL	<b>CHANNEL</b> 1 – n'den kanal seçer.
	HELP	HELP Pencereyi bölerek içeriğe duyarlı yardım penceresini açar. G-Code düzenleyicisinin olması durumunda, programlama talimatlarına yönelik akıllı destek içeren yardım belgeleri çağrılır.
	NEXT WINDOW	NEXT WINDOW Gerçek çalışma penceresinde bir sonraki alt pencereyi etkinleştirir. G-Code düzenleyici penceresinde "CTRL + NEXT WINDOW" tuşlarına basarak, program kodunun ilk satırına geçebilirsiniz.
	PAGE DOWN PAGE UP	<b>PAGE UP</b> or <b>PAGE DOWN</b> Dizin veya çalışma planında önceki veya sonraki sayfaya gitmek için kullanılır.

CNC klavyesi		Bölüm 3
İmleç Bloğundaki Diğer Tuşlar		Notlar
END	END İmleci, parametre maskesinin son giriş alanına geçirir. G-code düzenleyicide, imleç etkin satırın sonuna gelecek şekilde ayarlanır ve Ctrl + END tuşlarına basılarak imlecin programın son satırının sonuna atlaması sağlanır.	
	<b>Cursor-Keys</b> Ekrandaki farklı alanlarda ve satırlarda gezinilir. Bir program listesindeyken, "cursor-to-the-right" tuşu bir dizin veya program açar. Geçerli seviyenin bir üst seviyesine geçmek için, "cursor-to-the-left" tuşuna basın.	
SELECT	<b>SELECT</b> Bu tuş sayesinde, mevcut pek çok alternatif arasında seçim yapabilirsiniz.	
Sayı Bloğundaki Tu	şlar	
BACKSPACE	BACKSPACE Etkin giriş alanındaki değeri siler. Düzenleme modundayken, sadece imlecin önündeki karakter silinir.	
DEL	DEL Akademi Parametre alanındaki değeri siler. Düzenleme modundayken, sadece imlecin arkasındaki karakter silinir.	
INSERT	<b>INSERT</b> Ekleme modunu veya hesap makinesini etkinleştirir. Giriş alanında varsa parametre menüsü açar.	
$\rightarrow$	INPUT	
INPUT	Düzenlenmiş değeri kabul eder	
	Dizin açar/kapatır	
	• Dosya açaı	

.

### Tezgâh kontrol paneli

#### Notlar

İşletim panelinin tipine bağlı olarak, tezgâh üreticisi tezgâhın çalıştırılması için SIEMENS marka veya kendine ait kontrol paneli kullanabilir.

Bu bölümde, Siemens tezgâh kontrol panelinde bulunan standart tuşlar açıklanmaktadır.

Tezgâha bağlı olarak, daha fazla tuş da kullanılabilir. Bu konuyla bilgi, tezgâh üreticisinin verdiği belgelerden alınabilir.

Tezgâh kontrol paneli "MCP 483":



Aşağıda, tezgâh kontrol panelinin tuşları ve işlevleri ile bilgiler yer almaktadır:



#### EMERGENCY-STOP-key

İnsan hayatının tehlikede olduğu veya tezgâh ya da iş parçasının hasar görebileceği acil bir durumda bu tuşa basın.

Tüm sürücüler, olabilecek en büyük fren torkuyla durdurulmak amacıyla frenlenir.

#### Akademi <sub>Not:</sub>

EMERGENCY-OFF tuşuna basılmasıyla oluşabilecek diğer tepkiler için, lütfen tezgâh üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.



#### RESET

- Çalışmakta olan programı durdurur. NC kumanda birimi tezgâh ile eş zamanlı kalır. Şimdi, yeni bir program çalıştırmak üzere hazırdır.
- Etkin alarmları devre dışı bırakır.

"JOG" işletim modunu seçer.











#### MDA "MDA

**TEACH IN** 

JOG

"MDA" (Machine Data Automatic) işletim modu seçilir.

Tezgâh ile etkileşimli programlar oluşturulur.

#### AUTO

"Machine Auto" işletim modunu seçer.

Tezgâh kontrol paneli		Bölüm 4
Single Block	<b>SINGLE BLOCK</b> Bir programı blok blok çalıştırır (tekli blok).	Notlar
Repos	<b>REPOS</b> Konturu yeniden konumlandırır ve kontura yeniden yaklaşır.	
→↓ Ref Point	<b>REF. Point</b> Referans noktasına yaklaşır.	
[VAR]	<b>VAR</b> (Değişken JOG adımı) Değişken adım uzunluğuna sahip artan boyutta geçiş yapılmasını sağlar.	
1 1 10000	<b>Inc</b> (Artan JOG adımı) 1,, 10000 olarak artan adım ölçülü artan boyutta geçiş yapılmasını sağlar. Artan adımın gerçek uzunluğu, tezgâh verilerine dayanır.	
Cvcle Start	Not: Tezgâh üreticisi tarafından verilen belgelere bakın. CYCLE START Bir programın çalıştırılmasında kullanılır.	
Cycle Stop	CYCLE STOP Bir programı durdurur. Akademi	
to 6 6th Axis	<b>Eksen tuşları</b> Eksen (X, Y, Z, 4, 5, 6) seçilir.	
- +	<b>Yön tuşları</b> Eksenin pozitif veya negatif yönde geçiş yapmasını sağlamak için kullanılır.	
Rapid	<b>RAPID</b> Eksenin en yüksek geçiş yapma hızında geçiş yapmasını sağlamak için kullanılır.	
WCS MCS	WCS MCS İş parçası koordinat sistemi (WCS) ve tezgâh koordinat sistemi (MCS) arasında geçiş yapmak için kullanılır.	

### Bölüm 4

Notlar

#### Tezgâh kontrol paneli





















#### İlerleme / Hızlı geçiş yapma değerlerini değiştirme

Programlanmış ilerleme hızının arttırılması veya azaltılması için kullanılır. Programlanmış ilerleme hızı %100 olarak temsil edilir ve %0 ve %120 aralığında değişebilirken hızlı geçiş yapma işleminde bu aralık en fazla %100 olur. Ayarlanan yeni değer, ekrandaki ilerleme durumu göstergesinde mutlak ve yüzde değeri olarak görüntülenir.

#### FEED STOP

Eksenleri durdurmak üzere tezgahın çalışmakta olan programı durdurulur.

#### FEED START

Programın geçerli bloktan devam ettirilmesini ve ilerleme hızının programlanmış değere arttırılmasını sağlar.

#### Mil hızının değiştirilmesi

Programlanmış hızın arttırılması veya azaltılması için kullanılır. Programlanmış hız %100'e karşılık gelmekle birlikte değişme aralığı %0 ve %120 arasında olur. Ayarlanan yeni değer, ekrandaki hız durumu göstergesinde mutlak ve yüzde değeri olarak görüntülenir.



#### SPINDLE START Mili çalıştırır.

#### Anahtar

Konum 0 Tuş yok Erişim kademesi 7

Konum 1 Anahtar 1 **siyah** Erişim kademesi 6

Konum 2 Anahtar 1 **yeşil** Erişim kademesi 5

Konum 3 Anahtar 1 **kırmızı** Erişim kademesi 4 En yüksek

En düşük erişim

kademesi

Artan erişim hakları

Erişim hakları(Anahtar)

Daha fazla erişim hakkı (Erişim kademesi 3 - 0) parola ile elde edilebilir.

## Temel işletim bilgileri

# 1 Kısa Açıklama

#### Modülün amacı :

Bu modülde, Sinumerik Operate'in görüntü panelinin ekran düzeni ile tuş ve düğmeleri kullanarak kumandanın çalıştırılmasına ilişkin temel bilgileri öğreneceksiniz.

#### Modülün tanımı:

Bu modülde, ana ekranın ilgili parçaları temel ekran düzeninin yardımı ile açıklanmaktadır. Yukarıdaki başlığın yanı sıra, bu modülde kullanılan birimler (mm/inç) ile ilgili parametrelerin seçimi ve giriş maskelerinde hesap makinesinin kullanımı açıklanmaktadır.

Akademi

#### İçindekiler :

Temel işletim bilgileri

Giriş maskeleri ile ilgili dikkat edilecek huşuslar TEZMAKSAN

# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





### M518



Bölüm 2	Temel işletim bilgileri		
Notlar	2.1 "JOG" işletim modundaki HMI'nın ana ekranı Bu bölümde, ana ekranın parçaları irdelenmektedir		
	M         1         4         6         11/28/12           NC/UKS/DOKU/D(2) JRNING_1         SIEMENS         (12)		
	Image: West (3)     Image: Solution state stat		
	MX1 500.000 (8) T ROUGHING_88A R8.800 functions MZ1 500.000 (8) T ROUGHING_88A R8.800 Z39.000 functions		
	MSP1         0.000°         F         0.000           MSP3         0.000°         0.000 mm/min         100%		
	9 S1 ~ 0 S1 ~ 100%		
	(10)		
	Machine		
	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >		
	1- Etkin isletim alanı ve modu 8 Eksenlerin konumlarının okun-		
	2- Program yolu ve adı E Z M A K S A N ması 3- Durum, program etkisi ve kanal 9 Etkin sıfır noktasının, dön-		
	adı <b>AKademi</b> menin, aynalamanın ve ölçek- 4- Alarm ve mesaj satırı lendirmenin görüntülenmesi		
	5- Kanal işletim mesajları 10 Çalışma penceresi 6- Tarih ve zaman 11 Yatay tuş çubuğu 7- Aşağıdakilar görüntülenmektedir: Dikey tuş çubuğu		
	<ul> <li>Aşağıdakiler görüntülerimektedir.</li> <li>Dikey tüş çubuğu</li> <li>T = Etkin takım</li> </ul>		
	- F = Geçeril lieneme nizi - S = Mil		
	<ul> <li>Yüzdesel olarak mil yük faktörü</li> </ul>		

Temel işletim bilgileri		Bölüm 2
1 Active operation	ng area and operating mode	Notlar
(The display mode depends on the selected operating mode on the ma- chine control panel (MCP)).		
Display area	Description	
	The operating mode "Machine Manual" (setup mode) can be selected by pressing the "JOG"-button on the machine control panel. Functions adjusted under "T,S,M" like tool selection, work offset and spindle control affect all movements in the manual operating mode. Another function using the "JOG"-Mode is the ap- proaching of the reference point (REF.POINT).	
2 Program path	and name	
NC programs can be	e created, modified and selected in the three main di-	
Declarate programs	DIR	
🖶 🗅 Subprograms 🖶 🗀 Workpieces	DIR DIR	
	T E Z M A K S A N Akademi	
Display area	Description	
	Reset	
$\bigcirc$	Interrupted	
$\diamond$	Activated	

Bölüm 2	Temel işletim bilgileri		
Notlar	(4) Alarm ve mesaj satırı		
	Program kodundaki bir yazım hatası veya donanımın arızalanması (ö Acil durumda durdurma) sonucu, açıklayıcı metin içeren bir alarm numarası görünür		
	MCP Görüntü Açıklama alanı		
	Reset 3000 Emergency stop		
	Hatanın düzeltilmesinin ardından (donanım arızasının giderilmesi), hata mesajını "RESET" düğmesi ile sıfırlayabilirsiniz.		
	CNC-klavyesi		
	Klavyedeki "ALARM" tuşuna bastığınızda, etkin tüm alarm mesajlarını içeren "Alarm listesi" penceresi açılır.		
	ALARM 12080 Channel 1 block N856 syntax error in text 300		
	Hatanın düzeltilmesinin ardından (yazım hatasının düzeltilmesi), klavyedeki "ALARM CANCEL" tuşu ile hata mesajını sıfırlayabilirsiniz.		
	<ul> <li>I E Z M A K S A N</li> <li>Kanal işletim mesajları işletim mesajlarının sembollerle görüntülenmesi .</li> <li>Görüntü alanı Açıklama</li> <li>Attention: Bu sembolün göründüğü durumlarda, manual ialam yanılması garakir</li> </ul>		
	"Cter" manuel işlem yapılması gerekir.		
	• Stop mesaji durumunda yapilacak işiem.		
	"NC-Start" tuşuna basılarak devam ettirilir.		
	<ul> <li>"Wait" mesajı durumunda yapılacak işlem:</li> </ul>		
	Arızanın başarılı bir şekilde bildirilmesinin ardından, işleme programı otomatik olarak çalışmaya devam eder.		
	Stop: EMERGENCY-STOP tuşu etkinleştirilir		
	Stop: M0/M1 etkinleştirilir		
	Bu sembolün göründüğü durumlarda, manuel işlem yapılması genellikle gerekli değildir.		
	<ul> <li>Wait: Saniyeler veya mil devri cinsinden kalan bekleme süresi</li> </ul>		
	<ul> <li>Wait: Tamamen durdurma işlemi gerçek- leştirilmemiştir</li> </ul>		

Temel işletim bilgileri		Bölüm 2
Tarih/Saat Ekranın sağ üst köşesinde geç	çerli tarih ve saat göserilir.	Notlar
<ul> <li>T,F,S ve mil değerinin ç</li> </ul>	görüntülenmesi	
Görüntü alanı	Açıklama	
T,F,S       R1.200         T       R0UGHING_80       R1.200         1       D1       Z20.000         K100.00       R1.200       R1.200         F       0.000       mm/min       100%         S1       0       R1.200       R1.200         Master       0       0.000       R1.200         0       0       0.000       R1.200	<ul> <li>T: (Takım) Etkin takımın adı. İsteğe bağlı "TC" ekranı, sadece döner kafa tezgâhı mevcutsa görüntülenir.</li> <li>F: (İlerleme) Geçerli işlemenin etkin ilerleme hızı (üst: gerçek besleme hızı, işleme sırasında büyük basamaklar), programlanmış ilerleme hızı (alt) ve besleme hareketi % olarak görüntülenir.</li> <li>S: (Mil) Geçerli işlemenin etkin mil hızı (üst: gerçek hız, işleme sırasında büyük</li> </ul>	
8 Eksenlerin konumların	(alt) ve hız hareketi % olarak görüntülenir T E Z M A K S A N ın görüntülenmesi kadomi	
MCP/Görüntü alanı	Açıklama	
Act. vls. MCS	MCP üzerindeki " <b>WCS MCS</b> " tuşu veya VSK 7 " <b>Act. vls. MCS</b> " ile tezgâhın koordinat sistemi (MCS) ve iş parçası koordinat sistemi (WCS) arasında geçiş yapılabilir.	
Etkin sıfır noktası ofse ölçeklendirmenin görü	tlerinin, dönmenin, aynalamanın ve ntülenmesi	
Tezgâhın koordinat sistemi (M kıyaslandığında sıfır noktası o	ICS), iş parçası koordinat sistemi (WCS) ile fsetlerini göz önünde bulundurmaz.	
Görüntü alanı	Açıklama	
G54 \\$`+X ⊿\\X ⊟XY	Geçerli işleme sırasına ait etkin çalışma ofsetinin, dönmenin, aynalamanın ve ölçeklendirmenin adıdır.	

.

Bölüm 2	Temel işletim bilgileri				
Notlar	Qalışma penceresi				
	T,S,M				
	Tool name				
	Spindle S1 rpm Gear stage				
	Spindle M function				
	Other M function				
	Machining plane				
	Basılı yatay tuşa bağlı olarak, ilgili parametre alanları ve yardım resimleri görüntülenir. Burada "T,S,M" maskesi gösterilmektedir.				
	<sup>(11)</sup> Yatay tuş çubuğu (HSK)				
	Kullanıcı arayüzü farklı alt bölümlerden oluşur. Ekranın alt tarafında, 8 tuşlu yatay tuş çubuğu (HSK) bulunur. Yeni bir pencere, tuşların hemen altındaki düğmelere basılarak seçilir. İşlevlerin sayısı maksimum 8 tuşluk gösterim kapasitesini aştığı takdirde iki farklı yatay tuş çubuğu bölünür.				
	İleri geri değişim, operatör panelindeki "Menu extend" tuşu ile gerçekleştirilir.				
	12 Dikey tuş çubuğu (VSK) ∧ K S ∧ N				
	Mevcut işlevler ve işletim modları, ekranın sağ tarafındaki dikey tuş çubuğunun (VSK) arkasında bulunan tuşlar ile seçilebilir. İşlevlerin sayısı maksimum 8 tuşluk gösterim kapasitesini aştığı takdirde iki farklı dikey tuş çubuğu bölünür.				
	Gecis asağıdaki tuslarla gerceklestirilir:				
	"Forward" tusu veya				
	"Backward" tusu (VSK 8)				
	2.2 Tuslar ve düğmeler ile isletim				
	2.2 I uşlar ve dugmeler ile işletim				
	Sinumerik Operate <b>6 farklı işletim alanına</b> ("Tezgâh", "Parametre", "Program", "Program Yöneticisi", "Teşhis", "Başlatma"), <b>3 işletim moduna</b> ("JOG", "MDA", "AUTO") ve <b>2 işleve (</b> "REPOS", "REFPOINT" <b>)</b> ayrılır.				
	Operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " düğmesine basarak, etkin ekranın alt tarafında sarı yatay tuş çubuğu ve sol tarafında sarı dikey tuş çubuğu görüntülenir. HSK'de 6 işletim alanı tuşu, 3 işletim modu ve dikey tuş çubuğunda 2 işlev tuşu bulunur.				

Temel işletim bilgi	Bölüm 2	
2.2.1 Yatay tuş çubu	Notlar	
Görüntü alanı	Açıklama	
Machine	HSK 1 "Machine" tuşuna bastığınızda, işletim alanı "Tezgâh" çağrılır.	
<b>↓</b> Parameter	HSK 2 "Parameter" tuşuna bastığınızda, işletim alanı "Parametre" çağrılır. <i>Modül M523 – "İşletim alanı Parametre" bölümüne</i> <i>bakın.</i>	
Program	HSK 3 "Program" tuşuna bastığınızda, işletim alanı "Program" çağrılır.	
Program manager	HSK 4 "Program-Manager" tuşuna bastığınızda, işletim alanı "Program Yöneticisi" çağrılır. Modül M525 – "İşletim alanı Program Yöneticisi" bölümüne bakın.	
Diag- nostics	HSK 5 "Diagnose" tuşuna bastığınızda, işletim alanı "Teşhis" çağrılır. Akademi	
Setup	HSK 6 "Start-up" tuşuna bastığınızda, işletim alanı "Başlatma" çağrılır.	

Bölüm 2	Temel işletim bil	gileri
Notlar	2.2.2 Dikey Tuş Çı	ubuğu (VSK)
	Görüntü alanı	Açıklama
		VSK 1 "AUTO" tuşuna bastığınızda, işletim modu "AUTO" çağrılır.
		Modül M522 – "İşletim modu AUTO" bölümüne bakın.
	MDA	VSK 2 "MDA" tuşuna bastığınızda, işletim modu "MDA" çağrılır.
		Modül M521 – "İşletim modu MDA" bölümüne bakın.
		VSK 3 "JOG" tuşuna bastığınızda, işletim modu "JOG" çağrılır.
		Modül M520 – "İşletim modu JOG" bölümüne bakın.
	REPOS	VSK 4 "REPOS" tuşuna bastığınızda, "JOG" işlevi çağrılır.
		VSK 5 "REF POINT" tuşuna bastığınızda, "REF POINT" işlevi çağrılır.
		TEZMAKSAN Akademi

Giriş maskeleri ile	Bölüm 3	
3.1 Ölçüm birimleri	(metrik/ingiliz)	Notlar
Dokümantasyonun tar birimleri metrik sistem sistemle denk İngiliz ö	mamında kullanılan parametrelerin tümüne ait ölçüm ıde (mm) tanımlanır. Aşağıdaki tabloda, metrik ölçüm birimleri (inç ve foot) karşılaştırılmaktadır.	
Not : Metrik sistem (mm) ve yapılması gerektiğine bölümünde bulunabili	e İngiliz ölçüm sistemi (inç) arasında nasıl geçiş dair açıklamalar modül B520 – "İşletim modu JOG" r.	
Metrik	Inch/foot	
mm	in	
mm/tooth	in/tooth	
mm/min	in/min	
mm/rev	in/rev	
m/min	ft/min	
3.2 Parametre seç	imi	
Aşağıda açıklanan gi seçiminin yapılabildiğ çağrılabilir.	riş maskesinde parametre seçimi, parametre ji ve sayısal girişin yapılamadığı her giriş alanında	
INSERT	Olası parametrelerin listesi, klavyede "INSERT" tuşuna basılarak görüntülenir. <b>Ağını kullanılarak gezinilebilir</b> . <i>Menüde, mavi imleç tuşları kullanılarak gezinilebilir.</i>	
	Uzun listelerde gezinme, klavyede parametrenin ilk harfine veya numarasına basılarak kısaltılabilir. Her basılan tuş, seçimi sınırlar.	
INPUT	Seçili giriş turuncu renk ile vurgulanıyorsa (gerçek imleç konumu), klavyedeki sarı renkli "INPUT" tuşlarına basılarak seçilen değer giriş alanına getirilir.	
SELECT	Alternatif olarak, mavi renkli "SELECT" tuşuna arka arkaya basarak giriş alanındaki olası seçenekler arasında gezinebilirsiniz.	

Bölüm 3	Giriş maskeleri ile ilgili notlar					
Notlar	3.3 Hesap makine	3.3 Hesap makinesi				
	Hesap makinesi, işle	tim alanının herhangi bir yerinden çağrılabilir.				
	7         8         9         /         (         )           4         5         6         * $\sqrt{x}$ R           1         2         3         + $x^2$ S           C         0         .         -         =	Giriş alanına sayısal bir giriş yapılması gerekiyorsa, klavyedeki <b>eşittir işaretine</b> (=) basarak hesap makinesini açabilirsiniz. Giriş alanında zaten 100 gibi bir değer bulunuyorsa, değer hesap makinesi penceresine aktarılır.				
	Tuşlar	Açıklama				
	Delete	"Delete" tuşuna basıldığında, hesap makinesindeki her giriş veya sonuç değeri silinir.				
	+ -	Değerleri hesaplamak için, matematiğin dört temel işlemi kullanılabilir,				
	· /	ayrıca				
	√x R	Karekök (R) ve				
	x <sup>2</sup> S	Kare (S) de kullanılır.				
	Calculate	Hesap makinesine, arkasından sayı gelen bir "R" harfi girer ve "Calculate" düğmesine basarsanız, girişin karekökü hesaplanır. Sayının önüne "R" yerine "S" girerseniz, karesi hesaplanır.				
	()	Parantez içinde değerleri olan matematiksel bir işlev, karmaşık matematiksel ifadelerin çözülmesine imkân verir.				
	Accept	"Accept" tuşu, sonucu giriş alanına aktarır ve hesap makinesini kapatır.				
	Cancel	"Cancel" düğmesi, hesap makinesini kapatır.				
M518		Saufa 12 828D/840Del SINI IMERIK. Operate				

# İşletim Modu "JOG"

## 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülde, "JOG" işletim modundaki "Machine" işletim alanına ait farklı seçenekleri öğreneceksiniz.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, manuel modda bulunan (kurulum ve temel işlevler) Sinumerik Operate tuşları açıklanmaktadır.

#### İçindekiler :

İşletim modu "JOG"

Takım, mil ve tezgâh komutları (T,S,M)

Çalışma ofsetini ayarlama ("Set WO")

İş parçasını ölçme

Takım ölçme

Konum

Stok kaldırma

Dişi senkronize etme

Ayarlar



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate

M520



520



Bölüm 2	İşletim Modu "JOG"					
Notlar	"JOG" işletim modu, programın çalışması için tezgâhı ayarlarken veya sadece tezgâhtaki eksenleri hareket ettirmek istediğinizde kullanılır.					
	<ul> <li>Referans noktasına hareket, bir başka deyişle konumlu ölçme sis- teminin kalibrasyonu</li> </ul>					
	<ul> <li>Otomatik modda bir pr ölçüm takımları, iş pare tanımlanması program</li> </ul>	ogram yürütmek üzere tezgâhı hazırlarken, örn. çası ölçümü ve gerekirse çalışma ofsetlerinin da kullanılır.				
	Eksenlerin hareket ettirilmesi, örn. programın kesilmesi sırasında					
	Eksenlerin konumland	ırılması				
	2.1 "JOG" işletim moo	lunun seçilmesi				
	"JOG" işletim modu aşağ	daki gibi seçilebilir:				
	Tez bas "JC	<u>r</u> gâh kontrol panelindeki (MCP) " <b>JOG</b> " düğmesine sın. )G" işletim modu hemen açılır				
	- V	EYA -				
	MENU SELECT düğ	ːgâh kontrol panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " jmesine basın.				
	JOG "JO	G" işletim moduna hemen geçmek için, ekranın i tarafında bulunan sarı renkli dikey tuş buğundaki VSK 1 " <b>JOG</b> " tuşuna başın.				
	Operatör panelindeki veya klavyedeki "MACHINE" tuşuna basarak, "Tezgâh" işletim alanına geçin ya da operatör panelindeki "MENU SELECT" tuşuna ve					
	Machine sar Şu	ı renkli HSK 1 " <b>Machine</b> " tuşuna basın pencere açılır:				
		11/28/12 12:31 PM				
	NC/WKS/DOKU/DIN_TURNING_1	SIEMENS G functions				
	Workpiece Position (mm)	T.F.S Outling				
	» X 890.000	T ROUGHING_80A R0.800 functions				
	Z 461.000	1 D1 X55.000				
	SP1 0.000 ° SP3 0.000 °	F 0.000				
	0.000					
		Master 0 100%				
		Act. values Machine				
	T,S,M Java Set Java Mea	s. Posi- p. tool Posi- tion rem.				

İşletim Modu "JOG	Bölüm 2	
Aşağıdaki işlevler, " <b>M</b> çubuğunda bulunmak	Notlar	
2.2 Dikey tuş çubi	ukları 1 ve 2	
Görüntü alanı		
G functions	En önemli G işlevleri, VSK 1.1 <b>"G functions</b> " tuşuna basıldığında görüntülenir.	
Auxiliary functions	Mevcut yardımcı işlevler, çıkış sırasında VSK 1.2 " <b>Auxiliary functions"</b> tuşuna basıldığında görüntülenir.	
Act. values Machine	VSK 1.7 " <b>Act. values Machine</b> " tuşun bastığınızda, koordinat sistemi tezgâh koordinat sistemi (MCS) ve iş parçası koordinat sistemi (WCS) arasında geçiş yapar.	
	<b>Not :</b> Tezgâh üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.	
	Operatör panelinde (OP) VSK 1.8 " <b>Extend</b> " tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 2'de bulunan ilave tuşlar seçilebilir.	
All G functions	VSK 2.2 " <b>All G functions</b> " tuşuna bastığınızda, tüm G işlevleri gösterilir.	
Zoom act. val.	VSK 2.6 " <b>Zoom act. val.</b> " tuşuna bastığınızda, seçili koordinat sistemindeki tüm gerçek eksen konumlarının yanı sıra her eksene ait etkin ilerleme hızı ve ilerleme hareketi tam ekran olarak gösterilir. Etkin tüm sıfır noktası ofsetlerinin yanı sıra, dönüşümler ve T,F,S verileri de alt bilgi satırında görüntülenir.	
	<b>Not :</b> Tezgâh " <b>REPOS</b> " alt modundayken, manuel moddayken hareket ettirilen yol farkı da görüntülenir.	
	Operatör panelinde (OP) VSK 2.8 " <b>Back</b> " tuşuna basıldığında, dikey tuş çubuğu VSK 1 menüsüne döner.	

Bölüm 2	İşletim Modu "JOG"					
Notlar	2.3 Yatay tuş çu	bukları 1 ve 2				
	Görüntü alanı	Açıklama				
	T,S,M	HSK 1.1 " <b>T,S,M</b> " bastığınızda, "T,S,M" giriş ekranı etkinleştirilir.				
	► Set ₩0	HSK 1.2 " <b>Set WO</b> " tuşuna bastığınızda, çalışma ofsetinin giriş ekranı etkinleştirilir.				
	Meas. workp.	HSK 1.3 " <b>Meas. workp.</b> " tuşuna bastığınızda, iş parçasını ölçen giriş maskesi etkinleştirilir.				
	Meas. tool	HSK 1.4 " <b>Meas. tool</b> " tuşuna bastığınızda, "Measure tool" işlevi etkinleştirilir ve genişletilmiş seçenekler "Manual", "Automatic", ve "Calibrate" dikey tuş çubuğunda görüntülenir.				
	Posi- tion	HSK 1.5 " <b>Position</b> " tuşuna bastığınızda, "Position" giriş ekranı etkinleştirilir.				
	Stock rem.	Operatör panelinde (OP) " <b>Menu extend</b> " düğmesine bastığınızda, HSK üzerine daha fazla tuş eklenir.				
		İletişim satırının sağ tarafındaki sembol, HSK üzerinde daha fazla seçenek olduğunu belirtir.				
		Bu sembol, genişletilmiş tuş çubuğunda olduğunuzu gösterir.				
	>	This symbol indicates that you are in the extended softkey bar.				
	Synch. thread	HSK 2.5 " <b>Synch. thread"</b> tuşuna bastığınızda, dişlerin yeniden işlenmesi için kullanılan Dişi senkronize et ekranı görüntülenir.				
	Hand- wheel	HSK 2.6 " <b>Handwheel</b> " tuşuna bastığınızda, tezgah koordinat sistemi (MSC) veya iş parçası koordinat sistemindeki (WCS) ekseni hareket ettirmeye yarayan giriş maskesi görüntülenir.				
	Synch. Action.	HSK 2.7 " <b>Synch. Action."</b> tuşuna bastığınızda, senkronize edilmiş geçerli eylemleri gösteren ekran açılır.				
	Settings	HSK 2.8 " <b>Settings"</b> tuşuna bastığınızda, Sinumerik Operate üzerinde manuel işlemlere yönelik ayar yapabileceğiniz bir pencere açılır.				



Bölüm 3	Takım, mil ve tezgah komutları (T,S,M)					
Notlar	3.3 "T,S,M" Para	metreleri (Takım, mil ve tezgah komutları)				
	Takım, mil ve tezgah komutları için giriş maskeleri:Değerler, doğrudan turuncu ile işaretlenmiş giriş alanlarına girilebilir veya"SELECT" tuşu ile önceden tanımlanmış parametreler seçilebilir.Alternatif olarak, işaretli imleç alanındaki "INSERT" düğmesi tümparametreleri içeren bir seçim menüsü açar. Bu menüde "Tab" tuşu veyamavi renkli "cursor-up" ve "cursor-down" düğmeleri ile gezinebilirsiniz."INPUT" düğmesi ile seçili değerler üstlenilir.Ülkeye özgü ölçüm birimlerinden (metrik/İngiliz) bağımsız olarak, tümbirimler giriş maskelerinde görüntülenmez.Modül 518 – "Temel islemler" bölümüne bakın.					
	Bu belgede, ölçüm birimleri daima metrik sisteme dayanmaktadır.					
	T T Tool name T Spindle S1 r Spindle M function Other M function Uork offset Machining plane	pm Gear stage				
	Parametre	Meaning				
	Takım seçimi	"Takım adı" veya "Konum numarası" ile takım seçilmesi				
	T	Takım adı: Örn. T1 veya Kaba işleme_55 (alfanumerik). Veya Konum numarası				
	D	Takımın kenar kesme numarası.				
	Mil : • S1 İş mili • S2 Takım mili	<b>Not :</b> S2 millerinin görüntülenmesi isteğe bağlıdır. Tezgah üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.				
	dev/dak	Mil hızı (dakikadaki devir, sayısal değer).				
	Mil M işlevi	Mil M işlevi (Klavyedeki "SELECT" tuşunu kullanarak seçim yapın).				
	<ul> <li>Boş alan</li> </ul>	Seçim yapılmadı.				
	● Sağ (M 3)	Milin saat yönünde dönmesi.				
	• Sol (M 4)	Milin saatin tersi yönünde dönmesi.				
	• Kapalı (M 5)	Mil durdurulur.				
	• Konumlandırma (SPOS)	Milin konumlandırılması: Mil, istenilen konuma getirilir.				
M520		Sayfa 8 828D/840Dsl SINUMERIK Operate				

Takım, mil ve tezga	Bölüm 3				
Parametre	Birim	Anlamı (devamı)	Notlar		
Diğer M işlevleri		Üretici tanımlı M işlevleri. İşlev numarasını girdiğinizde, ilgili M işlevi seçilmiş olur.			
		İşlev ve anlamı arasındaki ilişki için tezgah üreticisine ait tabloya bakın.			
Çalışma ofseti:		Alternatif parametre seçenekleri:			
<ul><li>Yok</li><li>Temel referanslar</li></ul>		Çalışma ofsetinin gerçek değeri, referans noktasına yaklaştıktan sonra tezgahın sıfır noktasını belirtir.			
<ul><li>G54</li><li>G55</li></ul>		İşleme programı ise aksine iş parçasının sıfır noktasını belirtir. Bu ofset, sıfır noktası ofseti olarak girilmelidir.			
• G56 • G57		Çalışma ofsetlerini, "Work offset" tuşu ile ayarlanabilir çalışma ofsetlerinin takım list- esinden seçebilirsiniz.			
		Modül M523 – "İşletim alanı Parametre" bölümüne bakın.			
Ölçüm birimi:		Alternatif parametre seçenekleri : S			
<ul><li>yok</li><li>mm</li><li>Imperial</li></ul>	[mm] [inch]	Not : Akademi Burada yapılan ayarın programlama üzerinde etkisi vardır.			
Çalışma Düzlemleri	(XY)				
<ul><li>G17</li><li>G18</li></ul>	(ZX)				
• G19	(YZ)				
Dişli kademesi		Dişli kademesinin özelliği (yok, oto, I - V)			
Durma konumu	[Deg]	Input of the spindle position. <b>Not :</b> "CYCLE START" ile girilen değerler işleme alınır. Seçenek alanlarındaki girişler silinir. כֿיָדָ			
T,S,M	ame				
Т		D 1			
Spindle S1 Spindle M function	<b>ল</b> 'চ	rpm Gear stage Stop position °			

Bölüm 3	Takım, mil ve tezgah korr	utları (T,S,M)	
Notlar	3.4 Takım tanımı ve "T, S, N	l" giriş maskesinin çağrılması	
		SIEMENS	11/05/12 5:06 PM Select
	// Reset		tool
	V 1000 000	T	Select work offs.
	SP3 0.000°	F 0.000 0.000 mm/min 0.0% S1 0 10 Master 0 50%	
	TSM	<u>0 50 100</u>	
	Tool name		
	Spindle S1 rpm Spindle M function Other M function Work offset Machining plane	Gear stage	
		>	Back
	T.S.M Set Meas.	Meas. Posi-	
	Select tool -VSK 1 "Select to Aşağıda gösteri	ı <b>demi</b> ool" tuşuna basılması, takım listesi eki Imiştir.	ranını aça
			11/05/12
	G→ JUG Tool list	MOCOZINI	11/05/12 5:07 PM
	Tool list	MAGAZIN1	11/05/12 5:07 PM
	Tool list Loc. Type Tool name ST D	Length X Length Z Radius	11/05/12 5:07 PM <b>New</b>
	Tool list Loc. Type Tool name ST D 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Length X Length 2 Radius	11/05/12 5:07 PM New tool
	Tool list Loc. Type Tool name ST D 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Length X Length 2 Radius	11/05/12 5:07 PM
	Tool list       Loc.     Type     Tool name     ST     D       1            2            3            4            5            6	Length X Length 2 Radius	11/05/12 5:07 PM
	Tool list       Loc.     Type     Tool name     ST     D       1     1     1     1     1       2     1     1     1     1       3     1     1     1     1       4     1     1     1     1       5     1     1     1     1       6     1     1     1     1       7     1     1     1     1       8     1     1     1     1	Length X Length 2 Radius	11/05/12 5:07 PM New tool
	Tool list       Loc.     Type     Tool name     ST     D       1            2            3            4            5           6           7           9           10	Length X       Length Z       Radius       MAGAZIN1         Image: Constraint of the stress of the s	11/05/12 5:07 PM
	Tool list         Loc.       Type       Tool name       ST       D         1       • <t< th=""><th>Length X       Length 2       Radius       Image: Constraint of the sector of the se</th><th>11/05/12 5:07 PM New tool</th></t<>	Length X       Length 2       Radius       Image: Constraint of the sector of the se	11/05/12 5:07 PM New tool
	Body       Jody         Tool list       Tool name       ST       D         1       0       0       0       0         2       0       0       0       0         3       0       0       0       0         4       0       0       0       0         5       0       0       0       0         6       0       0       0       0         7       0       0       0       0         9       0       0       0       0         10       0       0       0       0         11       0       0       0       0         12       0       0       0       0         13       0       0       0       0	Length X       Length 2       Radius       Image: Constraint of the sector of the se	11/05/12 5:07 PM New tool
	Tool list         Loc.       Type       Tool name       ST       D         1	Length X       Length 2       Radius       Image: constraint of the sector of the se	11/05/12 5:07 PM
	Tool list         Loc.       Type       Tool name       ST       D         1       0       0       0       0       0         2       0       0       0       0       0       0         3       0       0       0       0       0       0       0       0         4       0	Length X       Length 2       Radius       Image: select	11/05/12 5:07 PM New tool
	Tool list         Loc.       Type       Tool name       ST       D         1       0       0       0       0       0         2       0       <	Length X       Length 2       Radius       Image: Comparison of the comparison o	11/05/12 5:07 PM New tool
	Tool list         Loc.       Type       Tool name       ST       D         1 <td< td=""><td>Length X       Length 2       Radius       Image: Constraint of the second of the se</td><td>11/05/12 5:07 PM New tool</td></td<>	Length X       Length 2       Radius       Image: Constraint of the second of the se	11/05/12 5:07 PM New tool

Takım,	mil ve tezgah l	comut	ları (T,S,	M)				Bölüm 3
New	"Favoriler" t	akım se	çimine ulaş	şmak için	, VSK 1 "Ne	ew tool	" tuşuna	Notlar
	Dasin.						44 105 14 0	
	NG						11/05/12 5:09 PM	
Tool list		New tool	- fauorites		M	agazin1	Favorites	
Loc. lype	lool name	Туре	Identifier		Tool	position	Cutters	
2		<u>500 -</u> 510 -	Roughing tool Finishing tool				100-199	
3 4		520 - 540 -	Plunge cutter Threading tool				Drill	
5		550 -	Button tool			00	200-299	
7		580 -	3D turning pro	be				
9		730 - 120 -	Stop End mill					
10 11		140 - 150 -	Facing tool Side mill				Turntools 500–599	
12		200 -	Twist drill			200	Snas tool	
14		240 -	тар				700-900	
16		-					×	
17 18							Cancel	
19							~	
	1 T	1		1	1		UK	
Daha ör	nceden etkinlestir	ilmis ol	an VSK 1	"Favori	i <b>ler"</b> bölün	nünde	en sik	
kullanıla	an takımları bulab	ilirsiniz	"Drill" (	gibi tuşla	rı tikladığı	nizda,	tüm	
delme ta	akımlarını görebil	irsiniz.	Bizim örn	eğimizde	e, ilk takım	olaral	k " <b>Tip</b>	
500 - Ka	ada işieme" kulla	aniimak			nauc			
OF N	VSK 8 <b>"OK</b>	" tuşun	ia bastığır	uzda, se	çilen takın	n " <b>Tak</b>	ım	
10	listesi ne e	kienir.						
Tool list							MAGAZIN1	
Loc. Туре	e Tool name	ST [	D Length X	Length Z	Radius		Loc. ^	
1 🗖	ROUGHING_TOOL	1	1 0.000	0.000	0.000 ←	95.0	80 11.0	
<i>.</i>								
l akımın Örneğin	adı istenildiği şel	alde de	gıştirilebil ME'den M	ir. (ARAisi		<b>\</b> 'va c	evrilehilir	
Düzenlei	mek için klavyeyi	kullanı	n.	UND/Nŷi		a ya ç	evinebilit.	
	**							
b→ Tool list	JOG						MAGAZIN1	
Loc. Tune	e Tool name	ST I	D Length X	Lenath Z	Badius		Loc. 🛆	
1	BOUGHING 800	1	1 <u>0 000</u>	0.000	A AAA 🗲	95.0	leng 80 11.0	
		•		0.000	51050 1	00.0		

Bölüm 3	Takım, mil ve tezgah komutları (T,S,M)				
Notlar	X ve Z'deki takım uzunluğuna bir şey yapılamaz, ancak uç yarıçapı ve kesme yönünü de içeren açı bilgisi düzenlenip kontrol edilebilir. Gerektiğinde, mil yönü ve harici soğutucu temin edilebilir.				
	Image: Non-state       Mage: Non-state       Mage: Non-state       Mage: Non-state         Tool list       Mage: Non-state       Mage: Non-state       Mage: Non-state       Mage: Non-state         Loc.       Type       Tool name       ST       D       Length X       Length Z       Radius       Image: Non-state       Image: Non-state       Image: Non-state       Image: Non-state       Image: Non-state       Image: Non-state       Image: Non-state       Image: Non-state       Non-state       Image: Non-state       Ima				
	T,S,M       Tool name       T     ROUGHING_80A       D 1       Spindle     S1       Spindle     S1       T E Z     rpm K       Gear stage       Other M function       Work offset       Maching place				
	Hız ve yön, takım döner başlıkta daha önce etkinleştirilmiş ise <b>T,S,M</b> penceresinde belirtilebilir. Bu örnekte, takım CYCLE START tuşuna basıldığında konumlandırılır.				
	CYCLE START sayesinde, M6 kullanılmadan takım değiştirilebilir				
MEDO					

Takım, mil ve tezgah komutları	Bölüm 3	
Takım artık takım teknolojisi pencere Takım listesinde bulunan Z ve X'teki simgesine sahip takım bu pencerede	esinde görünür (kırmızı çerçeveli). yarıçap, uzunluk özellikleri ile freze e gösterilir.	Notlar
	11/05/12 5:13 PM	
	SIEMENS Select tool	
Workpiece Position [mm]	LF.S Scient	
<ul> <li>X 890.000</li> <li>Z 461.000</li> <li>SP1 0.000°</li> <li>SP3 0.000°</li> </ul>	T         ROUGHING_80A         R0.800         Select           1         D1         Z39.000         work offs.           F         0.000         mm/min         100%           S1<	
T,S,M	עטיר , טב , ע	
Tool name TDol name Spindle S1 rpm Gear Spindle M function Other M function Work offset Machining plane Meas. T.S.M Set Meas. U Meas. tool	r stage	

Bölüm 4	Çalışma ofsetini	ayarlama (WO)			
Notlar	4.1 "Çalışma ofs	eti" fonksiyonun s	eçilmesi		
	"JOG" işletim modu altında bulunan "Machine" işletim alanındaki HSK 2 " <b>Set WO</b> " tuşuna bastığınızda, aşağıda gösterildiği şekilde çalışma ofsetinin programlanmasında kullanılan giriş alanı acılır.				
				11/28/12 12:48 PM	
	NC/WKS/DOKU/DIN_TURNING	_1	SIEMEN	S Z=0	
	Workpiece Position [r	nm]	T,F,S	000 X=0	
	∞ X 890.00	00 00		.800 X 0 .000	
	Z 311.00 SP1 0.	000 °	F 0.000		
	SP3 0.	000 °	0.000 mm/min 1	20%	
			Master 0 1	<b>8</b> 0%	
			, <u>20</u> ,	Delete active WO	
	Giriş değeri:	Meas. Workp. Istediğiniz bir eka işaretlenmiş alar girebilirsiniz (bkz Eksen alanlarıncı "cursor down" tu Alt pencerenin sı çubuğu, daha fat belirtir. Bunlara " erişilebilir.	Posi- tion secerek, turuncu ile na sıfır noktası ofseti için z. yukarıdaki resim). da, mavi renkli "cursor-uş şlarına basarak gezineb ağ tarafında bulunan kay zla eksen değeri bulundu 'cursor-down" tuşu kullar	bir değer bir değer 0° ve ilirsiniz. ydırma uğunu nılarak	
	Önemli :	Yatay tuş 2 "Set sistemi seçildiğir örnekte G54) etk	WO", sadece iş parçası nde ve sıfır noktası ofset kinleştirildiğinde seçilebil	koordinat i (bu ir.	
		Eksenin sıfır nok bul edilir ve iş pa görüntülenir.	tası ofseti için girilen de arçası koordinat sistemin	ğerler, ka- de (WCS)	
		Orijinal konum v etkin sıfır noktas	e yeni girilen değer aras 1 ofsetine yazılır.	ındaki fark,	
M520		Savfa 14	828D/840Del SINI I	MERIK Onerate	
Çalışma ofsetini a	Bölüm 4				
--	---	--------			
4.2 Dikey tuş çub	uğu	Notlar			
Görüntü alanı	Açıklama				
2=0	VSK 1 " <b>Z=0</b> " bastığınızda, Z eksenlerinin konumu sıfırlanır.				
X=0	VSK 2 "X <b>=0"</b> bastığınızda, X ekseninin konumu sıfırlanır.				
Delete active WO	VSK 5 " <b>Delete active WO</b> " bastığınızda, tüm eksenlerin sıfır noktası ofseti tekrar sıfıra ayarlanır.				
KK Back	VSK 8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, Sinumerik Operate'in ana ekranına dönersiniz.				
<b>Not :</b> Bir konum ayarlamar otomatik olarak Sinul	nız veya sıfır noktası ofsetini silmenizin ardından, merik Operate'in ana ekranına dönersiniz.				
4.3 "Çalışma ofse	ti"nin ayarlanması				
T,S,M	"T,S,M" (Takım, mil ve tezgah) modunu etkinleştirmek için, HSK 1 " <b>T,S,M</b> " tuşuna basın.				
Work offset	Giriş maskesinde, "Work offset" giriş alanını seçin.				
INSERT	Klavyedeki " <b>INSERT</b> " tuşuna bastığınızda, olası sıfır noktası ofsetlerini istediğiniz şekilde seçebileceğiniz seçenek menüsü açılır. Klavyede bulunan mavi renkli "cursor-up" ve "cursor -down" tuşlarını kullanarak bu menüde gezinebilirsiniz.				
	<b>İpucu :</b> Uzun listelerde gezinme, parametrenin ilk harfine veya numarasına basılarak kolaylaştırılabilir. Her basılan tuş, seçimi sınırlar.				
INPUT	İstenen sıfır noktası ofseti turuncu ile işaretlendiğinde, klavyedeki sarı " <b>INPUT</b> " tuşuna basarak değeri kabul edebilirsiniz.				
SELECT	Alternatif olarak, " <b>SELECT</b> " tuşuna da arka arkaya basarak tüm seçenekler arasında gezinebilirsiniz.				
Cycle Start	Tezgah kontrol panelindeki "CYCLE START" düğmesine bastığınızda, seçilen sıfır noktası ofseti etkinleştirilir.				





Bölüm 5	İş parçasının ölçü	Imesi			
Notlar	5.2 Dikey tuş çub	key tuş çubuğu			
	Görüntü alanı	Açıklama			
	Select work offs.	VSK 1 " <b>Select work offs.</b> " tuşuna bastığınızda, giriş maskesi "Çalışma ofseti" seçilir. <i>Modül M523 – "İşletim alanı Parametre" bölümüne</i> <i>bakın.</i>			
	Set WO	VSK 7 " <b>Set WO</b> " tuşuna bastığınızda, seçili çalışma ofsetinin değerleri kabul edilir.			
	KK Back	By pressing the VSK 8 " <b>Back</b> " you switch back to the main screen of the Sinumerik Operate.			
	5.3 İş parçasının '	'Kenar ö	lçme" ile ölçülmesi		
			12:49 PM		
	Reset		work offs.		
	Uorkpiece         Position [mm]           ∞ X         890.000           Z         311.000           SP1         0.000           SP3         0.000	0	T,F,S T ROUGHING_80A R0.800 1 D1 Z39.000 F 0.000 F 0.000		
	3r3 0.000		0.000 mm/min 100% S1 ≥ 0 ⊠ Master 0 100%		
	Measure: front edge	Values U0 Akademi <sup>20</sup> Measured values 20 Mork offset 0.000 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set W0 Set			
	<b>I</b> → T,S,M <b>I</b> → Set <b>I</b> → U0	Meas. workp.	Meas. Posi- tool tion Frem.		
	5.3.1 "Kenar ölcme	" icin pa	rametreler		
	Parametre	Birim	Açıklama		
	<ul> <li>Çalışma ofseti</li> </ul>		"Work offset" ve ona karşılık gelen ofset değerini (G54G57) seçin. Veva sadece ölcülen değerlerin		
	<ul> <li>Sadece ölçüm</li> </ul>		gösterilmesi için "Measuring only" öğesini seçin.		
	Çalışma ofsetleri : • G54	Alternatif parametre seçimi Farklı Çalışma ofsetleri seçilebilir.			
	<ul><li>G55</li><li>G56</li><li>G57</li></ul>	Tezgah üreticisi tarafından verilen belgelei bakın.			
	ZO	[mm]	Referans noktası.		
M520		Sayfa 18	828D/840Dsl SINUMERIK Operate		

İş parçasının ölçü	Bölüm 5	
5.3.2 İş parçasının s	Notlar	
1.	Ana ekranın "JOG" işletim modunda HSK 3 " <b>Meas.</b> workp." tuşunu seçin.	
	"Kenar ölçme" penceresi açılır.	
2.	Sadece ölçülen değerlerin görüntülenmesini istiyorsanız, " <b>Measuring only</b> " öğesini seçin. - VEYA -	
3.	" <b>Select work offs."</b> öğesini ve ilgili seçim kutusunda sıfır noktasını saklamak istediğiniz çalışma ofseti numarasını (G54G599) seçin.	
	<b>Not :</b> Çalışma ofsetleri farklı şekillerde seçilebilir. Tezgah üreticisi tarafından verilen teknik özelliklere bakın.	
4.	Z yönünde, manuel olarak takımı seçin.	
5.	İş parçası kenarı "Z0"'ın konumunu ölçün ve VSK 7 " <b>Set WO</b> " tuşuna basın.	
6.	İş parçasının sıfır noktası hesaplanır. Takım uzunluğu otomatik olarak güncelleştirilir.	
7.	VSK 8 "Back" tuşuna başın. Akademi	

Other       6.1 "Takım ölçme" işlevinin seçilmesi         Image: Sector Sect	Bölüm 6	Ölçme aleti
<image/>	Notlar	6.1 "Takım ölçme" işlevinin seçilmesi
Noticity of the series       Noticity of the series         Noticity of the seri		HSK 4 " <b>Meas. tool</b> " tuşuna bastığınızda, ekranın sol tarafında takımı ölçme VSK çubuğu açılır.
Parça programı yürülürken, işleme takımının geometrilerini takım teşaplar.         Parça programı yürülürken, işleme takımının geometrilerini hesaba katar.         Parça programı yürülürken, işleme takımının geometrilerini hesaba katar.         Parça programı yürülürken, işleme takımının geometrilerini hesaba katar.         Parça programı yürülürken, işleme takımının geometrilerini hesaba katar.         Parça programı yürülürken, işleme takımının geometrilerini hesaba katar.         Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını boyullarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarakı takım yolunu hesaplar.         Uzunluk ve yarçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.         Adımının girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarakı takımı yolunu hesaplar.         Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini hesaba katar.         Danuel olarak ölçün yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasının hareket ettirin.         Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumu ölçür sırısında gösterlifir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.         Yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da att milin aynası referans noktası olarak kulunılabilir. İş parçası daima referans noktası olarak kalu edilir.         Yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası daima referans noktası olarak kabu edilir.         Yönünde ölçüm de ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabu edilir.		11/28/12 19/58 DM
Image: State in the state		NC/UKS/DOKU/DIN_TURNING_1
Name       Nam       Name       Name		// Reset
Z       311.000         SH       BBBB         SH		X 890 000 T ROUGHING_880 R0.880 Automatic
Prose       State <td< th=""><th></th><th>7 311 000</th></td<>		7 311 000
Signification       Signification       Signification       Signification         Signification       Signification       Signification       Signification         Parça programı yürütürken, işleme takımının geometrilerini dikkate alma gerekir. Bunlar, takım listesinde takım ofset verileri olarak saklanmaktadı Takım her çağırılığında, kumanda takım ofset verilerini hesaba katar.         Parça programın yürütürken, işleme takımının geometrilerini dikkate alma gerekir. Bunlar, takım listesinde takım ofset verilerini hesaba katar.         Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasının boyularını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar.         Uzunluk ve yarçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.         Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.         Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasına hareket ettirin.         Ayünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da at mişir sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.         Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.         Not         Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.         Not         Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.		SP1 0.000° F 0.000 Zoom
<ul> <li>Bristian and state of the state</li></ul>		SP3 0.000 ° 0.000 mm/min 100%
Parça programı yürüfürken, işleme takımının geometrilerini dikkate alma gerekir. Bunlar, takım listesinde takım ofset verilerini hesaba katar. Parça programın programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını böyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar. Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz. Takım manuel olarak ölçime Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım böyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin. Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımı ofşe verilerini hesaplar. Z yönünde ölçüm yapırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmetidir. Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.		SI         ™         X           Master         0         100%
<ul> <li>Parça programı yürütürken, işleme takımının geometrilerini dikkate alma gerekir. Bunlar, takım listesinde takım ofset verileri olarak saklanmaktad Takım her çağrıldığında, kumanda takım ofset verilerini hesaba katar.</li> <li>Parça programıni programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar.</li> <li>Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.</li> <li>Takım manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar. Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir.</li> <li>Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> <li>Mor :</li> <li>Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> </ul>		
<ul> <li>Parça programı yürütürken, işleme takımının geometilerini dikkate alma gerekir. Bunlar, takım listesinde takım ofset verilerini olarak saklanmaktadı Takım her çağrıldığında, kumanda takım ofset verilerini hesaba katar.</li> <li>Parça programı programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar.</li> <li>Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.</li> <li>Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar.</li> <li>Xyönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir.</li> <li>Moinde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referansı noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir.</li> <li>Moinde ölçür yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kullanılabilir.</li> <li>Mar Boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referansı noktası olarak kullanı de ölçürden verilerini haynası referansı noktası olarak kullanılabilir.</li> <li>Mar Boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referansı noktası olarak kabu edilir.</li> </ul>		Calibrate
<ul> <li>Parça programı yürütürken, işleme takımının geometrilerini dikkate alma gerekir. Bunlar, takım lişleşinde takım ofset verilerini hesaba katar.</li> <li>Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar.</li> <li>Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.</li> <li>Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.</li> <li>Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasına hareket ettirin.</li> <li>Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasına hareket ettirin.</li> <li>Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> <li>Boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> </ul>		
Parça programı yürütürken, işleme takımının geometrilerini dikkate alma         gerekir. Bunla, takım lisleşinde takım ofset verilerini takıs saklanmaktadı         Takım her çağrıldığında, kumanda takım ofset verilerini hesaba katar.         Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını         boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarakı         takım yolunu hesaplar.         Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla         manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını         belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket         ettirin.         Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasına hareket         ettirin.         Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının         konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar.         Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin         aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasını konumu, ölçür         sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce         ulinmelidir.         Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası         olarak kabul edilir.		
Parça programı yürütürken, işleme takımının geometrilerini dikkate alma gerekir. Bunlar, takım listesinde takım ofşet verileri olarak saklanmaktad Takım her çağrıldığında, kumanda takım ofşet verilerini hesaba katar.         Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar.         Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.         Takımı manuel olarak ölçüm         Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.         Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar.         Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.         Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.         Not :         Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Image: Strip in the Strip		Back
<ul> <li>Parça programı yürütürken, işleme takımının geometrilerini dikkate alma gerekir. Bunlar, takım listeşinde takım ofşet verileri olarak saklanmaktad Takım her çağrıldığında, kumanda takım ofşet verilerini hesaba katar.</li> <li>Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar.</li> <li>Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.</li> <li>Takımı manuel olarak ölçüm</li> <li>Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.</li> <li>Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar.</li> <li>Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasını konumu, ölçür sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.</li> <li>Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> </ul>		T,S,M L Set U0 Meas. Meas. Posi- tion Stock rem.
<ul> <li>Faça program yudukten, şienre takımı gevinlerin olarak saklanmaktad Takım her çağrıldığında, kumanda takım ofset verilerini hesaba katar.</li> <li>Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar.</li> <li>Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.</li> <li>Takımı manuel olarak ölçüm</li> <li>Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.</li> <li>Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar.</li> <li>Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasını konumu, ölçür sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.</li> <li>Mot :</li> <li>Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.</li> </ul>		Parca programı yürütürken, isleme takımının geometrilerini dikkate almak
<ul> <li>Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasını boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar.</li> <li>Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.</li> <li><b>Takımı manuel olarak ölçme</b></li> <li>Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.</li> <li>Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar. Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.</li> <li><b>Takımı</b> boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> </ul>		gerekir. Bunlar, takım listesinde takım ofset verileri olarak saklanmaktadır. Takım her çağrıldığında, kumanda takım ofset verilerini hesaba katar.
<ul> <li>Takımı manuel olarak ölçüm</li> <li>Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.</li> <li>Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar. Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.</li> <li>Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> <li>Not :</li> <li>Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.</li> </ul>		Parça programını programlarken, sadece üretim çiziminden iş parçasının boyutlarını girmeniz gerekir. Bunun ardından, kumanda bağımsız olarak takım yolunu hesaplar. Uzunluk ve yarıçap veya çap gibi takım ofset verilerini takım problarıyla manuel veya otomatik olarak belirleyebilirsiniz.
<ul> <li>Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.</li> <li>Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar. Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.</li> <li>Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> <li>Not :</li> <li>Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.</li> </ul>		Takımı manuel olarak ölçme
<ul> <li>Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar. Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçür sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir.</li> <li>Takım boyutunu X yönünde ölçerken, iş parçası daima referans noktası olarak kabul edilir.</li> <li>Not :</li> <li>Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.</li> </ul>		Manuel olarak ölçüm yaparken, X ve Z yönlerindeki takım boyutlarını belirlemek için takımı manuel olarak bilinen referans noktasına hareket ettirin.
olarak kabul edilir. <b>Not :</b> Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.		Ardından Sinumerik Operate, takım taşıyıcısı referans noktasının konumundan ve referans noktasından takımın ofset verilerini hesaplar. Z yönünde ölçüm yapılırken, iş parçası kenarı veya ana ya da alt milin aynası referans noktası olarak kullanılabilir. İş parçasının konumu, ölçüm sırasında gösterilir. Aynanın konumu ise aksine ölçümden önce bilinmelidir. Takım boyutunu X yönünde ölçerken, is parçası daima referans noktası
Not : Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.		olarak kabul edilir.
		Not : Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.

Ölçme aleti		Bölüm 6
Takımın otomatik ola	arak ölçülmesi	Notlar
Otomatik ölçüm sırası yardımıyla belirleyebil taşıyıcısı referans nok		
Takımlarınızı takım pr amaca uygun özel ölç Gerçek ölçüm işlemin takımın yarıçapını vey Önce, probun kalibre	obu ile ölçmek isterseniz, tezgah üreticisinin bu çüm işlevlerini parametreler ile açıklaması gerekir. i yapmadan önce, kenar kesme konumunu ve /a çapını takım listesine girin. edilmesi gerekir.	
6.2 Dikey tuş çubu	uğu (VSK)	
Görüntü alanı	Açıklama	
Manual	VSK 1 " <b>Manual"</b> tuşuna bastığınızda, "Manuel uzunluk" giriş maskesi açılır.	
Automatic	VSK 2 " <b>Automatic"</b> tuşuna bastığınızda, "Otomatik uzunluk" giriş maskesi açılır.	
Zoom	VSK 3 " <b>Zoom</b> " tuşuna bastığınızda, "Yaklaştırma" giriş maskesi açılır.	
Calibrate probe	VSK 6 " <b>Calibrate probe"</b> tuşuna bastığınızda, "Probun kalibre <mark>e</mark> dilmesi" giriş maskesi açılır.	
K Back	VSK 8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, ana ekrana dönülür.	



Ölçme aleti		Bölüm 6
6.3.2 Takımı manue	Notlar	
Parametre	Anlamı	
Т	Takım adı (Alternatif olarak, takım listesinden bir takım seçebilirsiniz)	
D	Kesme kenarı numarası (1-9).	
ST	Değiştirilen takım (01-99)	
X0	"X" yönündeki iş parçası kenarının çapı	
6.3.3 Takımı manue	el olarak "Z" ile ölçmeye ilişkin parametreler	
Parametre	Anlamı	
Т	Takım adı Alternatif olarak: Takım listesinden bir takım seçebilirsiniz.	
D	Kesme kenari numarasi (1-9).	
ST	Değiştirilen takım (01-99)	
Z0	İş parçası kenarı "Z" yönünde ölçülür.	
6.3.4 Takımı iş parç ölçme	ası kenarındaki referans noktası ile manuel olarak	
1.	"JOG" işletim <mark>modu</mark> nda, önce HSK 4 " <b>Meas.Tool</b> " ve ardından VSK 1 <b>"Manual</b> " öğesini seçin.	
2.	VSK 2 "Tool" tuşuna basın.	
3.	Ölçülecek takımı takım listesinden seçin. "X" ve "Z"deki yaklaşık takım uzunluğunun, kesme kenarı uzunluğunun ve yarıçap veya çapın önceden belirlenmiş ve takım listesine girilmiş olması gerekir.	
4.	VSK 1 " <b>In manual</b> " tuşuna basın. Seçili takım, "Manuel uzunluk" penceresinde kabul edilir.	
5.	Takım uzunluğunun ölçülmesi gereken yöne göre, "X" için VSK 3 veya " <b>Z</b> " için VSK 4'e basın.	
6.	Kesme kenarı numarası " <b>D</b> " ve değiştirilen takımın numarası " <b>ST</b> " seçilmelidir.	
7.	Takımı, ölçülecek yönde bulunan iş parçasına doğru hareket ettirin ve çizin.	
8.	" <b>X0</b> " veya " <b>Z0</b> " alanlarına iş parçası kenarının konumunu girin. "X0" veya "Z0" için hiçbir değer girilmezse, değer gerçek değer ekranından alınır.	
9	VSK 7 " <b>Set length.</b> " tuşuna basın.	
Takım uzunluğu otor kenarı konumu ve ta	matik olarak hesaplanarak takım listesine girilir. Kesme kım yarıçapı veya çapı otomatik olarak hesaba katılır.	



Konum		Bölüm 7
7.1 "Konum" işle	vinin seçilmesi	Notlar
Basit işleme sıraları konumlara getirebilir	uygulamak için, eksenleri manuel modda belirli siniz.	
<b>Not :</b> Hareket sırasında ile	erleme hızı/hızlı geçiş yapma öğeleri etkindir.	
Posi- tion	HSK 5 " <b>Position</b> " tuşuna bastığınızda, "Hedef konum" giriş maskesi ekrana gelir.	
	11/28/12 1:01 PM	
NC/WKS/DOKU/DIN_TURNING_1	SIEMENS	
Workpiece Position [mm]	T,F,S	
∞ X 890.000		
Z 311.000 SP1 0.000	F 0.000	
SP3 0.000 °	0.000 mm/min 100%	
	<b>SI ≥ 8</b> Master 0 100%	
Target position	a 50 100 Rapid traverse	
	F 50.000 mm/min X abs	
	Z abs SP1 abs	
	SP3 abs	
	Back	
H∂ T,S,M H₂ Set U0	Meas. Meas. Posi- workp. tool tion rem.	
7.2 Dikey tuş çubi	uğu (VSK)	
Görüntü Alanı	Açıklama	
Rapid	VSK 5 " <b>Rapid</b> " tuşuna bastığınızda, "F" parametresi hızlı seçeneğine ayarlanır.	
	Not :	
	Giriş alanı parametresi "F"in giriş alanında etkin olmaması durumunda da(turuncu ile vurgulanır), VSK 5 "Rapid" tuşuna basılabilir.	
K Back	VSK 8 " <b>Back"</b> tuşuna bastığınızda, Sinumerik Operate'in ana ekranına dönersiniz.	

Bölüm 7	Position				
Notlar	7.3. "Hedef konum	7.3. "Hedef konum" Parametreleri			
	Parametre	Parametre Birim Açıklama			
	F	[mm/min] [mm/rev]	İlerleme		
	х	[mm]	Hedef konum [abs/inc]		
	Y		Not :		
	Z		Eksen sayısı, tezgahın yapılandırılmasına bağlıdır.		
	Z2		Tezgah üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.		
	С ТАКІМ	[Derece ]	Hedef açı [abs/inc]		
	SP2				
	<ul> <li>7.4. "Hedef konum</li> <li>1.</li> <li>2.</li> </ul>	n" Prosedi Gerekirse AGC () "JOG" işle	<b>àrü</b> A K S A N bir takım seçin. <b>İEMİ</b> etim modunu seçerek, HSK 5 " <b>Position</b> "		
	3.	tuşuna ba Hareket e konumun	asın. ettirilecek eksen veya eksenlerin hedef u veya hedef acısını girin.		
	4.	İlerleme I	nızı "F" için istediğiniz değeri belirleyin.		
		- VEYA -			
	5.	VSK 5 "F	apid" tuşuna basın.		
		"F" giriş a	ılanında *Rapid tr.* görüntülenir.		
	6.	Tezgah k düğmesir	ontrol panelindeki (MCP) " <b>CYCLE START</b> " ne basın.		
	Eksen, belirtilen hed Çok sayıda eksen içi hareket ettirilir.	ef konuma in hedef po	doğru hareket eder. zisyon belirtilmişse, eksenler aynı anda		
	<b>Uyarı :</b> Hedef pozisyonun ça	akışmamas	ına dikkat edin.		

Stok Kaldırma		Bölüm 8
8.1 "Stok kaldırm	a" işlevinin seçilmesi	Notlar
Bu çevrimi, iş parçala kullanabilirsiniz. Dikd	arının yüzeylerinin frezelenmesi amacıyla da lörtgen bir yüzey daima işlenir.	
Stock rem.	"JOG" işletim modu altındaki "Machine" işletim alanında HSK 7 "Stock rem." tuşuna bastığınızda, aşağıdaki giriş maskesi ekranda görüntülenir.	
	13.04.2011 <b>4</b> 16:08 PM	
// Reset	SIEMENS Select tool	
Stock removal 2	T       0       1       Graphic         F       0.100 mm/rev       S1       2000.000 rpm         Machining       v       v         Pos.       v       v         Longitudinal       X0       200.000         Yes       v       v         Longitudinal       X0       200.000         Yes       v       v         Longitudinal       X0       200.000         Yes       v       v         Voit       50.000       inc         FS1       0.000       FS2         S3       0.000       FS3         UZ       0.100       V         Value       0.100       V         Value       0.100       V         Value       0.100       V         Value       0.100       V         Value       0.100       V         Value       0.100       V         Value       0.100       V         Value       0.100       V         Value       Value       V         Value       Value       Value         Value       Value       Value         Value	
Görüntü alanı	Açıklama	
Select tool Graphic	VSK 1 "Select tool" tuşuna bastığınızda, takım ekleyebilirsiniz. Turuncu renkli seçim imleci ile takım listesinde istediğiniz takımı (örn. KABAİŞLEME_80) seçin ve VSK 1 "In manual" tuşuna basın. VSK 2 "Graphic view" tuşu ile yardım ekranı ve	
view	grafik görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz.	
× Cancel	VSK 7 "Cancel" tuşuna bastığınızda, "freze işleme" ekranından çıkış yapabilirsiniz.	
Accept	VSK 8 "Accept" tuşu ile aşağıdaki program bloğu oluşur:	
Stock removal	▼ T=ROUGHING_80 F0.1/rev S1=2000rev Longitudinal X0=2 →	
	"CYCLE START" işlevi ile "Stok kaldırma" çevrimi yürütülür.	

Bölüm 8	Stok Kaldırma	ı	
Notlar	8.3 "Freze işl	eme" Param	etreleri
	Parametre	Birim	Açıklama
	т		Takım adı
	D		Takımın kenar kesme numarası.
	F	mm/dak] [mm/tooth]	İlerleme
	S V	[dev/dak] [m/dak]	Mil hızı veya sürekli kesme hızı
	işleme		Aşağıdaki işleme işlemleri seçilebilir:
	$\bigtriangledown$		Kaba işleme
	$\nabla \nabla \nabla$		Finiş
	işleme		
			İsleme konumları
	X0		Referans noktası ø (abs)
	70	mm	Peferans noktası (abs)
	20 X1		Bitiş noktası X ø (abs) veya ø (inc) göre Bitiş
		TEZ	noktasi X
	Z1	Aka	Bitiş noktası X ø (abs) veya ø (inc) göre Bitiş noktası X
	FS1FS3	~~~	Pah genişliği (FS1FS3)
	R1R3	111111	Yuvarlatma yarıçapı (R1R3)
	D	mm	Dalma hareketi derinliği (inc) – (sadece kaba
	UX	mm	ışleme ıçın) X yönünde finişe bırakılacak paso (inc) – (sadece kaba işleme için)
	UZ	mm	Z yönünde finişe bırakılacak paso (inc) – (sadece kaba işleme için)
M520		Sayfa 28	828D/840Dsl SINUMERIK Operate



Bölüm 10	Ayarlar				
Notlar	10.1 "Ayarlar" işlevinin seçilmesi				
	Settings	HSK 2.8 " <b>Se</b> t giriş maskesi	t <b>tings</b> " tuşuna b ekrana gelir.	oastığınızda,	aşağıdaki
					11/28/12 1:10 PM
	NC/WKS/DOKU/DIN_TURNING_1		SIE	MENS	
	Reset Workpiece Position (mm)		T.F.S	_	
	× X 890.000	1	T ROUGHING_80A	R0.800 Z39.000	
	Z 311.000		1 🗇 D1	X55.000	
	SP1 0.000 SP3 0.000	°	C 0.000 0.000 m	m/min 100%	
			S1 - 0	X	
	<b>∃t G54</b> Settings for manual mode		Master U 0 . 50	100% Cha	ngeover
	Type of feed	G94			Inch
	Set-up feedrate G94	0.000 mm;	/min		
	Set-up feedrate G95	0.000 mm,	/rev		
	Variable increment	0			
	Spindle speed	0 rpm			KK Back
			Synch.	Synch. A	Settings
	<ul> <li>10.2 Dikey tuş çub Görüntü alanı</li> <li>Changeover inch</li> <li>Changeover metric</li> <li>Changeover metric</li> <li>Changeover metric</li> <li>Changeover metric</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li> <li>Source</li></ul>	Açıklama VSK 5 "Char ölçüm birimle sistemine çev girilmesi gere sistemi değiş VSK 5 "Char ölçüm birimle metrik ölçüm metrik olmas sistemini deği VSK 8 "Ok" f veya VSK 7 " iptal edin. VSK 8 "Back Operate'in ar	<b>Mi</b> <b>ngeover inch</b> " t eri metrik sistem vrilir. Yeni değel ekir. Bu tuşa bas stirme" işlevine g <b>ngeover inch</b> " t eri İngiliz (inç) öl sistemine çevri i gerekir. Bu tuş jiştirme" işlevine tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna tuşuna basarak <b>'Cancel</b> " tuşuna <b>'</b>	uşuna bastığ iden İngiliz (ir rlerin inç olar stığınızda, tu geçiş yapar. uşuna bastığ çüm sistemir lir. Yeni değe a bastığınızce geçiş yapar seçiminizi or basarak seç ınızda, Sinur tersiniz.	nç) ölçüm ak ş "Metrik nınızda, nden erlerin da, tuş "İnç aylayın çiminizi nerik

Ayarlar			Bölüm 10
10.3 Ölçüm birimi [	Notlar		
Birimlerin bölgesel ay Aşağıdaki tabloda, İn karşılaştırılmaktadır. Birimler arasında geç alanında veya HSK 2 ile yapılır	yarları gi ıgiliz sist çiş "T,S,I 2.8 "Setti	riş maskelerinde gösterilmemektedir. emi (inç) ile metrik sistem (mm) M" işletim alanındaki "Unit of measure" ngs" ve VSK "Changeover metric/inch" tuşları	
Metrik	İnç		
mm	in		
mm/tooth	in/tooth	1	
mm/dak	in/dak		
mm/dev	in/dev		
m/dak	ft/dak		
<b>10.4 "Ayarlar" için</b> Manuel işlemler için t penceresinden yapıla	<b>Parame</b> tüm yapı abilir.	<b>treler</b> landırmalar, "Manuel mod ayarları"	
Parametre	Birim	Anlam	
İlerleme tipi: G94 G95		Eksen ilerleme hızı/doğrusal ilerleme hızı Devir ilerleme hızı Akademi	
Çalışma ilerleme hızı G94	mm/ dak	mm/dak olarak İlerleme hızı	
Çalışma ilerleme hızı G95	mm/dev	/ mm/dev olarak İlerleme hızı	
Değişken artış		Eksen hareketi için istediğiniz artış değerini girin.	
Mil hızı	rpm	Eksen hareketi için istediğiniz artış değerini girin.	
Giriş alanlarına değe Sinumerik Operate'in basın.	erleri gird n ana ekr	ikten sonra, genişletilmiş görünümde anına dönmek için VSK 8 " <b>Back</b> " tuşuna	



### İşletim Modu "MDA"

## 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı:

Bu modülde, "Machine" işletim alanında bulunan "MDA" işletim moduna ait farklı seçenekleri öğreneceksiniz.

#### Modülün tanımı:

Bu modülde, bir programın doğrudan program yöneticisinden MDA ara belleğine nasıl yüklenebileceği ve program işleme sürecinin nasıl başlatılacağı açıklanmaktadır. Çalışma penceresinde düzenlenmiş bir programın MDA ara belleğinden kumanda birimindeki bir dizine nasıl yazdırılacağı açıklanmaktadır.

#### İçindekiler :

İşletim Modu "MDA"

"MDI Yükle"

"MDI Kaydet"



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate

M521



M521



Bölüm 2	İşletim Modu "MD	Α"		
Notlar	"MDA" modunda ( <u>Manual Data A</u> utomatic), G-code komutlarını blok blok girebilir ve bunları tezgâhın kurulumu için hemen yürütebilirsiniz. Bir MDA programını doğrudan Program Yöneticisinden MDA ara belleğine yükleyebilirsiniz. MDA işletim penceresinde dönüştürülmüş veya değiştirilmiş olan programları, program yöneticisinin herhangi bir dizininde saklayabilirsiniz.			
	2.1 "MDA" işletim	ı modunun seçil	mesi	
	"MDA" işletim modu	aşağıdaki gibi se	çilebilir:	
		Operator paneli	indeki (OP) "MDA	A" tuşuna basın.
	MDA	" <b>MDA"</b> işletim r	nodu derhal açılı	r.
		- VEYA -		
	MENU SELECT	Operator paneli basın.	indeki " <b>MENU SE</b>	ELECT" tuşuna
	MDA	Ekranın sağ tarafında bulunan sarı dikey tuş çubuğunda VSK 2 " <b>MDA</b> " tuşuna bastığınızda, "MDA" işletim modu derhal açılır.		
	Operatör panelindeki veya klavyedeki "MACHII tuşuna basarak, "Tezgâh" işletim alanına geçin da operatör panelindeki "MENU SELECT" tuşu sarı renkli HSK 1 "Machine" tuşuna basın. Şu pencere açılır:			
				11/28/12
	MDA		SIEM	ILIS PM
	// Reset	1	TES	Tunctions
	× X 890.000	)	T ROUGHING_80A	R0.800 functions
	Z 311.000		1 🛃 D1	X55.000
	SP1 0.000 SP3 0.000	) °	F 0.000 0.000 mm/	min 100%
			S1 ~0	×
	<b>⊞</b> 654		Master 0	100% 100 Delete
	MDI 1			blocks
				Act. values Machine
	Load Save MDI	Contri.		

İşletim Modu "MD/	Bölüm 2	
2.2 Dikey tuş çub	uğu	Notlar
Görüntü alanı	Açıklama	
Delete blocks	VSK 1.5 " <b>Delete blocks</b> " tuşuna bastığınızda, girilmiş program blokları silinebilir.	
2.3 Yatay tuş çub	ukları 1 ve 2	
Görüntü alanı	Açıklama	
Load MDI	HSK 1 " <b>Load MDI</b> " tuşuna bastığınızda, program yönetici penceresi olan " <b>Load into MDI</b> " öğesi açılır. HSK 2 " <b>Load MDI</b> " tuşuna baştığınızda, program	
MDI	yönetici penceresine sahip "Save from MDI :Select storage location" seçeneği açılır.	
	T E Z M A K S A N Akademi	

Bölüm 3	"MDI Yükle"				
Notlar	3.1 "MDI Yükle"	işlevinin seçilmesi			
	HSK1 "Load MDI" tuşuna bastığınızda, Program Yöneticisi ile "MDI'ya Yükle" penceresi aşağıdaki gibi açılır:				
		15.04.2011 🔩 08:24 AM			
	// Decat	SIEMENS			
	W(	Load into MDI			
	<ul> <li></li></ul>				
	Conception      Conception     Conception	15.04.2011 00:00:01 HM 50 14.04.2011 05:28:04 PM Search			
	Gubbrograms     Gubbrograms     Gubbrograms	14.04.2011 05:28:05 PM			
		9%			
	M				
	NC/Part programs	Free: 2.2 MB			
		= ×			
		Cancel			
		✓ OK			
	Program yöneticisi	penceresinde gezinmek için mavi renkli imleç tuşlarını			
	Aşağıdaki işletim se	eçenekleri, dikey tuş çubuğunun sağında bulunur.			
	3.2 Dikey tuş çub	JEZMARSAN			
	Görüntü alanı	Açıklama			
	Search	"Dosya ara" penceresini açmak için VSK 3 "Search" tuşuna basın.			
	Cancel	" <b>MDI'ya Yükle</b> " penceresini kapatmak için VSK 7 " <b>Cancel</b> " tuşuna basın.			
	OK	VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna bastığınızda, " <b>MDI'ya Yükle</b> " penceresinin kapanmasının ardından işaretli program açılır ve MDI penceresine alınır. MDI ara belleğinde zaten bir program bulunuyorsa, sizden üzerine yazmanız istenecektir. Kabul etmek için " <b>OK</b> " tuşuna, reddetmek için " <b>Cancel</b> " tuşuna basın. MDI ara belleğine yüklenen bir program, MCP'de bulunan " <b>CYCLE START</b> " düğmesine basılarak düzenlenebilir veya yürütülebilir.			
	3. 3 MDI program	ın yüklenmesi			
	1.	"MDA" işletim moduna geçin.			
	2.	1. HSK 1 " <b>Load MDI</b> " tuşuna basın. 2. " <b>MDI'ya Yükle</b> " Program Yöneticisi penceresi açılır.			
	3.	<ol> <li>Yüklemek istediğiniz programı turuncu imleç tuşları ile işaretleyin.</li> </ol>			
	4	4. VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.			
	Pencerenin kapanm	ası, programın işleme için hazır olduğu anlamına gelir.			



Bölüm 4	"MDI Kaydet"	
Notlar	Görüntü alanı	Açıklama (devamı)
	<b>X</b> Cancel	VSK 7 "Cancel" tuşuna bastığınızda, "MDI'dan Kaydet" penceresi kaydedilmeden kapatılır.
	OK	Bir klasör üzerinde bulunan imleç ile VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna bastığınızda, " <b>Yeni G code programı</b> " penceresi açılır. Oluşturmak istediğiniz dosya tipini (Ana program: MPF/ Alt program: SPF) seçin. Dosya adının girilmesinin ardından, program MDI ara belleğinden yeni oluşturulan dosyaya veya imleç ile işaretlenmiş dosyaya yazdırılır.
	4.3 MDI progr	amın kaydedilmesi
	1. " <b>M</b> D	<b>A</b> " işletim modunu seçin.
	"MD	l" düzenleyicisi açılır
	2. Klav oluş	ye ile G-code komutlarını girerek MDI programını turun.
	3. HSK	C 2 " <b>Save MDI</b> " tuşuna basın.
	4. Oluş üzer	a'dan Kaydet: Saklama konumu seç" penceresi açılır. gram yöneticişinin görünümünü gösterir. sturduğunuz MDI programını kaydetmek istediğiniz cüyü seçin ve imleci programın saklanacağı dizinin rine getirin.
	5. VSK	8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.
	Not İmle atan İmle üzer	: ci bir klasöre getirdiğinizde, sizden program adını nanızı isteyen bir pencere açılır. ci bir program üzerine getirdiğinizde, size dosyanın rine yazılıp yazılmayacağı sorulur.
	7. Prog	gramın adını girdikten sonra VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.
	Program, seçili c	lizindeki belirtilen ad altına kaydedilir.

### İşletim Alanı "Parametre"

### 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı:

Bu modülde, takım yönetimini Sinumerik Operate ile kullanmayı öğreneceksiniz. Çalışma ofsetinin ayarlanabilir ve programlanabilir programlama felsefesini öğreneceksiniz.

#### Modülün tanımı:

Takım yönetim alanında, işleme ile ilgili tüm takım verileri (örn. takım uzunluğu, yarıçap düzeltmesi, takım aşınması ve haznenin yapılandırılması) görüntülenebilir ve değiştirilebilir.

Takım yönetimi aşağıda bulunan alt işlevleri içerir:

- takım listesi
- takım aşınması
- hazne yönetimi

Bu alt işlevlere ek olarak, tezgâha özgü bir liste tezgâh üreticisi tarafından yapılandırılabilir. Tezgâh üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.

"Work offset" menüsündeki doğrusal ve döner ofsetler, ayarlanabilir çalışma ofsetinde (WO) görüntülenip değiştirilebilir.

İçindekiler :

İşletim Alanı "Parametre"

Takım listesi

Takım aşınması

Temel sıfır ofset bilgileri

Çalışma ofseti

# 828D/840DsI SINUMERIK Operate





### M523



Bölüm 2	İşletim Alanı "Parametre"				
Notlar	2.1 İşletim alanı "	Parametre"nin seçilmesi			
	"Parametre" işletim alanında, çeşitli listeler (Takım listesi, takım aşınması, hazne listesi, kullanıcı değişkenleri ve ayar verileri) arasında seçim yapabilirsiniz. Örneğin, takım yönetimi alanında tüm takım ve yapılandırılmışsa hazne konumları görüntülenir. Her iki listede, aynı takımlar aynı sıra ile gösterilir. Listeler arasında geçiş yaparken, bulunulan ekrandaki belirli bir takım üzerindeki imlecin konumu yeni ekrandaki aynı takıma devredilir. Listeler birbirinden, görüntülenen parametreler ve Tuş işlevleri açısından farklılık gösterir.				
	Listeler arasında geo	çiş yapmak, bir konudan sonraki konuya geçmektir.			
	<ul> <li>Takım listesi (HSI parametreler ve iş</li> </ul>	K 1): Takımları oluşturmak ve kurmak için gereken tüm şlevler görüntülenir.			
	<ul> <li>Takım aşınması ( gerekli olan tüm p</li> </ul>	HSK 2): Aşınma ve izleme işlevleri gibi işlem sırasında barametreler ve işlevler burada listelenir.			
	<ul> <li>Hazne (HSK 3): T parametreleri ve i</li> </ul>	akım ve hazne konumlarının hazne ve hazne ile ilgili şlevleri burada listelenir.			
	"Parametre" işletim a "AUTO").	alanı her işletme modundan açılabilir ("JOG", "MDA",			
	OFFSET	Klavyedeki " <b>OFFSET</b> " tuşuna basın. "Parametre" işletim alanı doğrudan " <b>Takım listesi</b> "ni açar. T.F.Z.M. A.K.S.A.N - VEYA-			
	MENU SELECT	Operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın. Sarı yatay ve dikey tuş çubuğu açılır.			
		Operatör panelindeki HSK 2 "Parameter" tuşuna bastığınızda, "Parametre" işletim alanına geçersiniz.			
	Parameter	" <b>Parametre</b> " işletim alanı, "Takım listesi", "Takım aşınması", "Hazne", "Çalışma ofseti", "Kullanıcı değişkenleri" ve "Ayar verileri" ile açılır.			
		Bu işlevler, aşağıda açıklanan yatay tuş çubuğuna eklenir.			
	2.2 Yatay tuş çul	buğu (HSK)			
	Görüntü alanı	Açıklama			
	Tool list	HSK 1 " <b>Tool list"</b> tuşuna bastığınızda, takım listesi penceresi açılır.			
	Tool wear	HSK 2 " <b>Tool wear"</b> tuşuna bastığınızda, takım aşınması penceresi açılır.			

Takım listesi										Bölüm 3
Görüntü alanı	Açı	da	<b>ma</b> (de	vamı)						Notlar
Maga- zine	HSK yöne	(4 etir	" <b>Maga</b> ni açılır	<b>zine</b> " tu	şuna bas	tığını	zd	a, Ha	azne	
Work offset	HSK Çalı	(5 şm	" <b>Work</b> a ofset	<b>offset</b> " Ierini içe	tuşuna ba eren bir lis	astığ ste aç	ını: çılı	zda, r.	tüm	
User variable	HSk deği	( 6 şk	" <b>User</b> v enlerini	v <b>ariable</b> içeren	<b>e</b> " tuşuna bir liste aç	bast çılır.	ığıı	nızda	a, tüm R	
SD Setting data	HSk ayar	( 8 ' Ve	" <b>Settin</b> erilerini	i <b>g data</b> " içeren l	' tuşuna b oir liste aç	əastığ çılır.	jini	zda,	tüm	
3.1 "Takım listesi'	'nin s	seç	ilmesi;							
Tool list	HSK esi" <i>(Aşa</i>	(1 pe ağı	"Tool li nceresi daki ek	st" tuşu açılır. rana ba	na bastığ <i>kın.)</i>	ınızd	a,	"Tak	ım list-	
					-	7 14		-	11/28/12 1:52 PM	
Tool list	eT		1				MI	Loc.	measure	
Luc. Type Tool name	51	U			Radius		e	leng		
	1	1	55.000	39.000	0.000 ← 0.800 ←	95.0 95.0	80	12.0		
3 BOUGHING_T80 I	1	1	-9.000	122.000	0.800 <del>(</del>	95.0	80	10.0		
4 / FINISHING_T35 A	1	1	124.000	57.000	0.400 ←	93.0	35	12.0	Edges	
5 FINISHING_135 I	1	1	-12.000	122.000	0.400	93.0	35	10.0		
7 I PLUNGE CUTTER 3	1	1	-12.000	135.000	0.400 -	3.000	22	4.0		
8 🖬 PLUNGE_CUTTER_3F	· 1	1	86.000	54.000	0.100	3.000		5.0		
9 7 PLUNGE CUTTER_3	1	1	85.000	44.000	0.200	3.000		8.0		
	1	1	100.000	20 000	0.050			0.0	Unload	
12 E CUTTER 8	1	1	0.000	38.000	8.000 3					
13 S DRILL_5	1	1	0.000	185.000	5.000	118.0				
14 S DRILL_32	1	1	0.000	185.000	32.000	180.0				
15 ROUGHING_55A	1	1	0.000	0.000	0.800	93.0	55	11.0		
17 S CENTER FO	1	1	0.000	0.000	10 000 3	90.0			Magazine	
18 S DRILL_5_FA	1	1	0.000	0.000	5.000	118.0			selection	
19 🖷 TAP_FA	1	1	0.000	0.000	6.000	1.000				
			<					>		
Tool Ist Wear		8	Maga- zine	Ut off	ork set <b>R</b> Us	ser iable			SD Setting data	
Takım listesinde, takır parametreler ve islevl	mlarır er göl	۱ o rür	luşturul Itülenir.	ması ve Takıml	e kurulma arın bir ha	sı içiı azne	n g ko	erek	en tüm una	
atanın atanmadıkların	un hir	ör	omi vo	ktur He	or takım a	ام نعد	ma	wan	konum	

parametreler ve işlevler görüntülenir. Takımların bir hazne konumuna atanıp atanmadıklarının bir önemi yoktur. Her takım, eşi olmayan konum numarası, takım adı ve yedek takım numarası ile tanımlanır.

Tornalama, delme ve frezeleme için en sık kullanılan takımlar ve problar takım listesinde bulunmaktadır.

Her takım tipine, geometrik ve teknolojik takım verisi atanabilir. Takım tipine bağlı olarak, farklı düzeltme verileri gereklidir.

Bölüm 3	Takım listesi	
Notlar	3.2 Dikey tuş çu	buğu
	Görüntü alanı	Açıklama
	Tool measure	HSK 1.1 " <b>Tool measure"</b> tuşuna bastığınızda, "Ölçüm takımı" penceresi açılır.
	New tool	VSK 1.2 " <b>New tool</b> " tuşuna bastığınızda, yeni bir takım oluşturulabilir. Bu işlev sadece, imleç henüz bir takım atanmamış bir alanda bulunduğunda kullanılabilir.
	Edges	VSK 1.3 " <b>Edges</b> " tuşuna bastığınızda, yeni kesme kenarları atamak ve mevcut kesme kenarlarını silmek için kullanılan dikey tuş çubuğu ekranın sağ tarafında açılır. Takımın çok sayıda kesme kenarı bulunuyorsa, her kenar kendi düzeltme verisini alır.
	Further data	VSK 1.4 " <b>Further data</b> " tuşuna bastığınızda, takım ile ilgili daha fazla bilgi görüntülenir. Bu işlev sadece ek bilgi içeren takımlar için geçerlidir.
	Unload Load	VSK 1.5 " <b>Unload</b> " veya " <b>Load</b> " tuşuna bastığınızda, seçili gerçek takım hazneden kaldırılır veya hazneye yüklenir. Kaldırılan takımlar, hazne listesinin alt tarafında görüntülenir.
	Delete tool	VSK 1.6 " <b>Delete tool"</b> tuşuna bastığınızda, seçilen takım takım listesinden silinir.
	Magazine selection	VSK 1.7 " <b>Magazine selection</b> " tuşuna arka arkaya basmanız durumunda, ara bellek konumu (mil ve yakalayıcı) ile Hazne ve NC bellek (kaldırılan takımlar) arasına geçiş yapabilir ve ara bellek konumuna geri dönebilirsiniz. İmleç daima her grubun başında yer alır.
		Operatör panelindeki VSK 1.8 " <b>Extend</b> " tuşuna bastığınızda, genişletilmiş dikey tuş çubuğu 2 ekranın sağ tarafında açılır.
	Sort	<ul> <li>VSK 2.1 "Sort" tuşuna basarak, takım listesindeki takımları aşağıdaki kriterlere göre sınıflandırabilirsiniz:</li> <li>Hazne</li> <li>Adı</li> <li>Tip</li> <li>T Numarası</li> <li>Uygun tuşlar, dikey tuş çubuğunda bulunmaktadır.</li> </ul>

Takım listesi		Bölüm 3
Görüntü alanı Filter Search	Açıklama (devamı) VSK 2.2 "Filter" tuşuna bastığınızda, filtre seçeneklerini ayarlayabileceğiniz ekran açılır. VSK 2.3 "Search" tuşuna bastığınızda, aşağıdaki işlevleri içeren yeni bir tuş çubuğu açılır - Takım - Hazne konumu - Boş konum Arama türü, tuş seçimi ile yapılır.	Notlar
Details	<ul> <li>VSK 2,4 "Details" tuşuna bastığınızda, aşağıdaki işlevleri içeren yeni bir tuş çubuğu açılır</li> <li>Takım Verileri</li> <li>Kenar kesme verileri</li> <li>İzleme verileri</li> <li>İmleç konumu ile seçilen takım ile ilgili ayrıntılar ekranda listelenir.</li> </ul>	
	Operatör panelindeki VSK 2.8 "Back" tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.         DEPART SAN BASA         Back " tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.	

Bölüm 3	Takım listesi				
Notlar	3.3 Takım param	metreleri			
	Sütun başlığı	Anlamı			
	Konum.	Hazne/konum numarası			
		Hazne numarası:			
	1	Birden fazla hazne bulunu numarası ve ardından haz ayrılmış bir şekilde görünt	ıyorsa, önce konum zne numarası taksim ile ülenir. Örnek:		
	1/1	Hazne 1'deki konum num	arası 1		
	1/2	Hazne 2'deki konum num	arası 1		
		akım listesinde bulunan ında konum numarası neyen takımları manuel takımları).			
	SELECT	Turuncu seçim imleci takım simgesinin üzerindeki tip alanında olduğunda, " <b>SELECT</b> " tuşuna basarak takım tipini değiştirebilirsiniz.			
	Takımlar, boş bir tak " <b>New tool</b> " tuşuna b ilgili dikey tuşlara ba	rakım tipi kım konumunda veya takım asarak oluşturulabilir. Aşağı asarak açılabilir.	listesindeyken VSK 1.2 daki takım pencereleri,		
	New tool - favorites		Favorites		
	Type Identifier	Tool position			
	510 - Finishing tool		"New tool - favourites"		
	520 - Plunge cutter 540 - Threading tool		listesini açmak için, VSK 1 " <b>Favourites</b> " tuşuna		
	550 - Button tool		basın. Favoriler		
	560 - Rotary drill 580 - 3D turning prot		listesinde, en sık		
	730 - Stop		kullanılan takımlar hızlı erisim icin fayori olarak		
	120 - End mill 140 - Facing tool		kaydedilir.		
	150 - Side mill		-		
	200 – Twist drill 240 – Tan				
	210 100				

### Takım listesi

New to	ol – milling cutter	
Тур	Identifier	Tool position
100	- Milling tool	
110	- Cylindr. ball end	CUDA
111	- Conical ball end	CUDA
120	- End mill	
121	- End mill corner round.	CUDA
130	- Angle head cutter	10 2 00 3
131	- Corn.round.ang.hd.cut	8 40 g 04
140	- Facing tool	<b>建学派</b>
145	- Thread cutter	📅 💽 🛄 🖸
150	- Side mill	╞═╫═╣
151	- Saw	FTHL
155	- Bevelled cutter	euan.
156	- Beveled cutter corner	CUDA
157	- Tap. die-sink. cutter	CUDA
160	- Drill&thread cut.	6491

New to	ol – drill	
Тур	Identifier	<b>Tool position</b>
200	– Twist drill	5000
205	- Solid drill	8000
210	- Boring bar	
220	- Center drill	5131
230	- Countersink	*#=**
231	- Counterbore	= () = ()
240	- Tap	en    ==
241	- Fine tap	
242	- Tap, Uhitworth	
250	- Reamer	

New tool – turning tools	
Typ Identifier	Tool position
500 - Roughing tool	
510 – Finishing tool	(// 🗟 🎴 🖉 )
520 – Plunge cutter	( 🗖 🗖 🚺 🚺 🖌
530 - Cutting tool	(12, 12) 🚺 🚺
540 - Threading tool	< 🔁 🗹 🔁 📢
550 - Button tool	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc $
560 - Rotary drill	
580 - 3D turning probe	- 🕹 🛶 👔

New tool - special tools		
Type Identifier	Tool position	
700 - Slotting saw	╞╝	
710 - 3D probe	- 1 - 1	
711 - Edge finder	⋪≑∲き	
712 - Mono probe	+ <b>••</b> 🔖 🔹 🛉	
713 – L probe	5429	
714 - Star probe	ኈ፞፞፝፞፞፝፞፞ኯ፟፟፟፟፟፟፟	
725 - Calibrating tool		
730 - Stop		
900 - Auxiliary tools	$(\hat{\mathbf{T}},\hat{\mathbf{T}},\hat{\mathbf{T}})$	

### × Cancel

Takım seçimini iptal etmek ve "Parametre" işletim alanındaki "Takım listesi" penceresine dönmek için VSK 7 "**Cancel**" tuşuna basın.



Takım seçimini onaylamak ve "Parametre" işletim alanındaki "Takım listesi" penceresine dönmek için VSK 8 "**OK**" tuşuna basın.

Seçilen takım, takım listesine yüklenir.

"New tool - milling cutter" listesini açmak için, VSK 2 "**Cutters 100-199**" tuşuna basın. Mevcut tüm freze ağızlarını içeren bir liste açılır..

Drill 200–299

"New tool - drill" listesini açmak için, VSK 3 "**Drill 200-299**" tuşuna basın. Mevcut tüm Delme takımlarını içeren bir liste açılır..





"New tool - turning tools" listesini açmak için, VSK 4 "**Turntools 500-599**" tuşuna basın. Mevcut tüm Torna takımlarını içeren bir liste açılır..

Spec.tool 700-900

"New tool - special tools" listesini açmak için, VSK 5 "**Spec.tool 700-900**" tuşuna basın. Tüm özel takımları

içeren bir liste açılır e "Parametre" isletim

M523

## Bölüm 3

Notlar

Bölüm 3	Takım listesi		
Notlar	Sütun başlığı	Anlamı (devamı)	
	Takım adı ST	Takımın adı: Bir takımı tanımlamak için, metin olarak takım adını veya T numarasını girebilirsiniz. Yeni bir takımın oluşturulması durumunda, takım adları varsayılan olarak önceden atanır. Yedek takım numarası: (yedek takım stratejisi) Buraya, varsayılan olarak "1" girilir. Yeni takımın adı var olan takımlardan birinin adı ile aynı olduğunda, yeni takımın adına "2" eklenir. Bu şekilde, yedek takımın tanımlanması mümkün olur.	
	D	Kesme kenarı numarası: Birden fazla kesme kenarı bulunan takımların her biri kendine ait düzeltme verisi alanına sahip olur. Her takım için 9 kenar yönetilebilir. Maksimum Numara, kumandanın yapılandırılmasına bağlıdır.	
	Uzunluk X/Z	Takım uzunluğu: X ve Z yönünde takımın geometrik uzunluğu.	
	Yarıçap/çap Referans yön	<ul> <li>Takım yarıçapı/çapı</li> <li>Torna takımları Tip 500 – 560 olması durumunda kesme kenarının yarıçapı</li> <li>Döner takımların olması durumunda yarıçap veya çap</li> <li>Prob tipi 580 ve 711 olması durumunda bilyanın yarıçapı veya çapı</li> <li>Kaba işleme ve finiş takımları için tutucu açısı</li> <li>Tutucu açısının referans yönü kesme yönünü belirtir.</li> </ul>	
	$\bigwedge_{N} \downarrow \leftarrow \rightarrow$	Diş sayısı: – Testere tipi 151 hariç t – üm freze takımları için	
	Tutucu açısı	Aşağıdaki torna takımları için tutucu açısı Kaba işleme takım tipi 500 Finiş takım tipi 510 (kesme ağzı ucu açısına bakın)	
	Genişlik	Aşağıdakilerin genişliği Yan freze tipi 150 Testere tipi 151	
	Konum genişliği	Aşağıdakilerin kesme kenarı genişliği Daldırma tipi kesici tipi 520 Kesme takımı tipi 530	
	Uç açısı veya Hatve	<ul> <li>Uç açısı</li> <li>Tip 200 – büküm matkap</li> <li>Tip 220 – merkez matkap</li> <li>Tip 230 – havşa matkabı</li> <li>Pitch for Type 240 - tap</li> </ul>	
Takım listesi			Bölüm 3
-------------------------------------	--	--	---------
Sütun başlığı	Anlamı	(devamı)	Notlar
Matkap yarıçapı	Aşağıdakiler için matkap yarıçapı Döner matkap tip 560 (Tutucu açısı ve kesme kenarı varsayılan değerlere göre ayarlanır)		
Kesme kenarı açısı	Torna ta Kaba işl Finiş tak (tutucu a	akımları için kesme kenarı açısı eme takım tipi 500 kım tipi 510 açısına bakın)	
Konum uzunluğu	Aşağıdakiler için uç uzunluğu Kaba işleme takım tipi 500 Finiş takım tipi 510 Daldırma tipi kesici tipi 520 Uç uzunluğu, program işleme simülasyonu sırasında takımların görüntülenmesi için gereklidir		
Ч С Ж	Milin dö Torna ta Ana i Frezele takım	nme yönü akımları ve sürülmeyen takımlar: milin yönü me ve genişletme için elektrikli takımlar: n milinin yönü	
	Soğutuc	cu 1 ve 2 kapatılıp açılabilir	
3.4 Araç çubuğun	daki sim	geler ve anlamları	
Simgeler		Anlamı	
Kırmızı X	×	Takım devre dışı	
Ucu aşağıyı gösteren sarı üçgen	▽	Ön uyarı sınırına ulaşıldı	
Ucu yukarıyı gösteren sarı üçgen	Δ	Takım özel bir durumda İmleci işaretli takımın üzerine getirin. Takım hakkındaki ipucu kısaca bilgi verir	
Yeşil çerçeve		Takım önceden seçilmiştir.	
Hazne/konum numa	arası		
Yeşil çift ok	<b></b>	Hazne konumu değiştirme konumunda	
Gri çift ok	÷	Hazne konumu yükleme konumunda	
Kırmızı X	×	Hazne konumu devre dışı bırakıldı	

Bölüm 4	Takım aşınması				
Notlar	4.1 "Takım aşınması" işlevinin seçilmesi				
	<ul> <li>İşlem sırasında gerekli olan tüm parametreler ve işlevler takım aşınma listesinde bulunur.</li> <li>Uzun sure kullanılan takımlarda aşınma olur. Bu aşınma oranını ölçebilir ve takım aşınma listesine bu değeri girebilirsiniz. Sinumerik Operate, takımın uzunluğunu veya yarıçap dengelemesini hesaplarken bu bilgiyi dikkate alır.</li> <li>Böylece, iş parçasının işlenmesi sırasında hassasiyet tutarlı bir seviyede tutulabilir.</li> <li>Takımların çalışma sürelerini, iş parçası sayacı, takım ömrü veya aşınması ile otomatik olarak izleyebilirsiniz.</li> <li>Aynı zamanda, kullanmak istemediğiniz takımları devre dışı bırakabilirsiniz.</li> <li>Not :</li> <li>Kumanda yapılandırılmasına bağlı olarak, takım aşınması girişi eklenebilir. Tezgâh takım üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.</li> <li>MSK 2 "Tool wear" tuşuna bastığınızda, "Takım</li> </ul>				
	Tool wear MAGAZIN1 Sort				
	Loc.       Type       Tool name       ST       D       ∆Length X       ∆Length Z       ∆Radius       T       Tool iffe       Set       Pr         1       **       ROUGHING_80A       1       1       0.000       0.000       0.000       1.0       0.000				
	4.2 Dikey tuş çubuğu				
	Görüntü alanı Açıklama				
	SortVSK 1 "Sort" ve "Filter" tuşuna basarak, takım listesindeki takımları farklı parametrelere göre sınıflandırabilirsiniz:FilterVSK 6 "Reactivate" tuşuna bastığınızda, kilitli takımların ve ön uyarı sınırına ulaşmış takımların tekrar çalışması sağlanabilir.				

Takım aşınması	Bölüm 4	
4.3 "Takım aşınm	ıası" için parametreler	Notlar
Parametre	Anlamı	
Konum	Hazne/konum numarası:	
Тір	Takım tipi:	
Takım adı	Takım adı:	
ST	Yedek takım numarası:	
D	Kesme kenarı numarası	
ΔLength X ΔLength Z	X ve Z yönündeki aşınma uzunluğu bu alanlara girilir.	
∆Radius	Yarıçap aşınması	
	Sinumerik Operate, girilen değerlerin mutlak veya artışlı eşiği geçip geçmediğini kontrol eder. Artışlı eşik, mevcut aşınma ve yeni aşınma arasındaki maksimum farktır. Mutlak eşik, girilebilecek maksimum toplam takım aşınma değeridir.	
	<b>Not :</b> Tezgâh üreticisi tarafından verilen teknik özelliklere bakın.	
Т	<ul> <li>Takım ömrü ile takım izleme: Takım ömrü T (Süre) ile takımın hizmet ömrü da- kika olarak izlenir.</li> </ul>	
С	<ul> <li>Sayaç ile takım izleme Sayaç C ile takımın işlediği iş parçaları sayılır.</li> </ul>	
W*	<ul> <li>Aşınma ile takım izleme Aşınma W ile aşınma list- esinde bulunan ΔLength X, ΔLength Z, ΔRadius veya ΔØ aşınma parametrelerindeki en büyük değer izlenir.</li> </ul>	
	* Aşınma izleme özelliği tezgâh veri öğesi ile yapılandırılır.	
	<b>Not :</b> Tezgâh üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.	

Bölüm 4	Takım aşınması	
Notlar	Parametre	Anlamı (devamı)
	Takım ömrü (T)	Takım ömrü
	Miktar (C)	İş parçalarının sayısı
	Aşınma (W)	Takım aşınması: Aşınma izleme özelliği tezgâh veri öğesi ile yapılandırılır. Tezgâh üreticisi tarafından verilen talimatlara bakın.
	Ön uyarı sınırı	Ön uyarı sınırı: Takım ömrü ile ilgili teknik özellikler, iş parçası sayısı veya uyarıya neden olan aşınma görüntülenir.
	Ayar değeri:	Takım ömrü, iş parçası sayısı veya aşınma için ayar noktası değeri. <b>Not :</b> Takımın ayarlı kalan ömrüne, miktarına ya da aşınma değerine ulaşıldığında takım devre dışı kalır. Bu takım, bir sonraki takım değişiminde seçilmez. Varsa, yerine uygun yedek takım kullanılır. İzleme, her durumda seçili kesme kenarı için yapılır. Devre dışı bırakılmış bir takım yeniden etkinleştirilebilir.
	D	Takımlar artık kullanılmıyorsa veya takım ömrü sona erdiyse, tekli takımlar elle de devre dışı bırakılabilir. (Onay kutusu işaretlendiğinde, takım devre dışı kalır).
	4.4 Takım aşınma	listesindeki simgeler ve anlamları
	(Takım listesindeki s	simgeler için bu modülde yer alan bölüm 3.3'e bakın)
	4.5 Takım aşınma bırakılması	değerinin girilmesi veya takımın devre dışı
	1.	Takım aşınma listesine geçmek için, operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna, ardından HSK 2 " <b>Parameter</b> " ve HSK 2 " <b>Tool wear</b> " tuşlarına basın.
	2.	Uzunluk, yarıçap, ayar noktası, ön uyarı ve takım ömrü için gereken değerleri girin.
		- VEYA -
	2.	Takımı manuel olarak devre dışı bırakmak için "D" parametresi onay kutusunu etkinleştirin.

Takım aşınması	Bölüm 4		
4.6 Sınıflandırma	ve Filtreleme	Notlar	
Takım listesindeki " <b>S</b> modüldeki bölüm 4.2	<b>Sınıflandırma</b> " ve " <b>Filtreleme</b> " işlevleri için, bu 2'ye bakın.		
4.7 Takımın yenide	n etkinleştirilmesi		
Devre dışı bırakılmış üzere hazırlayabilirsi	takımları değiştirebilir veya onları yeniden kullanılmak iniz.		
Bunun için, izleme iş	levinin etkin ve ayar noktasının kayıtlı olması gerekir.		
1.	Takım aşınma listesine geçmek için, operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna, ardından HSK 2 " <b>Parameter</b> " ve HSK 2 " <b>Tool wear</b> " tuşlarına basın.		
2.	İmleci yeniden kullanmak istediğiniz devre dışı bırakılmış takımların üzerine getirin.		
Reactivar	VSK 6 " <b>Reactivate</b> " tuşuna basın. Ayar noktası olarak girilen değer, yeni takım ömrü iş parçası sayısı olarak girilir.		
	Devre dışı bırakılmış takım yeniden etkinleştirilir.		
Yeniden etkinleştir "Konumlandırma ile takımların hazne kor Takımı değiştirebilirs			
<b>Tüm izleme tiplerinin yeniden etkinleştirilmesi:</b> "Tüm izleme tiplerini etkinleştirme" işlevi yapılandırıldığında, bir takım için NC' de ayarlanmış tüm izleme tipleri yeniden etkinleştirme işlemi sırasında sıfırlanır.			
Not : Tezgâh üreticisi tarafından verilen teknik özelliklere bakın.			



Temel sıfır ofset bil	Bölüm 5	
	İnce ofsetlerin tezgâh üreticisi tarafından ayarlanması gerekir.	Notlar
	<b>Not :</b> Tezgâh üreticisi tarafından verilen talimatlara da bakın.	
Koordinat transformasyonları	Belirli bir sıra programına yönelik olarak daima koordinat transformasyonlarını programlayabilirsiniz.	
:	Aşağıdakilerle tanımlanır:	
	Ofset	
	• Döndürme	
	Ölçeklendirme	
	Aynalama	
	Bu transformasyonlar, etkin sıfır noktası ofsetine " <b>yeni</b> " veya " <b>ek</b> " olarak eklenebilir.	
Toplam ofset:	Toplam offset, tüm ofsetlerin toplamı ve koordinat transformasyonları ile hesaplanır.	

Bölüm 6	Çalışma ofseti			
Notlar	6.1 Etkin çalışma ofseti			
	<ul> <li>Aşağıda yer alan çalışma ofsetleri "Çalışma ofseti - etkin" penceresinde görüntülenir:</li> <li>Ofsetlerin dahil edildiği ve değerlerin girildiği çalışma ofsetleri</li> <li>Ayarlanabilir çalışma ofsetleri</li> <li>Toplam çalışma ofseti</li> </ul> Bu pencere genellikle izleme amaçlı kullanılır. Ofsetlerin izlenebilmesi, yapılan ayarlara bağlıdır. Tezgâh üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.			
	6.1.1 "Etkin" işlevinin seçilmesi			
	Active VSK 2 "Active" tuşuna bastığınızda, "Çalışma ofseti - etkin" penceresi açılır.			
	15.06.2011 to 15			
	Uork offset - active [mm]       Image: Contract of the contract of the			
	Ofsetin yanı sıra bu işlev kullanılarak tanımlanan dönme, ölçeklendirme ve			
	aynaıama da goruntulenir. Bu pencere genellikle izleme amaçlı kullanılır.			

Çalışma ofseti							Bölüm 6
6.3 Ayarlanabilir sıfır ofseti				Notlar			
Kaba ve ince offset o <b>G54G57</b> " penceres Dönme, ölçeklendirm	larak ayrılan a inde görüntüle e ve aynalam	ayarlanabili enir. a da görün	ir tüm o ntülenir.	fsetler	"Work	offset -	
6.3.1 "Çalışma ofset	ti - G54G57	" işlevinin	ı seçilm	nesi			
G54 G57	VSK 4 " <b>G54.</b> pencere açıl	<b>G57</b> " tuşı ır.	una bas	tığınız	da, aşa	ğıdaki	
						15.06.2011 4 08:45 AM	
Work offset - G54 G57 [mm	]			0	0	Workpiece zero n`t	
G54	61 216 X 0.000	Y 2	2 2 0.000	2 0.000	C 0.000	zoro p t	
Fine Fine	0.000	0.000	0.000 0 000	0.000 0 000	0.000 0.000	Active	
Fine	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
Fine	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Overview	
G57 Fine	0.000	0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	Deer	
			T E Ak	ZM/ cad	r K S emi	G54 G57 Details	
		_		_	>		
Tool Ist Wear	Mag zir	ja- Uor ne Offse	et R u	Jser riable		SD Setting data	
6.3.2 Ayarlanabilir s	ıfır ofsetinin	görüntüle	enmesi	ve düz	enlenn	nesi	
1.	"Parametre" panelindeki ' HSK 2 " <b>Para</b> klavyedeki " <b>(</b>	işletim alaı MENU SE meter" tuş DFFSET" t	nını açn E <b>LECT</b> " şuna baş suşuna d	nak içii tuşuna sın. Alt la basa	n önce a ardınd ternatif abilirsini	operatör lan da olarak, iz.	
2.	HSK 5 "Wor	k ofset" tu	şuna ba	asın.			
3.	VSK 4 " <b>G54</b> . "Work offse	G57" tuş t - G54G	suna bas 6 <b>57</b> " pen	sın. Iceresi	açılır.		
4.	Değerler doğ	jrudan tabl	loda düz	zenlen	ebilir		
<i>Not :</i> Ayarlanabilir çalışma ofsetlerinin, bir etki yaratmadan önce, programda seçilmiş olması gerekir.							



## 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı:

Bu modülde, Sinumerik Operate'in program yöneticisinde programları ve dosyaları kullanmayı öğreneceksiniz.

#### Modülün tanımı:

Sinumerik Operate ile oluşturulan tüm NC Programları, NC çalışma belleğinde saklanmaktadır. Bu programlara, aşağıdaki amaçlarla program yöneticisi tarafından erişilmektedir:

- · çalıştırma
- değiştirme
- kopyalama
- yeniden adlandırma
- · silme

SINUMERIK Operate, sistem bileşenlerine göre NC programlarının diğer saklama ortamlarına aktarılmasına imkan veren aşağıdaki yolları içerir:

TEZMAKSAN

Akademi

- NC bellek
- Yerel sürücü belleği
- • Kendi hard diski (PCU 50.x)
- Ağ bağlantısı
- USB depolama aygıtı (çubuk veya disk)

Not :

Sistem bileşenleri, tezgah üreticisi tarafından verilen belgelerde açıklanmaktadır.

#### İçindekiler :

Program yöneticisinin seçilmesi ve işlevi

Depolama ortamı "NC"

Depolama ortamı "Yerel Sürücü"

Depolama ortamı "USB" aygıtı

# 828D/840DsI SINUMERIK Operate

M525



### M525



Bölüm 2	Program yöneticisinin seçilmesi ve işlevleri						
Notlar	2.1 "Program yöneticisi" işlevinin seçilmesi						
	Program yöneticisi aşağıdaki şekillerde seçilebilir:						
	Operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın.						
	HMI sl'nin aşağıda yer alan yatay tuş çubuğu ekrana gelir:						
	MachineImageImageImageImageMachineParameterProgramProgramDiag- nosticsSetup						
	Program yöneticisi penceresini açmak için HSK 4 "Program manager" tuşuna basın.						
	- VEYA -						
	Program yöneticisi penceresini doğrudan açmak için CNC klavyesindeki " <b>PROGRAM MANAGER</b> " tuşuna basın.						
	Aşağıdaki işlevler ve tuşlar, Sinumerik Operate'in yatay tuş çubuğuna eklenir. 2.2 Yatay tuş çubuğu ZMAKSAN Görüntü alanı						
	Koruniu alamImage: NCImage: LocalImage: Advice StructureImage: Advice St						



Bölüm 3	Depolama ortamı "NC"			
Notlar	3.2 Dikey tuş çubuğu 1			
	Görüntü alanı	Açıklama		
	Execute	VSK 1.1 "Execute" tuşuna basarak bir program seçebilir ve seçtiğiniz programı çalıştırmak için "Machine" işletim alanına geçebilirsiniz.		
	New	VSK 1.2 "New" tuşuna basarak, yeni bir dizin oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz dizinde, yeni bir ShopTurn veya programGUIDE programı oluşturabilirsiniz.		
	Open	VSK 1.3 "Open" tuşuna bastığınızda, seçili program (turuncu bir imleç ile işaretlenmiştir) açılır. Alternatif olarak, program açmak için klavyedeki sarı "INPUT" tuşuna veya mavi "cursor to the right" tuşuna basabilirsiniz.		
	Mark	VSK 1.4 "Mark" tuşuna bastığınızda, çok sayıda program ya da dizin kopyalanmak veya kesilmek üzere işaretlenebilir.		
	Сору	VSK 1.5 "Copy" tuşuna bastığınızda, bir veya daha fazla program ya da dizin kopyalanabilir.		
	Paste	Akademi VSK 1.6 "Paste" tuşuna bastığınızda, kopyalanan program(lar) veya dizin(ler) NC'nin veya yerel bir sürücünün dizin ağacında seçili bir yere veya USB aygıtına yerleştirilir.		
	Cut	VSK 1.7 "Cut" tuşuna basarak, bir ya da daha fazla program veya dizin kesilip NC'nin veya yerel bir sürücünün dizin ağacında seçili bir yere veya USB aygıtına aktarılabilir.		
		VSK 8 "Extend" tuşuna bastığınızda, yeni işlevler içeren dikey tuş çubuğu 2 görüntülenir.		
	Not : Aynı ada sahip olar Dosyaların yeniden	n dosyalar, aynı dizine kaydedilemez. 1 adlandırılması gerekir.		

Depolama ortamı "	Bölüm 3	
3.3 Dikey tuş çubuğu	2	Notlar
Görüntü alanı	Açıklama (devamı)	
Archive	VSK 2.1 "Archive" tuşuna bastığınızda, yeni bir dikey tuş çubuğu açılır.	
Preview window	VSK 2.2 "Preview window" tuşuna bastığınızda, dosya tarayıcısı altında seçili programa ait program kodunun önizlemesini gösteren bir alt pencere açılır.	
Search	VSK 2.3 "Search" tuşuna bastığınızda, Dikey tuşları kullanarak "Dosya adı" arayabilirsiniz.	
Properties	VSK 2.6 "Properties" tuşuna bastığınızda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebileceğiniz "… özellikleri" giriş maskesi açılır:	
	<ul> <li>Program yolunu görüntüleme ve program adını değiştirme.</li> </ul>	
	<ul> <li>Oluşturma tarihini ve saatini görüntüleme.</li> </ul>	
	<ul> <li>Program ya da klasörün son değiştirilme tarihini ve saatini görüntüleme.</li> </ul>	
	Dosyaların ve klasörlerin yürütülmesi, yazılması, listelenmesi ve okunmasına yönelik kullanıcı haklarını tanımlama. T E Z M A K S A N Akademi	
Delete	VSK 2.7 "Delete" tuşuna bastığınızda, imleç ile işaretlenmiş program veya klasör silinir.	
	Operatör panelindeki (OP) VSK 2.8 "Back" tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.	

Bölüm 3	Depolama ortamı "NC"					
Notlar	3.4 Yeni bir NC programının başlatılması					
	New Yeni bir G-code programı veya iş parçası açmak için VSK 1.2 "New" tuşuna basın. İmlecin konumuna bağlı olarak aşağıda yer alan giriş maskeleri açılır.					
	İmleç, parça programlar veya alt programlar klasörünün üzerindeyse, VSK 1.2 "New" tuşuna basarak "*.MPF" (parka programlar için) veya "*.SPF" (alt programlar için) tip yeni bir G-code programı oluşturulur. Giriş maskesinin ad alanına, en fazla 28 karakterden (ad + nokta + uzantı) oluşan bir program adı girilmelidir.					
	<ul> <li>İmleç dizin üzerinde (DIR): VSK 2.2 "Workpiece" tuşunu kullanarak yeni bir İş parçası dizini (WPD) oluşturabilirsiniz.</li> </ul>					
	New workpiece					
	Type Workpiece WPD 🔽					
	Name					
	<ul> <li>İmleç iş dizinin üzerinde (WPD)         <ul> <li>Yeni bir sıralı program oluşturmak için VSK 2.3 "ShopTurn" tuşuna basın.</li> <li>New sequential program</li> </ul> </li> </ul>					
	Type ShopTurn 🗸					
	Name					
	<ul> <li>Yeni bir G-code programı oluşturmak için VSK 2.4 "programGUIDE G -code" tuşuna basın. Böyle bir durumda, ana program (MPF) veya alt program (SPF) arasında seçim yapmanız gerekir.</li> </ul>					
	New G code program					
	Type Main program MPF					
	Name					

#### **Bölüm 3** Depolama ortami "NC" Notlar VSK 5 "Any" tuşuna basarak, her dizin veya alt dizinde herhangi tip bir program oluşturabilirsiniz. Ancak, bu "yerel sürücü" ve "USB" için geçerli değildir. Sadece "NC" alanında, farklı tip programlar oluşturabilirsiniz (bkz. aşağıdaki tip listesi). Job list JOB Tool data TOA Name TMA magazine assignment **UFR zero points R** variable RPA **Definitions GUD** Setting data SEA Protection zones PRO CEC sag compensation Initialization program INI Job list JOB Type V Name DOKU VSK 1.2 "New" tuşuna bastığınızda, aşağıdaki işlevler dikey tuş çubuğuna eklenir. 3.4.1 Dikey tuş çubuğu TEZMAKSAN Görüntü alanı Açıklama VSK 2.1 "Directory" tuşuna bastığınızda, \*.WPD (İş Directory parçası dizini) tipi yeni bir iş parçası oluşturabilirsiniz. O anki imleç konumu, iş parçasının oluşturulacağı klasörü belirler. "Yeni iş parçası" penceresi açılır. Not: Tuşlar sadece önceden HSK 1 "NC" tuşunun seçilmiş olması durumunda kullanılabilir VSK 2.3 "ShopTurn" bastığınızda, yeni bir sıralı ShopTurn program oluşturulur. VSK 2.4 "programGUIDE G code" tuşuna programGUIDE bastığınızda, giriş maskesinde seçilen program G code tipine göre yeni bir ana program veya alt program oluşturulur. VSK 2.6 "Any" tuşuna bastığınızda, dosya tipine Anv göre gelişigüzel bir program oluşturulur (bkz. vukarıdaki resim). VSK 2.7 "Cancel" tuşuna bastığınızda, yapılan х seçim kaldırılır ve pencere kapanır. Cancel VSK 2.8 "OK" veya klavyedeki "INPUT" tuşuna bastığınızda, girilen değerler veya yapılan seçimler 0K onaylanır ve pencere kapanır.

Bölüm 3	Depolama ortam	ı "NC"	
Notlar	3.4.2 "Dizin" Para	metreleri	
	Parametre Tip : • WPD Adı	Anlamı Program tipi: <u>W</u> ork <u>p</u> iece <u>d</u> irectory Program adı: Program adı en fazla 28 k uzantı karakteri, örn. *.WF İzin verilen karakterler, tür işareti içermeden), sayılar	arakterden (Ad + nokta + 3 PD) oluşabilir. m büyük harfler (aksan ve alt tirelerdir (_).
	<ul> <li>3.4.3 "programGUI</li> <li>Parametre</li> <li>Tip :</li> <li>MPF</li> <li>SPF</li> <li>Adı</li> <li>3.4.4 "Yeni ShopTu</li> <li>Parametre</li> <li>Tip :</li> </ul>	DE G code" Parametreleri Anlamı Program tipi: Program ( <u>Main program f</u> Alt program ( <u>Subp</u> rogram Program adı (bkz. yukarıdaki bölüm 3.4 T E Z M A K S A N urn Programı" için Parametre Anlamı Program tipi:	ile) <u>f</u> ile) 4.2) eler
	• MPF Adı	Program ( <u>M</u> ain <u>p</u> rogram <u>f</u> Program adı (bkz. bölüm 3	ile) 5.4.2)
M525		Sayfa 10	828D/840Dsl SINUMERIK Operate

Depolama ortamı "N	IC"	Bölüm 3
3.5 Dizinlerin / NC pr	ogramlarının işaretlenmesi	Notlar
Öncelikle, program yör	neticisinde istediğiniz dizini açın.	
1. İ i	mleci mavi renkli "cursor down" tuşu ile birlikte şaretlemek istediğiniz ilk programın veya klasörün izerine getirin.	
2. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/SK 4 "Mark" tuşuna basın. Furuncu imleç ile seçilen program veya dizin şaretlenir	
3. f	Aavi renkli "cursor down" tuşuna basarak daha azla NC programı veya dizini seçin. Seçilen tüm dosyalar ve dizinle gri ile işaretlenir.	
	15.86.2011 <b>4</b> 2 14:45 PM	
Name  Part programs  Uorkpieces  DOKU  DIN_BOHREN_1  DIN_BOHREN_2  DIN_CONTOUR_1  DIN_CONTOUR_1  DIN_DRHEN_2  DIN_DRHEN_2  DIN_DRHEN_2  DIN_DRHEN_2  DIN_DRHEN_2  DIN_DRHEN_2  DIN_FRAESEN_1  DIN_FRAESEN_1  DIN_FRAESEN_2  DIN_GERADEKREIS_1  DIN_GERADEKREIS_1  DIN_GERADEKREIS_2  DIN_KONTUR_1  DIN_MEASURE_MILLING_2  DIN_MEASURE_MILLING_2  DIN_MEASURE_TURN_2  DIN_MEASURE_TURN_2  NC Local VS	Type         Length         Date         Time           DIR         01.01.1994         01:28:47 AM         Execute           DIR         01.01.1994         01:28:47 AM         M           DIR         01.01.1994         01:28:47 AM         N           UPD         01.01.1994         01:28:47 AM         Neu           MPF         213         01.01.1994         01:28:47 AM           MPF         2132         01.01.1994         01:28:47 AM           MPF         2162         01.01.1994         01:28:47 AM           MPF         2182         01.01.1994         01:28:47 AM           MPF         2182         01.01.1994         01:28:48 AM           MPF         2182         01.01.1994         01:28:48 AM           MPF         2182         01.01.1994         01:28:48 AM           MPF         218         01.01.1994         01:28:48 AM           MPF         220         01.01.1994         01:28:48 AM           MPF         230         01.01.1994         01:28:49 AM           MPF         230         01.01.1994         01:28:49 AM           MPF         200         01.01.1994         01:28:49 AM           MPF <td< td=""><td></td></td<>	
<ul> <li>Bunun ardından, işareti VSK 7 "Cut" tuşuna ba</li> <li>Panoda saklanan prog</li> <li>Farklı bir dizine veya</li> <li>Dizinden silinerek (k yapıştırılabilir.</li> <li>İpucu 1:</li> <li>İşaretleme işlemini kısa programın veya dizinin Klavyedeki "SHIFT" tuş kopyalamak istediğiniz tuşunu bırakın.</li> <li>Dosyalar işaretlenmiştir</li> <li>İpucu 2:</li> <li>Tek bir programı ya da üzerine getirin ve klavy Tek bir dosya seçilmiştir</li> <li>Aşağıda anlatılan kopy</li> </ul>	denmiş NC programları VSK 5 "Copy" veya the sılarak PCU panosunda saklanabilir. ramlar ile aşağıdaki işlemler yapılabilir: a farklı bir saklama aygıtına kopyalanabilir cesilerek), farklı bir dizine veya saklama aygıtına altmak için, imleci kopyalamak istediğiniz ilk üzerine getirin. şuna basılı tutarak imleci "cursor down" tuşu ile son programa veya dizine kadar indirin. "SHIFT" r. dizini işaretlemek istediğinizde, imleci dosyanın redeki mavi renkli "SELECT" tuşuna basın. tir.	

Bölüm 3	Depolar	na ortamı "NC"
Notlar	3.6 Diz	zinlerin / NC programlarının kopyalanması ve yapıştırılması
	Öncelikle	e, program yöneticisinde istediğiniz dizini açın.
	1.	İmleci mavi imleç tuşları ile kopyalamak istediğiniz dizine veya dosya üzerine getirin. Birden fazla program ya da dizin kopyalamak istediğinizde, bunları VSK 4 "Mark" ile işaretleyin.
	2.	VSK 5 "Copy" tuşuna basın
	3.	Programın NC üzerindeki başka bir dizine kopyalanması gerekiyorsa, imleci "cursor to the left" tuşu ile birlikte dizin ağacının bir sonraki en yüksek seviyesine getirin.
	4.	Verileri kopyalamak istediğiniz dizini "cursor up" ve "cursor down" tuşları ile seçin ve "cursor to the right" tuşuna veya klavyedeki sarı "INPUT" tuşuna basarak dizini açın
	5.	Alternatif olarak, yatay tuş çubuğundan yerel sürücü veya USB aygıtı gibi farklı bir depolama ortamı da seçebilirsiniz.
	6.	VSK 6 "Paste" tuşuna bastığınızda, program veya dizin seçili konuma yerleştirilir. VSK 8 "OK" tuşuna basarak seçiminizi onaylayın veya VSK 7 "Cancel" tuşuna basarak seçiminizi iptal edin. Orijinal dosya korunur.
	İpucu 3: Kopyalar veya dizi Dosyayı + V tuşla	ma işlemini kısaltmak için, imleci kopyalamak istediğiniz program in üzerine getirin ve klavyedeki CTRL + C tuşlarına aynı anda basın. farklı bir konuma yapıştırmak için, imleci bu konuma getirin ve CTRL ırına aynı anda basın.
	3.7 Diz	zinlerin / NC programlarının kesilmesi
	Öncelikle, program yöneticisinde istediğiniz dizini açın.	
	1.	İmleci mavi imleç tuşları ile kesmek istediğiniz dizine veya dosya üzerine getirin. Birden fazla program ya da dizin kesmek istediğinizde, bunları VSK 4 "Mark" ile işaretleyin.
	2.	VSK 7 "Cut" tuşuna basın. Mesaj satırında "1 öğe kesildi. Kopyalanmaya hazır" mesajı görünür.
	3.	Programın veya dizinin NC üzerindeki başka bir dizine taşınması gerekiyorsa, imleci "cursor to the left" tuşu ile birlikte dizin ağacının bir sonraki en yüksek seviyesine getirin.
	4.	Verileri kopyalamak istediğiniz yeni dizini "cursor up" ve "cursor down" tuşları ile seçin ve "cursor to the right" tuşuna veya klavyedeki sarı "INPUT" tuşuna basarak dizini açın.
	5.	Alternatif olarak, yatay tuş çubuğundan (örn, USB aygıtı) farklı bir depolama ortamı da seçebilirsiniz.
	İpucu 4:	
	Program seçtiğiniz	ın ya da dizinin kesilme işlemini kısa yoldan yapmak için, imleci z dosyanın üzerine getirin ve CTRL + X tuşlarına aynı anda basın.

Depo	olama	ortamı "NC"	,				Bölüm 3
6.		Kesilen verileri yapıştırmak içir basarak seçimi basarak seçimi	istediğiniz o VSK 6 "Pa nizi onaylay nizi iptal ed	dizine veya sa aste" tuşuna b yın veya VSK lin. Kaynak do	klama kon asın. VSK 7 "Cancel" sya ya da o	umuna 8 "OK" tuşuna tuşuna dizin silinir.	Notlar
3.8	Dizin	lerin / NC progr	amlarının s	silinmesi			
1.		İmleci mavi iml dosya üzerine kopyalamak ist	eç tuşları ile getirin. Bird ediğinizde,	e kopyalamak en fazla progr bunları VSK 4	istediğiniz am ya da c "Mark" ile	dizine veya dizin işaretleyin	
2.		Genişletilmiş di basın. Silme işl etmek için VSK Seçtiğiniz dosy	key tuş çub emini onay 7 "Cancel" a ya da diz	buğu 2'de VSk lamak için VS ' tuşuna basın in silinir.	< 2.7 "Delef Κ 8 "ΟΚ" tι	te" tuşuna ışuna, iptal	
3.9	Önizl	eme penceresi	açma				
1.		Genişletilmiş V basın. Önizlem hemen altında	SK çubuğu e alt pence açılır	nda VSK 2.2 ʻ resi, program	Preview w yöneticisi p	indow" tuşuna penceresinin	
2.		Önizleme yapır imleç tuşlarını k önizleme pence	nak istediğir kullanın. Se eresinde gö	niz programda çilen program rüntülenir.	i gezinmek in program	için mavi 1 kodu,	
3.		İşlevi silmek içi Önizleme penc	n tekrar VS eresi kaybo	K 2.2 "Previev blur.	w window"	tuşuna basın.	
Not: I	Proara	m kodunu "önizi	leme pence	eresi"nde düze	nlevemezs	sinizs A N	
İpucu tuşun sekild	i 5: Ön na bası de gezi	izleme pencere n. Mavi imleç tu inebilirsiniz.	sini açmak ışlarını kulla	için klavyedek anarak prograi	ii "NEXT W n kodunda	/INDOW" istediğiniz	
ipucu 1'e ge	ı 6: Pro eçseni	ogram ya da dizi z de önizleme p	in kopyalan enceresi ak	nak veya silme ctif kalır.	ek için dike	y tuş çubuğu	
۲Ū	AUTO					15.06.2011	
🕈 🗂 Part	programs	Name	Type Lo DIR	ength Date 01.01.1994	Time 01:28:47 AM	Archive	
Subp     Subp	programs pieces		DIR DIR	01.01.1994 01.01.1994 01.01.1994	01:28:47 AM 02:03:15 AM = 01:29:54 0M	Preview	
	din_bohf Din_bohf	REN_1 REN_2	MPF	213 01.01.1994 758 01.01.1994	01:28:47 AM 01:28:47 AM	WINDOW	
	DIN_CONT DIN_CONT	TOUR_1 TOUR_2	MPF MPF	674 01.01.1994 2182 01.01.1994	01:28:47 AM 01:28:48 AM	Search	
	DIN_DREH	IEN_1 IEN_2	MPF MPF	265 01.01.1994 1339 01.01.1994	01:28:48 AM 01:28:48 AM		
	DIN_DRILI	LING_2 SEN_1	MPF	730 01.01.1994 277 01.01.1994	01:28:48 AM 01:28:48 AM		
	DIN_FRAE	SEN_2 IDEKREIS 1	MPF MPF	320 01.01.1994 230 01.01.1994	01:28:48 AM 01:28:49 AM		
Preview	OF4 O45				1166. 2.2 118	Properties	
N20 UOR	KPIECE(,	, , "CYLINDER", 192, 0	, -100, -80, 100	)		Delete	
N31 YØ 2 N40 G95	Z2=700 S1000 M	I3 F150					
		Logal La	1	1	~		
NC H		drive USB					

Bölüm 3	Depolama ortamı	"NC"	
Notlar	3.10 Programların veya dizinlerin arşiv dosyalarının oluşturulması 3.10.1 Dikey tuş çubuğu		
	Archive	Genişletilmiş VSK çubuğunda VSK 2.1 "Archive" tuşuna bastığınızda, bir sonraki dikey tuş çubuğu açılır.	
	Generate archive	VSK 3.1 "Generate archive" tuşuna bastığınızda, saklama konumu seçmek üzere aşağıdaki giriş maskesi açılır.	
		Generate archive: select storage loc.	
	KK Back	VSK 3.7 "Back" tuşu ile bir önceki dikey tuş çubuğuna gidebilirsiniz. Saklama konumunun seçilmesinin ardından, bir sonraki maşke arsiy doşyaşının adını girmek üzere	
		ekrana gelir.	
		Generate archive: name	
		Type Archive ARC (punched tape)	
		Name	
	New directory	VSK 4.2 "New directory" tuşuna bastığınızda, seçili imleç konumunda yeni bir dizin tanımlayabileceğiniz "Yeni dizin" giriş maskesi açılır.	
	X Cancel	VSK 4.7 "Cancel" tuşuna bastığınızda, arşiv dosyalarının oluşturulması iptal edilerek ilk dikey tuş çubuğu seçilir.	
	OK	VSK 4.0 "OK" tuşuna bastığınızda, arşiv dosyası oluşturulur.	
MEGE			
IVIJZJ		Sayta 14 828D/840Dsl SINUMERIK Operate	

Depolama ortamı "NC"			Bölüm 3
3.11 Program ve dizinlerin özellikleri			Notlar
Properties	Genişletilmiş dikey tuş "Properties" tuşuna baş ve seçili programa (bur seçili programın veya d birlikte " özellikleri" pe		
	Properties of Tex Path: NC/Workpieces/DC Name: TEST1.MPF Created: No data. Changed: 11:38:09 AM 09/02 Rights: Execute Key Urite Key List Key Read Key Read Key Not: Program adını ve	/08 y switch 0 y switch 0 y switch 0 y switch 0 y switch 0 y switch 0 y switch 0 y switch 0 y switch 3 ey switch 3 ey switch 2 ey switch 1 ey switch 0 haklarını değiştirebilirsiniz.	
Parametreler	Anlamı	T F 7 M A 1/ O A M	
Yol ve ad:	Program yolu ve Program "TEST1.MPF" adlı progra klasöründe yer alır.	adı; m, NC/Workpieces/DOKU	
Oluşturuldu :	Oluşturma tarihi ve saati: "Oluşturuldu" alanının sağ saati burada gösterilir.	i tarafında: Oluşturma tarihi ve	
Değiştirildi :	Tarih ve saat değişikliği: "Değiştirildi" alanının sağ düzenlenme tarihi ve saat	tarafında: Programın son i gösterilir.	
Haklar :	Bir programın veya dizinin listelenmesine veya okunm 7 koruma seviyesi mevcutt en düşük koruma sağlar).	çalıştırılmasına, yazılmasına, asına ilişkin kullanıcı haklarıdır. ur (1. seviye en yüksek, 7. seviye	
<ul> <li>Koruma Sevivesi 1</li> </ul>	Üretici	Parola Korumalı	
Koruma Seviyesi 2	Servis	Parola Korumalı	
Koruma Seviyesi 3	Kullanıcı	Parola Korumalı	
Koruma Seviyesi 4	Programlayıcı	Anahtar 3	
Koruma Seviyesi 5	Nitelikli İşçi	Anahtar 2	
Koruma Seviyesi 6	Kalifiye Eleman	Anahtar 1	
Koruma Seviyesi 7	Yarı Kalifiye İşçi	Anahtar 0	

Bölüm 4	Depolama ortamı "Yerel Sürücü"
Notlar	4.1 "Yerel sürücü" işlevinin seçilmesi
	<b>Local</b> <b>drive</b> HSK 2 "Local drive" tuşuna bastığınızda, program yöneticisi yerel sürücünün dizin yapısını gösterir.
	Name         Type         Length         Date         Time           MODUL28         MPF         1466         23.03.2011         11:07:31 AM           MODUL29         MPF         1466         23.03.2011         11:07:31 AM
	Image: Constraint of the state of the s
	□ UP_MODUL31 SPF 259 23.03.2011 11:07:31 AM Copy Paste
	Cut Free: 248.1 MB
	NC Cal USB
	Yerel sürücüdeki tüm klasörler ve dosyalar, program yöneticisi penceresinde sıralanır. Bu pencerede bulunan ad, tip, uzunluk ve tarih/ saat bilgileri için, bölüm 3.1'e bakın. AKACEMİ 4.2 Dikey tuş çubuğu
	HSK 2 "local drive" veya HSK 3 "USB" tuşuna bastığınızda, NC program yöneticisi penceresinin tüm işlevlerini görebilirsiniz (bu modülde bölüm 3'e bakın). Ayrıca, burada VSK 1 "Directory" tuşuna basarak yeni bir dizin oluşturabilirsiniz.
	<b>Directory</b> VSK 1 "Directory" tuşuna bastığınızda, yerel sürücüde yeni bir dizin oluşturabileceğiniz "Yeni dizin" giriş maskesi açılır. Yeni dizin için ad girin ve VSK 8 "OK" tuşuna basarak onaylayın veya VSK 7 "Cancel" tuşuna basarak seçiminizi iptal edin.
M525	

Depolama ortam	ı "USB" aygıtı	Bölüm 5
5.1 "USB" işlevini	in seçilmesi	Notlar
Ŷ USB	HSK 3 "USB" tuşuna bastığınızda, USB aşağıdaki dizin ağacı görüntülenir.	3 aygıtına ait
		03/04/09 1-39 PM
Name	Type Length Date Time	
- - - DIN_ISO_MILLING - ■ MODUL28 - ■ MODUL29 - ■ MODUL30 - ■ MODUL31B - ■ MODUL31C - ■ MODUL31 - ■ MODUL31	DIR WPD 03/04/09 1:35:04 PM MPF 2864 09/16/08 1:44:25 PM MPF 1587 09/10/08 2:54:24 PM MPF 1200 09/10/08 2:54:02 PM MPF 144 11/19/08 7:22:25 PM MPF 517 11/19/08 7:12:40 PM MPF 1200 09/10/08 2:54:02 PM MPF 1200 09/10/08 2:54:02 PM	Preview window
■ TEST11 ■ TEST1 ■ TESTPROGRAMM_1 ■ TESTPROGRAMM_2 ■ TESTPROGRAMM_3 ■ TESTPROGRAMM_4 = TESTPROGRAMM_5 ■ TESTPROGRAMM	MPF         28         11/12/08         4:07:28         PM           MPF         28         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         85         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         128         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         128         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         128         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         172         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         139         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         139         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         139         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         139         01/01/94         1:54:30         AM           MPF         40         01/01/94         1:54:30         AM	Properties
	Free: 471.8 MB	Delete
E us Local 🔐		
5.2 Dikey tuş çub ISK 2 "local drive" /öneticisi penceres Ayrıca, burada VSP oluşturabilirsiniz.	veya HSK 3 "USB" tuşuna bastığınızda, N inin tüm işlevlerini görebilirsiniz. K 1 "Directory" tuşuna basarak yeni bir dizir	IC program n
Directory	VSK 1 "Directory" tuşuna bastığınızda, aygıtında yeni bir dizin oluşturabileceğir dizin" giriş maskesi açılır. Yeni dizin için ad girin ve VSK 8 "OK" tu basarak onaylayın veya VSK 7 "Cancel basarak seçiminizi iptal edin.	USB niz "Yeni uşuna " tuşuna



### ShopTurn ile Programlama Yapmaya İlişkin Temel Bilgiler

## 1 Kısa tanım

Modülün amacı:

Bu modülde, ShopTurn sıralı program oluşturmaya ilişkin temel bilgileri öğreneceksiniz.

Modülün tanımı :

Bu modülde, program başlığı, program bloğu ve program sonunu içeren bir ShopTurn programının genel yapısı açıklanmaktadır. Buna ek olarak, zincir programlama blokları (sıralı programlar), "Editör"ün işlevleri, "Çeşitli", "Simülasyon" ve "NC Yürütme" işlevleri açıklanmaktadır.

İçindekiler :

Temel Bilgiler

ShopTurn programlarının oluşturulması

Editör

Çeşitli

Simülasyon

NC Yürütme



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





### M601



Bölüm 2	Temel Bilgiler			
Notlar	2.1 ShopTurn ile Programlama			
	ShopTurn, doğrudan kumanda üzerinde zincirleme sıralı blok programlar tarzında NC programları oluşturma seçeneği sunar. İlave ShopTurn işlevleri barındırmanın yanı sıra, G-code programların oluşturulmasına da imkan verir. <i>Not :</i>			
	ShopTurn ile G-code programların oluşturulması, modül – M605 "Temel programGUIDE programlama bilgileri" bölümünde ayrıntılı olarak açıklan- maktadır.			
	ShopTurn programı programlamanın avantajı, editörde programlama işlemi sırasında grafik yardımcı bilgiler sunulmasıdır.			
	Bu göreve yönelik olarak aşağıdaki işlevler mevcuttur:			
	<ul> <li>Tuşları kullanarak teknoloji odaklı program adımı seçebilme (teknolojiler/çevrimler)</li> </ul>			
	<ul> <li>Parametrelere yönelik hareketli yardımcı grafikler içeren giriş maskeleri ve pencereler</li> </ul>			
	Her giris maskesi ve pencere icin iceriğe duvarlı cevrimici vardım			
	Kontur airisine destek (acometrik islemci)			
	ShopTurn programları veya program adımları farklı şekillerde temsil edile-			
	Calisma programi olarak, program basličupi, zipeirlori ilo birlikto pro			
	gramlama adımlarını ve programın sonunu gösterir .			
	NC/UKS/TEST/ST_PROG_E 1 Select			
	P     N5     Program header     Work offset G54       Image: M10     Stock removal     ✓     T=ROUGHING     80 F0.25/rev V=250m Face			
	N15 Contour CONTOUR_SPIGOT_EXT Build group			
	N45 Residual cutting ♥ T=ROUGHING_55 F0.25/rev V=200m			
	N25     Stock removal     \$\overline\$     I=FINISHING_35 F0.15/rev V=300m Face X0=48     Search       V_1 N30     Contour     CONTOUR_SPIGOT_EXT			
	№         №			
	Thread long. V+VVV T=THREAD_1.5 P2mm/rev S=2000rev Outside			
	Rectang.pocket VVV CI+ T=CUTTER_6FA F50/min S=2000rev X0=0 Y0=0 Copy			
	Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering     Image: Centering       Imag			
	№         002: Positions         □* 20=-5 X0=0 Y0=0         Cut           FN0         End of program         Cut         Cut			
	Edit Turn- Log Cont. Milling Latin NE Ex-			

Temel Bilgiler	Bölüm 2
	Notlar
Grafik görünümünde programlama grafiği olarak (yandan veya üstten görünümde ana hat grafiği olarak iş parçası veya işleme adımı)	
Calısma planındaki isaretli program bloğu, farklı bir renk ile vurgulanır.	
17.06.2011	
JOG         10:51 RM           NC/UKS/TEST/ST_PROG_E         Program header         Uork	
P XØ Unit of measu mm offset	
describe No Graphic view	
Blank Cylinder	
ZA 8.500	
ZI -150.000 abs ZB -110.000 abs	
B Retract Simple XRA 2.000 inc	
₩ 2RA 2.000 inc	
Tool change point Machine Teach TC	
XT 250.000 ZT 300.000	
END S3 4000.000 rpm Cancel	
-150 -180 -50 0 _2 Machined dir. of rota Up-cut	
Accept	
Edit Drilling ing turn. Milling is out turn.	
geçer.	
17.06.2011	
JOG     10:54 HP1       NC/UKS/TEST/ST_PROG_E     Program header	
P Unit of measu mm offset	
describe No Graphic view	
Blank Cylinder XA 105.000	
ZA 0.500	
ZI -150.000 abs ZB -110.000 abs	
XRA 2.000 inc	
ZRA 2.000 inc	
Tool change point Machine Teach TC position	
ZT 300.000 S1 4000.000 ×	
S3 4000.000 rpm Cancel	
Machined dir. of rota Up-cut Accept	
Edit For Drilling For Turn- ing Cont. To Milling Simu- turn. Milling Simu- Lation Ex- Lation Lation	
Not :	
Hareketli yardım grafikleri, daima ayarlanan koordinat sistemine göre do- ğru pozisyonda görüntülenir. Parametreler dinamik olarak gösterilir ve	
grafikteki seçili parametre farklı bir renk ile vurgulanır.	

Bölüm 2	Temel Bilgiler			
Notlar	2.2 Çalışma planı			
	ShopTurn ile programlama yapmanın temel unsuru, editör penceresindeki "Çalışma planı"dır. "Çalışma planı"nın yapısı aşağıdaki gibidir:			
	<ul> <li>Program başlığı (ölçüm birimleri, çalışma ofseti, ham parça ölçüleri gibi temel program ayarları ile)</li> </ul>			
	<ul> <li>Program blokları (teknolojiler/çevrimler ile program adımları)</li> </ul>			
	<ul> <li>Program sonu (programı bitirebileceğiniz ve işlemek istediğiniz iş parçalarının sayısını ayarlayabileceğiniz yerdir, aşağıdaki resme de bakın)</li> </ul>			
	P       N10       Program header       Work offset G54         N20       Stock removal       ▼       T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m Face         N30       Contour       CONTOUR_SPIGOT_EXT         N40       Stock removal       ▼       T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m         N50       Residual cutting       ▼       T=ROUGHING_55 F0.25/rev V=200m         N60       Stock removal       ∇∇       T=FINISHING_35 F0.15/rev V=300m Face X0=48         N70       Contour       CONTOUR_SPIGOT_EXT         N80       Stock removal       ∇∇       T=FINISHING_35 F0.15/rev V=350m			
	<ul> <li>2.2.1 Program başlığı</li> <li>Program başlığı (üstte sol taraftaki resme ve bölüm 3.2'ye bakın), simülasyon için ham parçanın boyutlarının yanı sıra tüm programı etkileyen ve aşağıda örnekleri de verilen parametreleri içerir.</li> <li>Çalışma ofseti</li> <li>Mil</li> <li>Mm veya inç olarak ölçüm birimleri</li> <li>Takım ekseni X, Y veya Z</li> <li>Geri çekilme düzlemi, takım değiştirme noktası, güvenli çalışma mesafesi, hız sınırları, vb.</li> <li>Çalışma planında, program başlığı programın başlangıcında bulunur ve</li> </ul>			
	P N10 Program header Work offset G54 →			
	2.2.2 Program biokları Program blokları, editörde simge, ilgili teknoloji ve girilmiş parametreleri temsil eden metin ile işaretlenmiş tekli sıralar halinde programlanmış işleme adımlarıdır (bkz. aşağıdaki resim).			
	M60     Residual cutting     T=ROUGHING_TOOL F0.3/rev V20			
	2.2.3 Zincirleme sıralı program blokları			
	"Delme", "Torna", ve "Kontur torna", "Frezeleme" ve "Düz daire" işlevleri için, teknoloji blokları ayrı ayrı programlanır. Bu program blokları kumanda tarafından çalışma alanında köşeli parantezler ile otomatik olarak bağlanır.			
	Teknoloji blokları, işlemenin yapılması gereken yöntemi belirler (örn. önce merkezleme, ardından delme). Konumlama blokları, delme, frezeleme ve tornalama işlemlerini (örn. delme deliklerinin ön yüzeyde tam bir daire içinde konumlanması) belirlerken, kontur blokları işlemek istediğiniz konturu tanımlar.			

Temel Bilgiler	Bölüm 2
Programlana zinciri, teknoloji elemanı konum elemanı ile tamamlandığında kapanır. Aksi takdirde, hata mesajı parçalardan birinin eksik olup olmadığını size bildirir.	Notlar
Zincirli teknoloji bloklarının ve konum bloklarının Simgeleri, köşeli bir parantez ile işaretlidir ve bağlantının başından sonuna kadar işleme sembolünün sağ tarafında bulunur. Her Teknoloji eşi olmayan bir sembol (simge) ile ifade edilir. Zincirleme simgeler, programlama grafiği ve parametre maskesi penceresindeki ekranın sağ tarafında görüntülenir. (burada merkezleme, delme konum daire düzeni ile bağlanmıştır.)	
2.2.4 Programın sonu	
Program sonu tezgaha sinyal göndererek iş parçasının işlenmesinin sona erdiğini bildirir. Ayrıca, işlemek istediğiniz iş parçalarının sayısını da be- lirleyebilirsiniz. Bu program bloğu, END simgesi, "Program Sonu" yazısı ve işlemek iste- diğiniz is parça sayısını boliton "N" barfi ile isaretlenir.	
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	
2.2.5 G-code blokları	
Çalışma planına, G-code program blokları da ekleyebilirsiniz. Bunun için, programın istediğiniz yerinde klavyedeki sarı "INSERT" tuşuna basmanız gerekir. harfi ve yanıp sönen bir imleç ile işaretlenmiş ve G-code komutlarını girebileceğiniz yeni bir turuncu komut satırı açılır. Buraya, G-code komutu girebilirsiniz. Mavi renkli "cursor-down" veya "cursor-up" tuşları ile G-code komut satırından çıktığınızda, girişler üstlenilir. G-code satırından, parametre maskesi penceresine geçebilirsiniz.	
2.3 Editör penceresinde gezinme	
Mavi imleç tuşlarını kullanarak, sıralı bir programda ve parametre maskelerinde hızlı ve rahat bir şekilde gezinebilirsiniz.	
Klavyedeki mavi "cursor-up" tuşu ile program editöründe ve parametre maskelerinde yukarı doğru gezinebilirsiniz.	
Klavyedeki mavi "cursor-down" tuşu ile program editöründe ve parametre maskelerinde aşağı doğru gezinebilirsiniz.	
Editör penceresindeki program bloğu satırının sağ tarafında bulunan ok sembolü (genişlet-sembolü), parametre maskesine "cursor-to-the-right" tuşuna basarak erişebileceğinizi gösterir.	
"Cursor-to-the-right" tuşu ilgili program bloğunun parametre maskesini açar.	
"Cursor-to-the-left" tuşu ise ilgili program bloğunun parametre maskesini kapatır ve ShopTurn program adımlarını görüntüleyerek sizi çalışma planı penceresine geri getirir.	

Bölüm 3	ShopTurn programlarının oluşturulması		
Notlar	3.1 Yeni bir ShopTurn programı oluşturma		
	Yeni bir ShopTurn programı, "JOG", "MDA" ve "AUTO" işletim modlarından aşağıdaki şekilde oluşturulur.		
	PROGRAM MANAGER	Klavyedeki "Program Manager" tuşuna basın.	
		Doğrudan yeni programların oluşturulması ve mevcut programların yürütülmesi için kullanılan pen- cere açılır.	
		Modül M525 – "İşletim alanı Program Yöneticisi" bölümüne bakın.	
		- VEYA -	
	MENU SELECT	Operatör panelindeki (OP) "MENU SELECT" tuşuna basın.	
	Program manager	Sarı HSK 4 "Program Manager" tuşuna basın. Yeni programların oluşturulması ve mevcut programların yürütülmesi için kullanılan program yöneticisi penceresi açılır.	
		- DAHA SONRA -	
		"NC", "Local drive" veya "USB" yatay tuşlarından birine basarak programı oluşturmak istediğiniz de- polama sürücüsünü seçin.	
		Turuncu imleçi mavi imleç tuşları ile birlikte iste- diğiniz dizine götürün. Gezinme işlevi için, modül M516 - "İşletim ele- manları" veya M525 - "İşletim alanı Program Yöneti- cisi" bölümlerine bakın.	
	New	VSK 2 "New" tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.	
	ShopTurn	Aşağıda gösterildiği şekilde yeni bir sıralı ShopTurn programı oluşturacağınız giriş maskesini açmak için VSK 3 "ShopTurn" tuşuna basın.	
		17.96.2011 <b>*</b> 11:06 AM	
	Part programs	Type         Length         Date         Time         Directory           DIR         16.06.2011         11:33:59 AM         A	
	Guprograms      Guprograms     Guprograms	DIR         16.86.2011         11:33:36 HiT           DIR         16.86.2011         11:33:11 AM           New sequential program         1         11:34:86 AM	
		I 1 11:34:06 AM           I 11:34:11 AM           I 11:34:11 AM           I 11:34:11 AM           I 11:34:11 AM           I 11:34:11 AM           I 11:34:11 AM	
	© EXAMPLE © 654_TEST © 6CODE_D © LUD_TEST © SM_MEASURE_TEST	MPF 41 16.06.2011 11:34:12 AM MPF 191 16.06.2011 11:34:12 AM	
	ST_PROG_E ST_PROG_E_B601 ST_SPIGOT ST_TEST TEST TOA_14042011 TOL_LIFE UGUD TEST NC (Lacksices)	MPF       3402       16.06.2011       04:23:31 PM         MPF       3169       16.06.2011       11:34:12 PM         MPF       2161       16.06.2011       11:34:12 PM         MPF       194       16.06.2011       11:34:12 PM         MPF       194       16.06.2011       11:34:13 PM         MPF       194       16.06.2011       11:34:13 PM         MPF       38       16.06.2011       11:34:13 PM         TOA       2       16.06.2011       11:34:13 PM         MPF       473       16.06.2011       11:34:13 PM         MPF       250       16.06.2011       11:34:13 PM	
	HU/ WUI KHIELES		
ShopTurn programlarının oluşturu	ılması		Bölüm 3
---	--	---	---------
3.2 Program başlığını ayarlama Program adını girdikten ve VSK 8 "A program başlığı parametrelerinin giri başlığı penceresi açılır. Buraya, ölçü parça, geri çekilme modu, takım değ mesafesi, hız sınırları ve işleme duyu (aşağıda gösterildiği gibi).	ccept" tuşuna bastıktan so Imesi için otomatik olarak m birimleri, çalışma ofseti iştirme noktası, güvenli ça usu parametrelerini girebil	onra, program , mil, ham alışma irsiniz	Notlar
NC/UKS/TEST/ST_TEST	Program header         Unit of measu       mm         Work offset       G54         describe       No         Blank       Cylinder         XA       200.000         ZA       0.500         ZI       -150.000 abs         ZB       -110.000 abs         Retract       Simple         XRA       2.000 inc         Tool change point       Machine         XT       400.000         ZI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         SI       400.000         Machined dir. of rota       Up-cut         Machined dir. of rota       Up-cut         Machined dir. of nota       Up-cut         Autor       Simu         Ous </th <th>Teach TC position Cancel</th> <th></th>	Teach TC position Cancel	
Kumanda, editör programındaki çalış         Program başlığı ve program sonu oto         Image: Solution of the second seco	sma planı görünümüne ge omatik olarak programlanı	Çer. IT. IT.06.2011 € I1:08 AM Select bold Build group Search Mark Copy Paste Cut Ex− ecute	

## **Bölüm 3**

## ShopTurn programlarının oluşturulması

Notlar

## 3.3 Program blokları oluşturma

İmleci program başlığı bloğuna veya yeni program bloğunu hangi bloktan sonra eklemek istiyorsanız o bloğa getirin. Uygulamak istediğiniz teknolojiyi seçin ("Delme", "Tornalama", "Kontur tornalama", "Frezeleme" veya "Düz Daire"). Örneğin, "Turning" -> "Undercut" -> "Undercut thread DIN" seçerek bu teknoloji ile ilgili parametre penceresini açabilirsiniz (*bkz. aşağıdaki resim*).



Uygun parametre değerlerini girdikten sonra onaylamak için VSK 8 "Accept" tuşuna, iptal etmek için de VSK 7 "Cancel" tuşuna basın. Editör penceresindeki çalışma planı görünümüne geçersiniz.

Yeni program bloğu otomatik olarak çalışma planı penceresine eklenir. "Cursor-to-the-right" tuşu ile daha önce düzenlediğiniz giriş parametrelerini değiştirmek üzere parametre penceresini açabilirsiniz.

	Drogrom boods:			Linek offeet CE4	removal
, UT0	Program neader	-		T-DOUCHING OF FR 25 (new II-250m Face	
	Stock removal	v		I=RUUGHING_80 F0.23/rev v=230m Face	
N30	Contour	-		CUNTUUR_SPIGUT_EXT	Groove
140	Stock removal	V		T=RUUGHING_80 F0.25/rev V=250m	
M20	Residual cutting	A		1=RUUGHING_55 F0.25/rev V=200m	
<sup>4</sup> NRQ	Stock removal	$\Delta \Delta \Delta$		1=FINISHING_35 F0.15/rev V=300m Face X0=48	Undercu
170 H70	Contour			CONTOUR_SPIGOT_EXT	
6 - N80	Stock removal	$\Delta \Delta \Delta$		T=FINISHING_35 F0.15/rev V=350m	
N90	Groove	<b>44</b> 444		T=PLUNGE CUTTER_3 F0.2/rev V=180m X0=60	Thread
8	Undercut GDIN	4		T=FINISHING_35 F0.1/rev S=2000rev P0.2	
🖇 H100	Thread long.	⊽+⊽⊽⊽		T=THREAD_1.5 P2mm/rev S=2000rev Outside	
N110	Rectang.pocket	V	□+	T=CUTTER_6_FA F50/min S=2000rev X0=0	Cutoff
N120	Rectang.pocket	$\nabla \Delta \Delta$	□•	T=CUTTER_6_FA F50/min S=2000rev X0=0	
z 7 N130	Centering		⊡+	T=CENTER_FA F0.2/rev S=2000rev Ø6.2	
z - N140	Drilling		⊡+	T=DRILL_5_FA F0.25/rev S=2000rev Z1=10inc	
≈ - N150	Tapping		□+	T=TAP_FA M6 S=2000rev Z1=7inc	
) N160	001: Posit. circle			20=0 R=16 N=4	
/ H170	002: Positions		0+	Z0=-5 X0=0 Y0=0	
10	End of program				
				<u>v</u>	

Ek program adımları da yukarıda anlatıldığı şekilde eklenebilir.

ShopTurn programlarının oluşturulması	Bölüm 3
<ul> <li>3.4 Program sonunun programlanması</li> <li>Program sonu" program bloğu, yeni bir ShopTurn programı oluşturduğunuzda otomatik olarak programlanır.</li> <li>Program sonunun varsayılan ayarlarını değiştirmek için, "End of program" satırını turuncu seçim imleci ile işaretleyip mavi renkli "cursor-to-the-right" tuşuna basın.</li> <li>Program sonu parametre penceresi açılır. Burada işlenmesini istediğiniz iş parçalarının sayısını değiştirebilirsiniz.</li> </ul>	Notlar
WC/UKS/TEST/ST_PROG_E       End of program         NC/UKS/TEST/ST_PROG_E       Repetition         Yes       Image: Contemportant of the second o	
Image: Auto auto auto auto auto auto auto auto a	

Bölüm 4	Düzenle		
Notlar	Parça programları ec değiştirilebilir.	litör ile oluşturabilir, ekleme yapılabilir ve	
	4.1 Düzenle" işlevir	in seçilmesi	
	"Editör" işlevi, "JOG"	, "MDA" ve "AUTO" işletim modlarından açılabilir	r.
	PROGRAM	Klavyedeki "PROGRAM" tuşuna bastığınızda, alanı "Program" açılarak çalıştığınız son progra gösterir.	işletim amı
		- VEYA -	
	MENU SELECT	Operatör panelindeki (OP) "MENU SELECT" tu basın.	uşuna
	Program	"Program" işletim alanına geçmek için, sarı HS "Program" tuşuna basın. "Program" işletim alanı açılarak, çalıştığınız so programı gösterir ( <i>bkz. aşağıdaki resim</i> ).	SK 3 in
		Seçili değilse, HSK 1 "Edit" tuşuna basın.	
		Kumandanın başlatılmasının ardından hiç prog yüklenmediyse, HSK 3 "Program" tuşuna bastığınızda önce "program yöneticisi" pencere açılır. Burada, ya mevcut bir ShopMill programı seçe veya yeni bir program oluşturabilirsiniz.	yram esi :bilir
		Modül M525 – "İşletim alanı Program Yöneticis bölümüne bakın.	Si"
	Aşağıdaki tuşlar işlev	/leri ile birlikte, dikey tuş çubuğuna eklenir.	
		87/18/11 2:33 PM	-
	NC/UKS/TEST/ST_PROG_E	1 Select	
	N20 Stock removal	▼ T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m Face	
	N40 Stock removal	▼ T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m	1
	N60 Stock removal		
	N70 Contour	CONTOUR_SPIGOT_EXT	
	N90 Groove	マ+ママ         T=PLUNGE CUTTER_3 F0.2/rev V=180m X8=60         Mark	
	N100 Thread long.		4
	N120 Rectang.pocket		
	N140 Drilling	C+ T=DRILL_5_FA F0.25/rev S=2000rev 21=10inc	
	N160 001: Posit. circle	©+ 20=0 R=16 N=4	
	N 3 N170 002: Positions END End of program	⊡* 20=-5 X0=0 Y0=0	
	📝 Edit 🚰 Drilling 🚅	Turn- Cont. The Milling Simu- Simu- Ex- ing turn. Milling set ous lation ecute	

N	otl	ar
1 1	UL	a

4.2	Dikey	tuş	çubukları	1	ve	2
-----	-------	-----	-----------	---	----	---

Görüntü alanı	Açıklama	
Select tool	ShopTurn programında, takım çevrim maskesinin içinde çağrılır. "Takım seçme" işlevi ShopTurn programları için, "Delme", Frezeleme, "Kontur frezeleme", "Düz daire" teknolojilerinin altında veya takım kullanma özelliğine sahip ilgili program bloğundadır. G-code eklenmediği sürece, VSK 1.1 "Select tool" tuşunun gri (devre dışı) olmasının nedeni budur.	
Build group	VSK 1.2 "Build group" tuşuna basarak, grup içlerinde program blokları oluşturabilirsiniz. Bu özellik, büyük programların oluşturulması için kullanışlıdır.	
Search	VSK 1.3 "Search" tuşuna basarak, program bloklarında istediğiniz metni arayabilirsiniz. Arama dizisi girebileceğiniz bir arama penceresi açılır. Ardından arama işlemene devam edebilirsiniz.	
Mark	VSK 1.4 "Mark" tuşuna basarak, bir veya daha fazla program bloğunu kopyalamak veya kesmek (silmek) üzere işaretleyebilirsiniz.	
Сору	VSK 1.5 "Copy" tuşuna basarak, bir ya da daha fazla program bloğunu arşiv programında farklı bir konuma veya başka bir programa yapıştırmak üzere kumandanın dahili belleğine kopyalayabilirsiniz.	
Paste	VSK 1.6 "Paste" tuşuna bastığınızda, kopyalanmış veya kesilmiş bloklar seçilen program bloğunun arkasına eklenebilir (gerçek imleç konumu). Bloğu, etkin programın yanı sıra başka bir ShopTurn programına da yapıştırabilirsiniz.	
Cut	VSK 1.7 "Cut" tuşuna bastığınızda, bir ya da daha fazla program bloğunu daha sonra programda başka bir yere yapıştırmak veya silmek üzere kesebilirsiniz. Kesilen program blokları panoda tutulur ve tekrar VSK 1.6 "Paste" tuşu ile eklenebilir.	

Bölüm 4	Düzenle	
Notlar	4.2 Dikey tuş çubu	kları 1 ve 2 (devamı)
	Görüntü alanı	Açıklama
		VSK 1,8 "Extend" tuşuna bastığınızda, genişletilmiş dikey tuş çubuğu 2 görüntülenir.
	View	VSK 2.1 "View" tuşuna bastığınızda, "Tüm blokları kapat" ve "Tüm blokları aç" öğeleri arasında seçim yapabilirsiniz.
	Graphic view	VSK 2.2 "Graphic view" tuşuna basarak, simüle edilmiş iş parçasının üstten görünümünü taslak olarak görebilirsiniz.
	Panumharing	VSK 2.3 "Renumbering" tuşuna basarak, Çalışma planı penceresindeki her program adımına yeni numaralar atayabilirsiniz.
	nenumbering	VSK 2.4 "Open further program" tuşuna bastığınızda, iki programı yan yana görüntüleyebilirsiniz.
	Open further program	VSK 2.6 "Settings" tuşuna basarak, editör ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.
	Exit	VSK 2.7 "Exit" tuşuna bastığınızda, etkin program ile birlikte editörü kapatırsınız.
	44	VSK 2.8 "Back" tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.
		T E Z M A K S A N Akademi

Dürenle		D Store 4
Duzenie		Bolum 4
4.3 Takım seçme		Notlar
"Takım seçme" işlevi	ile istediğiniz takımı arayabilir ve seçebilirsiniz.	
4.3.1 " Takım seçm	e" işlevinin seçilmesi	
Select tool	VSK1.1 "Select tool" tuşuna bastığınızda, aşağıda gösterilen arama penceresi, dikey tuş çubuğunda bulunan işlevler ile birlikte açılır.	
	07/18/11 2:35 PM	
NC/UKS/TEST/ST_BLOCKS         P         Loc. Type         1/1         ROUGHING_8         1/2         ROUGHING_5         1/3         ROUGHING_5         1/4         FINISHING_38         1/5         GROOVE_3.1         1/6         CUTOFF         1/7         THREAD_15         1/8         TURN_DRILL         1/9         BUTTON_TOO         1/10         Solution <td>Stock removal 1           T         ROUGHING_80         D 1           F         0.250 mm/rev         250 m/min           Magazine 1         Magazine 1           ame         ST D         H         Length X         Length 2         Radius           0         1         0         100.000         20.000         1.200           5         1         1         0         100.000         20.000         0.800           5         1         1         0         100.000         20.000         0.800           5         1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         8.000         0.000           1         1         0         100.000         8.000         0.000           2</td> <td></td>	Stock removal 1           T         ROUGHING_80         D 1           F         0.250 mm/rev         250 m/min           Magazine 1         Magazine 1           ame         ST D         H         Length X         Length 2         Radius           0         1         0         100.000         20.000         1.200           5         1         1         0         100.000         20.000         0.800           5         1         1         0         100.000         20.000         0.800           5         1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         20.000         0.800           1         1         0         100.000         8.000         0.000           1         1         0         100.000         8.000         0.000           2	
Modül M523 – "İşletiı	m alanı Parametre" bölümüne bakın.	
4.3.2 Dikey tuş çubi	uğu	
Görüntü alanı	Açıklama	
Tool list	VSK 1 "Tool list" tuşuna bastığınızda, takım listesine yönlendirilirsiniz.	
	Modül M573 – "İşletim alanı Parametre" bölümüne bakın.	
X Cancel	VSK 7 "Cancel" tuşuna basarak, arama işlemini iptal edebilirsiniz.	
OK	VSK 8 "OK" tuşuna basarak, seçilen takımı işleme bloğuna yükleyebilirsiniz.	

Bölüm 4	Düzenle
Notlar	4.4 Grup oluşturma
	"Grup oluşturma" işlevi ile benzer işleme bloklarını beraber gruplayabilirsiniz.
	4.4.1 "Grup Oluşturma" işlevinin seçilmesi
	Build group VSK1.2 "Build group" tuşuna bastığınızda, aşağıda gösterilen yeni blok oluşturma penceresi açılarak grubu adlandırmanıza imkan vorir
	NC/WKS/TEST/ST_BLOCKS 13
	P     N10     Program header     Work offset G54       +     N20     ROUGH
	+ N130 EXTRA →
	END End of program
	Build new group
	Adı girdikten sonra "OK" tuşuna basın.
	NC/UK\$/TEST/ST_BLOCKS 19
	+ N20 ROUGH
	N190 DRILL
	END End of program
	Artık grup içinde işleme blokları oluşturabilirsiniz.
	4.4.2 Dikey tuş çubuğu
	Görüntü alanı Açıklama
	VSK 7 "Cancel" tuşuna basarak, arama işlemini iptal edebilirsiniz.
	VSK 8 "OK" tuşuna bastığınızda, seçtiğiniz yeni ad ile birlikte yeni grup bloğunu programa yükleyebilirsiniz.
MCOA	

Düzenle		Bölüm 4
4.5 Arama		Notlar <b>ŞLAT</b> START
"Arama" işlevi ile sıra başkasıyla değiştireb	lı bir programda metin arayabilir ve hatta metni bir ilirsiniz.	
4.5.1 "Ara" işlevinin	seçilmesi	
Search	VSK1.3 "Search" tuşuna bastığınızda, aşağıda gösterilen arama penceresi, dikey tuş çubuğunda bulunan işlevler ile birlikte açılır.	
	07/18/11	
NC/WKS/TEST/ST_SPIGOT	1 Go to	
N10 Stock removal	✓ T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m Face	
V N15 Contour	CONTOUR_SPIGOT_EXT Lio to end	
N45 Residual cutting	✓ T=R0UGHING_35 F0.2/rev V=200m	
N25 Stock remo	Search =300m Face X0=48	
N30 Contour	-300m	
140 Groove	v V=180m X0=60 Search	
END End of prog	e words	
Exact ex	pression Find +	
Direction	forward	
Text		
	X	
	Cancel	
4.5.2 Dikey tus cubi	uău	
Görüntü alanı	Acıklama	
	/ yinana	
Gn to	VSK 1 "Go to start" tusuna bastığınızda imlec	
start	programın ilk satırı üzerine getirilir	
Go to	VSK 2 "Go to end" tuşuna bastığınızda, imleç	
end	programın son satırı üzerine getirilir.	
	VCK4 "Cooreb" tuguna bootičunizda, tom kalima	
Search	VSR4 Search luşuna baslığınızda, lan kenine	
	veya Talli lidue di dydpileceyilliz, di dilid yoliullu	
	seçebileceginiz (ilen/gen) ve arama methini sirabilasağınız arama maşkaşi aşılır	
	girebileceginiz arama maskesi açılır.	
Find +	VSK5 "Find + replace" tusuna bastığınızda, tam	
replace	kelimeleri aravabileceğiniz. arama vönünü	
	secebileceğiniz (ileri/geri), arama metnini ve değisim	
	icin kullanmak istediăiniz metni airebileceăiniz "Ara	
	ve Değistir" maskesi acılır.	
×	VSK 7 "Cancel" tuşuna basarak, arama işlemini iptal	
Cancel	edebilirsiniz.	
	VSK 8 "OK" tuguna hasarak wukarida babsadilan	
OK	volvo oliviuguna basarak, yukanud bahseullen arama kritarlarini kullanarak hir arama	
	baslatabilirsiniz.	



Düzenle	Bölüm 4
4.7 Yeniden numaralandırma	Notlar
"Yeniden numaralandırma" işlevi ile program adımlarını editör penceresinde seçebileceğiniz artışlar ile yeniden numaralandırabilirsiniz.	
4.7.1 "Yeniden numaralandırma" işlevinin seçilmesi	
Renumbering VSK 2.3 "Renumbering" tuşuna bastığınızda, blokları yeniden numaralandırmak için kullanılan ayarların giriş maskesi açılır.	
WC/UKS/TEST/ST_BLOCKS       1         P N10 Program header       Uork offset G54         P N10 Program header       CONTOUR_SPIGOT_EXT         H40 Contour       CONTOUR_SPIGOT_EXT         H50 Stock removal       T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m         H60 Residu       Renumbering         H70 End of       First block number         H30 Stock removal       T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m         H80 FINISH       First block number         H30 Stock removal       T=PLUNGE CUTTER_3 F0.2/rev V=300m         H30 Stock removal       T=PLUNGE CUTTER_3 F0.2/rev V=250m         H30 Stock removal       T=CENTERDRILL_D12 F0.25/rev V=250m         H30 Stock removal       T=PLUNGE CUTTER_3 F0.2/rev V=250m         H30 BCTRA       T=ORILL_5 F0.75/rev V=250m         H30 DOTILing       T=ORILL_5 F0.75/rev V=250m         H30 DOTILing       T=ORILL_5 F0.75/rev V=250m         H300 DOTILing       T=ORILL_5 F0.75/rev V=250m         H300 End of group       OK         H200 End of group       Cancel         H200 End of group       OK         H200 End of group       Z0=0 R=16 N=0         H200 End of group       Z0=0 R=16 N=0         H200 End of group       Z0=0 R=16 N=0         H200 End of group       Z0=0 R=16 N=	
Parametreler Anlamı	
First block number Başlamak istediğiniz ilk blok numarasıdır. Burada varsayılan olarak gösterilen değerler, "İlk blok numarası" giriş alanındaki "Ayarlar" işlevi ile ayarlanabilir.	
Increment Program blokları arasındaki artıştır. Burada varsayılan olarak gösterilen değerler, "Artış" giriş alanındaki "Ayarlar" işlevi ile ayarlanabilir	

Bölüm 4	Düzenle
Notlar	<ul> <li>4.8 Daha fazla program açma</li> <li>"Daha fazla program açma" işlevi ile kumanda iki programı yan yana gösterir.</li> <li>4.8.1 " Daha fazla program açma" işlevinin seçilmesi</li> </ul>
	Open further program VSK1.4 "Open further programs" tuşuna bastığınızda, gösterilmesini istediğiniz başka bir programı seçebileceğiniz pencere açılır.
	Select further program         Image: TEST.WPD       07/18/11       2:15:46 PM         Image: CHARACTER_TEST.MPF       272       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       913       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       913       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       219       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       219       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       219       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       2       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       2       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       191       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       191       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIN_SPIGOT.MPF       2641       07/18/11       2:33:30 PM         Image: DIST_PROG_E_MOFF       3169       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIST_PROG_E_MOFF       3169       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIST_PROG_E_MOFF       3169       06/27/11       10:02:56 AM         Image: DIST_PROG_E_MULTI_MCD.INI       123       07/01/
	Klavyedeki "cursor up" veya "cursor down" tuşlarını kullanarak, gerekli programı seçin ve VSK8 "OK" tuşuna basın.
	1       ST_BLOCKS       1       ST_SP (GO)       View         P       N10       Program header       Work       P       N5       Program header       Work off       Image: Stock removal
	N120 End of group         N130 EXTRA         N140 Groave       V+VVV         N150 End of group         N150 End of group         N150 Centering       I+ T=CENTE         N170 Centering       I+ T=DRILL         N180 Drilling       I+ T=DRILL         N190 001: Posit. circle       I+ 20=0         N202 End of group       Image: Simular Si
	4.8.2 Dikey tuş çubuğu
	Görüntü alanı Açıklama
	VSK 7 "Cancel" tuşuna basarak, seçme işlemini iptal edebilirsiniz. VSK 8 "OK" bastığınızda, yukarıda gösterildiği
	şekilde kumanda iki programi yan yana açar.
M601	Sayfa 20 828D/840Dsl SINUMERIK Operate

Düzenle		Bölüm 4
4.9 Ayarlar		Notlar
"Ayarlar" işlevi ile edit	ör ayarlarını değiştirebilirsiniz.	
4.9.1 "Ayarlar" işlev	inin seçilmesi	
Settings	VSK2.6 "Settings" tuşuna bastığınızda, editör ayarları için giriş maskesi açılır.	
	07/18/11 2:46 PM	
P N5 Program header	Uork offset G54	
N10 Stock removal		
Na Na	Settings	
	48	
Number automatically	Yes Visible programs Auto	
N First block number	10 with focus	
Increment Show hidden lines	No	
Display block end as symbo	l Yes	
Move horizontally	No	
Save automatically (only local and external drives)	Yes Cancel	
4.9.2 "Avarlar" icin I	Parametreler	
Parametreler		
Number automatically (Yes/ No)	Program blokları otomatik olarak numaralandırılır. Bu parametrenin devre dışı bırakılması, aşağıdaki iki parametreyi de saklar.	
First block number	İlk bloğun blok numarasıdır.	
Increment	Blok numaraları arasındaki artıştır.	
Show hidden lines (Yes/No)	Gizlenmiş satırı gösterir (ID ile; *HD).	
Display block end as symbol (Yes/No)	Her bloğun sonunda bir sembol görüntülenir.	
Move horizontally (Yes/No)	Bloklar, sağ tarafta bulunan bir kaydırma çubuğu ile bir satırda gösterilir.	
Save automatically (only local and ex- ternal drives) (Yes/No)	Değişiklikler, onay istemeden otomatik olarak kaydedilir.	
Visible programs	Editörde kaç programın yan yana gelecek şekilde görüntülenebileceğini seçer.	
Width of program with focus	Seçili programın editördeki genişliğini, pencere genişliğine oranlayarak girebilirsiniz.	

Bölüm 5	Çeşitli
Notlar	5.1 "Çeşitli" işlevinin seçilmesi
	"Çeşitli" işlevi "Program" işletim alanındaki "JOG", "MDA" veya "AUTO işletim modlarından aşağıdaki gibi seçilebilir:
	Vari- ous "Çeşitli" işlevine gitmek için HSK 1.6 "Various" tuşuna basın. Aşağıdaki işlevler VSK çubuğunda gösterilmektedir:
	Image: Section of the sectio
	P       H10       Program header       Uark offset 654         H20       Stock removal       T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m         H30       Contour       CONTOUR_SPIGOT_EXT         H40       Stock removal       T=ROUGHING_55 F0.25/rev V=250m         H50       Residual cutting       T=ROUGHING_55 F0.25/rev V=250m         H50       Residual cutting       T=ROUGHING_55 F0.25/rev V=200m         H60       Stock removal       VVV       T=FINISHING_35 F0.15/rev V=350m         H70       Contour       CONTOUR_SPIGOT_EXT         H80       Stock removal       VVV       T=FINISHING_35 F0.15/rev V=300m Face X8=48         H70       Contour       CONTOUR_SPIGOT_EXT         H80       Stock removal       VVV       T=FINISHING_35 F0.15/rev V=300m Face X8=48         H100       Treansformin S=2000rev 004tide       Transformin S=2000rev 004tide         H110       Rectang.pocket       VVV       T=CUTTER_6.FA F0.25/rev S=2000rev 04:21         H110       Rectang.pocket       VVV       T=TIAP_FA F0.25/rev S=2000rev 21=7inc         H110       B02: Positions       Z0= F5 X0=0 Y0=0       Sub-         H110       B02: Positions       Z0= F5 X0=0 Y0=0       Sub-         EN0       End of program       Acacacaci       Acaca
	Görüntü alanıAçıklamaSettingsVSK 1.1 "Settings" tuşuna bastığınızda, ham parça ayarlarını değiştirebileceğiniz giriş maskesi açılır.
	Transfor- mationsVSK 1.5 "Transformations" tuşuna bastığınızda, koordinat transformasyonları ile ilgili işlevleri içeren dikey tuş çubuğu açılır.
	Sub- programVSK 1.6 "Subprogram" tuşuna bastığınızda, ana programa alt program yükleyebileceğiniz bir giriş maskesi açılır.
	VSK 1,8 "Extend" tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 2 açılır.
	HighSpeed settings VSK 2,1 "HighSpeed settings" tuşuna bastığınızda, işleme yöntemleri ile uyumlu hızı ayarlayabileceğiniz giriş maskesi açılır.
M601	Sayfa 22 828D/840Dsl SINUMERIK Operate

Çeşitli		Bölüm 5
Görüntü alanı	Açıklama ( <i>devamı</i> )	Notlar
Repeat program	VSK 2.3 "Repeat program" tuşuna bastığınızda, program parçalarını tekrarlama işlevini içeren dikey tuş çubuğu açılır.	
	VSK 2.8 "Back" tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.	
5.3 Ayarlar		
Ölçüm birimleri ve ha tanımlanan her parar	ım parçanın boyutları dışında program başlığında netre, programın herhangi bir yerinde değiştirilebilir.	
Program başlığındak sürece moda bağlı ol Geri çekilme modu, ta milin hız sınırları ve iş parametrelerin bazıla	i ayarlar, program içinde daha sonra değiştirilmedikleri arak etkindir. akım değiştirme noktası, güvenli çalışma mesafesi, şleme duyusu gibi program başlığında yer alan ırı "Ayarlar" işlevi ile değiştirilebilir.	
"Ayarlar" işlevi aşağı	daki gibi açılır :	
5.3.1 "Ayarlar" işlevi	inin seçilmesi	
Settings	VSK 1.1 "Settings" tuşuna bastığınızda, genel pro- gram ayarları için kullanılan pencere açılır.	
	ТЕ Z М Л К 89/06/11	
NC/UKS/TEST/ST_PROG_E	Settings   Retract   XRA   XRA   ZRA   ZRA   Tool change point   Machined   XT   ZT   S1   rpm   SC   Machined dir. of rota     Teach TC   position   Cancel     Cancel     Turn-ing     Cont.     Milling     Vari-     Simu-   Line     Graphic     Uieu     State     Vari-     Simu-   Line     Vari-   Simu-   Line   Milling   Vari-   Simu-   Line   Line     Vari-     Simu-   Line     Simu-   Line     Vari-     Simu-   Line   Vari-   Vari-   Simu-   Line   Line     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari-     Vari- <td< td=""><td></td></td<>	

Bölüm 5	Çeşitli			
Notlar	5.3.2 "Ayarlar" işlev	inin parametreleri	arametreleri	
	Parametre Geri Aksetme	Anlamı	Yardım resmi/Animasyon	
	<ul><li>tek</li><li>tümü</li></ul>	Değiştirilmiş geri çekilm lanan son güvenli çalışr başlar, çünkü geri çekilr	e düzlemleri, çevrimde ayar- na mesafesinden çalışmaya ne sonraki çevrim tarafından	
	• yok	gerçekleştirini.		
	XRA (mm)	XA ile ilgili geri çekilme düzlemi X (ink/abs)	ZRI ZRA	
	XRI (mm)	XI ile ilgili geri çekilme düzlemi X (ink/abs)	XRI	
	ZRA (mm)	ZA ile ilgili geri çekilme düzlemi Z (ink/abs)		
	ZRI (mm)	Arka ile ilgili geri çekilme düzlemi Z (sadece Geri çekilme için "tümü" seçiliyse)		
	Gezer punta gövdesi	Sadece tezgahta bulun	uyorsa.	
	<ul><li>evet</li><li>hayır</li></ul>	Gezer punta gövdesi, si kayıt penceresinde gösi çekilme işlemi yapılırker önünde bulundurulur.	mülasyonda ve eş zamanlı terilir. Yaklaşma ve geri n, geri çekilme mantığı göz	
	XRR (mm)	Eksenler hareket ederke çakışma yaşanmaması fazla genişletebilirsiniz ( için "Evet" seçiliyse).	en gezer punta gövdesi ile için geri çekilme alanını daha sadece Gezer punta gövdesi	
	Takım değiştirme noktası			
	<ul> <li>İş parçası</li> </ul>	• İş parçası koordinat	sistemi (WCS)	
	<ul> <li>Tezgah</li> </ul>	Tezgah koordinat sis	temi (MCS)	
	XT (mm)	Takım değiştirme nok- tası X	ZT	
	ZT (mm)	Takım değiştirme nok- tası Z		
M601	\$	Sayfa 24	828D/840Dsl SINUMERIK Operate	

Çeşitli			Bölüm 5
Parametre	Anlamı	Yardım resmi/Animasyon (devamı)	Notlar
Güvenli çalışma noktası:			
SC (mm)	Güvenli çalışma noktası, referans noktasına bağlıdır. Yön, otomatik olarak çevrim tarafından tayin edilir.	SC SC	
Hız sınırları:			
S1 (rpm)	Ana milin maksimum h	IIZI	
İşleme duyusu: İşleme duyusu (düz y parçasına göre harek duyusu" parametresir (yol frezeleme dışında İşleme duyusunun ter • Düz yönlü kesme	rönlü kesme, zıt yönlü ke tet etme yönü olarak tar ni frezeleme milinin dönu a). mel ayarları, tezgah ver Frezeleme yönü saat yönündedir	esme), kesici dişin iş nımlanır. ShopTurn, "İşleme me yönüne göre değerlendirir ilerinden ayarlanır. Akademi	
<ul> <li>Zıt yönlü freze- leme</li> </ul>	Frezeleme yönü saatin tersi yönündedir		

Bölüm 5	Çeşitli
Notlar	5.3.3 Ham parça üzerindeki "Grafik görünümü"nün değiştirilmesi
	Ham parça üzerindeki grafik görünümü, "Düzenleme", "Delme", "Tornalama", "Kontur tornalama" "Frezeleme", "Çeşitli" ve "Düz Daire" işlevlerindeki "Program" işletim alanından değiştirilebilir.
	İlgili animasyonu içeren yardım resimleri sadece VSK 2 "Graphic view" tuşunun seçimi kaldırıldığında gösterilir.
	Ham parça üzerindeki görünüm aşağıdaki gibi değiştirilebilir:
	<ol> <li>"JOG", "MDA", veya "AUTO" işletim modundaki "Program" işletim alanında HSK 1.6 "Various" tuşuna basın.</li> </ol>
	<ol> <li>Parametre penceresindeki görünümü aşağıdaki iki seçenek aras- ında değiştirmek için VSK 2 "Graphic view" tuşunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.</li> </ol>
	3-D görünüm veya animasyonlu yardım resmi veya
	ZRI ZRA 
	Programlama grafiği (ana hat grafiği).
	NOC       11/20/12         HC/UKS/TEST/ST_PROG_E       Program header       Uork offset       654         HC/UKS/TEST/ST_PROG_E       Vork offset       654         Uork offset       G54       describe       No         Blank       Cylinder       Graphic       Graphic         200       200       200       200       200       200         100       Blank       Cylinder       No       Graphic         200       200       200       Blank       Cylinder       Graphic         200       200       200       200       200       200       200       200         100       200       200       200       10.000       abs       200       action         200       200       200       200       200       10.000       action       200       action         200       200       200       200       200       action       200       action         200       200       200       200       200       action       200       action         200       200       200       200       200       200       action       action       action

Çeşitli		Bölüm 5
5.3.4 Program ayarl	arının değiştirilmesi	Notlar
1.	"JOG", "MDA", veya "AUTO" işletim modundaki "Program" işletim alanında HSK 1.6 "Various" tuşuna basın.	
2.	VSK 1 "Settings" tuşuna basın. "Ayarlar" penceresi açılır.	
3.	İstediğiniz takdirde, VSK 2 "Graphic view" tuşuna basarak parametre penceresindeki grafik görünümünü değiştirebilirsiniz	
4.	Geri çekilme, takım değiştirme noktası, güvenli çalışma mesafesi, hız sınırları veya işleme duyusu için gereken parametreleri girin	
5.	VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın veya VSK 7 "Cancel" tuşuna basarak işlemi iptal edin Yeni program bloğu "Ayarlar" çalışma planına eklenir (bkz. aşağıdaki resim).	
🙃 N100 Settings	Retract TCP SC32 S1=1000 →	

Bölüm 5	Çeşitli
Notlar	5.5 Transformasyonlar
	Programlamayı kolaylaştırmak için koordinat sisteminin biçimini değiştirebilirsiniz. Örneğin bu işlevi, koordinat sistemini döndürmek için kullanabilirsiniz. Koordinat transformasyonları sadece geçerli programda yapılabilir. Ofset, döndürme, ölçeklendirme ve aynalamayı tanımlayabilirsiniz. Yeni veya ek koordinat sistemi arasında seçim yapabilirsiniz. Yeni bir koordinat transformasyonu olması durumunda, daha önceden tanımlanan tüm koordinat transformasyonlarının seçimi kaldırılır. Ek bir koordinat transformasyonu, seçilmiş olan koordinat transformasyonları ile birlikte hareket eder.
	Desteklenenler :
	Ofset
	Her eksen için, sıfır noktasının ofsetini ayarlayabilirsiniz .
	Döndürme
	X ve Y eksenleri belirli bir açıda döndürebilirsiniz.
	Pozitif açı, saatin tersi yönünde döndürmedir .
	Not : Fiziki Y ekseni bulunmayan torna tezgahlarında, eksenin döndürülmesi durumunda koordinat sistemi ile ilgili sorunlar yaşanabilir.
	<ul> <li>Ölçeklendirme Takım ekseninin yanı sıra etkin işleme düzleminin de ölçek faktörünü belirleyebilirsiniz. Programlanmış koordinatlar bu faktör ile çarpılır. Ölçeklendirme faktörünün daima iş parçasının sıfır noktasını belirttiği unutulmamalıdır. Örneğin, bir cebin ölçeklendirilmesi gerekiyorsa ve merkez noktası sıfır noktası ile uyuşmuyorsa, ölçeklendirme sırasında cep merkezi kaydırılır.</li> </ul>
	Aynalama
	Üstelik, tüm eksenleri de aynalayabilirsiniz.
	Her durumda aynalanacak ekseni girin .
	<ul> <li>C ekseninin döndürülmesi Sıralı işleme işlemlerinin ön yüzeyde veya çevre yüzeyinde belirli bir konumda çalışmasını sağlamak için, C eksenini belirli bir açıda döndürebilirsiniz. Döndürme yönü tezgah verilerinden ayarlanır.</li> </ul>

Çeşitli		Bölüm 5
5.5.1 "Transformas	yonlar" işlevinin seçilmesi	Notlar
Transfor- mations	VSK 5 "Transformations" tuşuna bastığınızda, aşağıda gösterildiği gibi transformasyon işlevlerini içeren yeni bir dikey tuş çubuğu ekranın sol tarafında açılır.	
Jög         NC/WKS/TEST/ST_PROG_E         P       N10         Program header         N20       Stock removal         N30       Contour         N40       Stock removal         N50       Residual cutting         N60       Stock removal         N70       Contour         N80       Stock removal         N90       Groove         N90       Groove	335 PM         Uork offset G54         ✓       T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m Face CONTOUR_SPIGOT_EXT         ✓       T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m         ✓       T=ROUGHING_80 F0.25/rev V=250m         ✓       T=ROUGHING_55 F0.25/rev V=200m         ✓       T=FINISHING_35 F0.15/rev V=200m         ✓       T=FINISHING_35 F0.15/rev V=300m Face X0=48 CONTOUR_SPIGOT_EXT         ✓       T=FINISHING_35 F0.15/rev V=350m         ▽+▽▽       T=PLUNGE CUTTER_3 F0.2/rev V=180m X0=60         Scaling       Scaling	
N100       Ihread long.         N110       Rectang.pocket         N120       Rectang.pocket         N130       Centering         N140       Drilling         N150       Tapping         N160       001: Posit. circle         N170       002: Positions         END       End of program	↓ + ↓ ↓ ↓ ↓       I = I HREAD_1.5 P2mm/rev S=2800frev Utriside         ↓ I = CUTTER_6_FA F50/min S=2000rev X0=0         ↓ ↓ ↓ T = CUTTER_6_FA F50/min S=2000rev X0=0         ↓ ↓ T = CUTTER_6_FA F50/min S=2000rev X0=0         ↓ ↓ T = CENTER_FA F0.2/rev S=2000rev Z0=0         ↓ ↓ T = DRILL_5_FA F0.2/rev S=2000rev Z1=10inc         ↓ ↓ T = TAP_FA M6 S=2000rev Z1=7inc         ↓ ↓ Z0=0 R=16 N=4         ↓ ↓ Z0=-5 X0=0 Y0=0	
Edit       Torilling         5.5.2       Dikey tuş çubu         Görüntü alanı	Turn-       Cont.       Milling       Vari-       Simu-       Ex-         uğu       T E Z M A K S A N         Açıklama       Akademi	
Work offset	VSK 1 "Work offset" tuşuna bastığınızda, çalışma ofsetinin parametre penceresi açılır.	
Off- set	VSK 2 "Offset" tuşuna bastığınızda, ofset için parametre penceresi açılır.	
Rotation	VSK 3 "Rotation" tuşuna bastığınızda, dönme için parametre penceresi açılır.	
Scaling	VSK 4 "Scaling" tuşuna bastığınızda, ölçeklendirme için parametre penceresi açılır.	
Mirroring	VSK 5 "Mirroring" tuşuna bastığınızda, aynalama için parametre penceresi açılır.	
Rotation C axis	VSK 6 "Rotation C axis" tuşuna bastığınızda, C ekseninin döndürülmesini sağlayan parametre penceresi açılır.	
K Back	VSK 8 "Back" tuşuna bastığınızda, "Çeşitli" işlevinin ana ekranına dönersiniz.	

Bölüm 5	Çeşitli
Notlar	<ul> <li>5.5.3 Çalışma ofsetlerini</li> <li>Çalışma ofsetlerini (G54, vb.) tüm programlardan çağırabilirsiniz. Bu ofsetleri, örneğin iş parçalarını aynı programı kullanarak çeşitli ham parça boyutları ile işlemek istediğinizde kullanabilirsiniz . Bu durumda, ofset iş parçasının sıfır noktasını yeni ham parçaya aktarır.</li> <li>5.5.3.1 "Çalışma ofseti" işlevinin seçilmesi</li> <li>VSK 1 "Work offset" tuşuna bastığınızda, çalışma ofseti penceresi açılır.</li> </ul>
	<complex-block><complex-block></complex-block></complex-block>
	ParametreAnlamıÇalışma ofsetiTemel referanslar• G54-• G55-• G56-• G57

Çeşitli		Bölüm 5		
5.5.3.3 Çalışma ofse	etinin ayarlanması	Notlar		
1.	"Program" işletim alanında, HSK 1.6 "Various" ve VSK 5 "Transformations" tuşlarına basın.			
2.	VSK 1 "Work offset" tuşuna basın.			
3.	Tercihen, ham parçadaki grafik görünümünü VSK 2 "Graphic view" tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.			
4.	Çalışma ofsetini seçin (Temel referans, G54, G55, G56 veya G57). Seçiminizi onaylamak için VSK 8 "Accept" tuşuna, iptal etmek için VSK 7 "Cancel" tuşuna basın.			
	Yeni bir "Çalışma ofseti" program bloğu, editör penceresindeki programa eklenir ( <i>bkz. aşağıdaki</i> <i>resim</i> ).			
🖻 N80 Work offset	G500 <b>→</b>			
5.5.4 Ofset Ofsetler sadece o and Ayrıca, yeni ve ek ofs Tüm ofsetler, seçimle	5.5.4 Ofset Ofsetler sadece o anda bulunulan programlar için geçerlidir. Ayrıca, yeni ve ek ofset arasında seçim yapabilirsiniz.			
Ek bir ofset, geçerli s Her eksen için bir ofs	eçili ofsete ek olarak çalışır. E Z M A K S A K et programlanabilir Akademi			
5.5.4.1 Olset işlevli	in seçimesi			
Off- set	VSK 2 "Offset" tuşuna bastığınızda, ofsetin ayarlanmasını sağlayan ekran açılır.			
	87/18/11 3:37 PM			
NU/UKS/TEST/ST_PROG_E	Additive   Z   X   Y			
	Inerate Savfa 31	Meo		
020D/040DSI SINUWERIA U	odyla 31	INOU		











Çeşitli	Bölüm 5
5.5.7 Aynalama	Notlar
Aynalama sadece o anda bulunulan programlar için geçerlidir. Ayrıca, yeni ve ek aynalama arasında seçim yapabilirsiniz. Yeni bir aynalama ile daha önce tanımlanmış tüm ayna görüntüleri iptal edilir. Ek bir aynalama, geçerli seçili aynalamaya ek olarak çalışır. Üstelik, tüm eksenlerin aynalanması da mümkündür. Her durumda aynalanacak ekseni etkinleştirin.	
Not : Aynalama ile kesme takımının (diz yönlü kesme, zıt yönlü kesme) hareket yönü de aynalanır.	
5.5.7.1 " Aynalama" işlevinin seçilmesi	
Mirroring VSK 5 "Mirroring" tuşuna bastığınızda, eksenleri aynalamak üzere aşağıdaki giriş maskesi açılır.	
WC/LIKS/TEST/ST_PROG_E       Mirroring         V       off         Z       off         V       off         Graphic       V         V       off         Graphic       V         V       off         Graphic       V         V       off         Graphic       V         V       off         Graphic       V         V       off         Graphic       V         V       off         Accept       Cancel         Edit       Drilling       Turn-         Milling       Varit       Sinu-         Edit       Drilling       Turn-         Milling       Varit       Sinu-         Except       Sinu-       Except	
Deremetre Aciklama Vardum reemi/Animeoven	
rarametre Açıkıama rardım resmi/Animasyon	
<ul> <li>Yeni</li> <li>Yeni Aynalama</li> <li>Yeni Aynalama</li> </ul>	





Bölüm 5	Çeşitli		
Notlar	Parametreler	Açıklama	Yardım resmi/Animasyon (devamı)
	• Ek	Ek döndürme	Y C C
	Döndürme C:		
	• C	C ekseninin döndürm	e değeri derece olarak
	5.5.8.3 C eksenini o	döndürme ayarları	
	1.	Program" işletim alanı VSK 5 "Transformatio	nda, HSK 1.6 "Various" ve ns" tuşlarına basın.
	2.	VSK 6 "Rotation C axi Parametreleri girmek maskesi açılır Tercihen, yardım ekra	s" tuşuna basın. üzere "Rotation C axis" giriş nının grafik görünümünü VSK
		2 "Graphic view" tuşu	na basarak değiştirebilirsiniz.
	4.	C eksenî döndûrme iş olacağına karar verin	leminin yeni mi ek mi
	5.	C eksenini döndürme değer girin. VSK 8 "Accept" tuşun layın veya VSK 7 "Car iptal edin. Yeni sıralı program ble planına eklenir (bkz. a	işlemi için derece olarak bir a basarak girişlerinizi onay- ncel" tuşuna basarak işlemi oğu "Rotation C axis" çalışma ışağıdaki resim).
	🌀 N90 C axis rotat:	ion Addi	tive C=15 →

Çeşitli		Bölüm 5
5.6 Alt programlar		Notlar
Farklı iş parçalarının programlarken ay istemeniz durumunda, bu işleme adım tanımlayabilirsiniz. Daha sonra bu alt p çağırabilirsiniz. Bu nedenle aynı işleme adımlarının sa gerekir. ShopTurn ana program ve alt program Bu, "standart" bir sıralı programı veya programda alt program olarak çağırab Bu alt programda, başka bir alt progra Maksimum iç içe gruplama derinliği 8 Alt programları, kumanda tarafından z ekleyemezsiniz. Sıralı bir ShopTurn programını alt prog takdirde, programın daha önceden bir ("AUTO" işletim modunda yükleme ya code alt programları için geçerli değild	ynı işleme adımlarını uygulamak ılarını ayrı bir alt program içinde programı her programdan adece bir kez programlanması n arasında ayrım yapmaz. G-code programını başka bir sıralı ileceğiniz anlamına gelir. mı da çağırabilirsiniz. alt programdır. incirlenmiş bloklar arasına gram olarak çağırmak istediğiniz kez hesaplanmış olması gerekir da simülasyon programı). Bu, G- ir.	
Alt programın daima NCK ana belleği "XYZ" dizininde veya " ShopTurn", "Pa dizinlerinde). Başka bir sürücüde bulunan alt progra "EXTCALL" G-code komutunu kullana	nde saklanması gerekir (ayrı bir arça programlar", "Alt programlar" amı çağırmak istediğinizde, bilirsiniz.	
Not : Bir alt program çağrıldığında, ShopTu başlığı ayarlarını değerlendirdiğini unu sonlandırıldığında da etkin kalır. Program başlığından tekrar ana progr isterseniz, alt programı çağırdıktan so yapabilirsiniz.	rn'ün alt programa ait program utmayın. Bu ayarlar, alt program am ayarlarını etkinleştirmek nra ana programda tekrar ayarları	
5.6.1 "Alt program" işlevinin seçilmes	și	
Sub- program         VSK 6 "Subpro program" seçeb	gram" tuşuna bastığınızda, "Alt ileceğiniz giriş maskesi açılır.	
NC/UKS/TEST/ST_PROG_E	87/18/11 3:47 PM Subprogram	
	Path/workpiece SUBPROGRAMS Program name TESTMPF	
Edit Trilling I Turn- L Cont. T	Milling Vari- ous Lation Ex- ecute	

Bölüm 5	Çeşitli	
Notlar	5.6.2 Alt program çağırma	
	1.	Program" işletim alanında, HSK 1.6 "Various" tuşuna basın
	2.	VSK 1.6 "Subprogram" tuşuna basın. "Alt program" seçebileceğiniz giriş maskesi açılır .
	3.	Tercihen, yardım ekranının grafik görünümünü VSK 2 "Graphic view" tuşuna basarak değiştirebilirsiniz
	4.	Alt program dosyasının yolunu "Path/workpiece" giriş alanına ve alt programın adını "Program name" giriş alanına girin. VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onay- layın veya VSK 7 "Cancel" tuşuna basarak işlemi iptal edin. Yeni sıralı program bloğu "Yürüt", alt program yolu ve adı ile çalışma planına eklenir (bkz. aşağıdaki re- sim).
	弱 N110 Execute	"SUBPROGRAMS/TEST.SPF" 🕞
	5.7 Program blokla Iş parçasının işlenm gerekiyorsa, bu adır ShopTurn, program Tekrarlamak istediğ işaretlemeniz gereki en fazla 9999 kez ça başka deyişle adları için kullanılabilir. Program oluşturdukt ancak zincir program	arını tekrarlama nesinde belirli adımların bir kereden fazla yürütülmesi nlar sadece bir kez programlanmalıdır. bloklarını tekrarlama işlevini içerir. iniz program bloklarını başlangıç ve bitiş işareti ile ir. Bu sayede, bu program bloklarını bir program içinde ağırabilirsiniz. Bu işaretlerin eşsiz olması gerekir, bir farklı olmalıdır. NCK içinde kullanılmayan adlar bunun tan sonra işaretleri ve tekrarları da ayarlayabilirsiniz, n bloklarında ayar yapılamaz.
	Aynı işareti önceki p bloklarının başlangı	program bloklarının bitiş işareti ve sonraki program ç işareti olarak kullanabilirsiniz.
	5.7.1 "Programı tel	krarlama" işlevinin seçilmesi
	Repeat program	VSK 3 "Repeat program" tuşuna bastığınızda, programı tekrarlama işlevini içeren dikey tuş çubuğu açılır.
	5.7.2 Dikey tuş çub	buğu
	Görüntü alanı	Açıklama
	mark	bitiş işareti ile ilgili ayar yapabileceğiniz pencere açılır.
	Repeat program	VSK 2 "Repeat program" tuşuna bastığınızda, tekrarlanmasını istediğiniz program parçalarını içine alan başlangıç ve bitiş işaretlerini belirleyebileceğiniz bir giriş maskesi açılır.

Çeşitli		Bölüm 5
5.7.3 Programda pr	ogram bloklarını tekrarlama	Notlar
1.	Program" işletim alanında, HSK 1.6 "Various" tuşuna basın	
2.	VSK 1.8 "Extend" bastığınızda, genişletilmiş dikey tuş çubuğu 2 açılır	
3.	VSK 2.3 "Repeat program" tuşuna basın	
4.	Turuncu seçim imlecini, tekrarlamak istediğiniz program bloğundan önceki program bloğunun üzerine getirin	
5.	Başlangıç işareti eklemek üzere VSK 1 "Set Mark" tuşuna basın .	
	"İşaret ayarlama" giriş maskesine, başlangıç işareti için daha önce kullanılmamış bir isim girin ( <i>bkz.</i> <i>aşağıdaki resim</i> ). Set mark Mark MARK1	
	VSK 8 "Accept" tuşuna bastığınızda yeni "MARK1" sıralı program bloğu, çalışma planına eklenir ( <i>bkz.</i> aşağıdaki resim).	
* N30 MARK1: 6.	Turuncu seçim imlecini, çalışma planındaki tekrarlama sırasında son blok olacak program bloğunun üzerine getirin	
7.	Bitiş işareti eklemek üzere VSK 1 "Set Mark" tuşuna basın. "İşaret ayarlama" giriş maskesine, bitiş işareti için daha önce kullanılmamış bir isim girin ( <i>bkz. aşağıdaki</i> <i>resim</i> ). Set mark Mark MARK2 VSK 8 "Accept" tuşuna bastığınızda yeni "MARK2" sıralı program bloğu, çalışma planına eklenir ( <i>bkz.</i> <i>aşağıdaki resim</i> ).	
* <b>H90 Mark2:</b>		

Bölüm 5	Çeşitli
Notlar	8. Turuncu seçim imlecini, program sırasını arkasından tekrarlamak istediğiniz bloğun üzerine getirin.
	9. VSK 2 "Repeat program" tuşuna basın. Başlangıç işaretinin, bitiş işaretinin adlarını ve tekrar sayısını "Tekrarlama" giriş maskesine girin.
	Repetition Start label MARK1
	MARK2 Number of repetitions 1
	VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.
	Yeni sıralı program bloğu "Repetition MARK1 MARK2" çalışma planına eklenir ( <i>bkz. aşağıdaki</i> <i>resim</i> ).
	H N100 Repetition MARK1 MARK2
	10. İşaretler arasındaki (MARK1, MARK2) program blokları, "Number of repetitions" alanına girilen değe kadar tekrar edilir.
	*     N30     MARK1:     L     A     A     A       \rundersymbol{T}     N40     Contour     BLANK
	N50     Contour     ARCCUENT OUTSIDE       N60     Stock removal     T=ROUGHINGTOOL_T80 F0.4/rev       N70     Residual cutting     T=ROUGHINGTOOL_55 F0.3/rev       N80     Stock removal     T=FINISHINGTOOL_35 F0.15/rev
	* N90 MARK2: I N100 Repetition MARK1 MARK2
Simülasyon	Bölüm 6
--	---------
ShopTurn, programlanmış iş parçasının simülasyonunun gösterilmesinde kullanılan kapsamlı ve ayrıntılı simülasyon işlevleri içermektedir.	Notlar
Simülasyon sırasında, geçerli programın tamamı kendi biçiminde hesaplanır, sonucu ise 3D grafik biçiminde gösterilir.	
Simülasyonun gösterilmesinde aşağıdaki modları seçebilirsiniz:	
Yandan görünüm	
• 3D	
2 pencere	
Simülasyon, takım ve iş parçası konturlarını doğru oranda kullanır.	
Takımların hareket yolları renkli gösterilir: Kırmızı çizgi = takım hızlı hareket ediyor Yeşil çizgi = takım işleme hızında hareket ediyor	
Tüm görünümlerde, grafik işleme sırasında bir saat gösterilir. Gösterilen işleme süresi (saat/dakika/saniye olarak), işleme programının yürütülmesi için gereken yaklaşık süreyi belirtir. Eş zamanlı kayıt sırasında program kesilirse, saat durur. Ayrıca, geçerli eksen koordinatları, üzerine yazma işlevi ve yürütülmekte olan program blokları da görüntülenir. Kesme kenarı numaralı etkin takım ve ilerleme hızı da simülasyonda gösterilir Simülasyon ve eş zamanlı kayıt sırasında transformasyonlar farklı şekilde görüntülenir:	
<ul> <li>Koordinat transformasyonları (çeviri, ölçeklendirme,) programlanmış olarak görüntülenir.</li> </ul>	
<ul> <li>Silindir yüzey transformasyonları, gelişmiş yüzey olarak görüntülenir.</li> </ul>	
<ul> <li>Dönme transformasyonları, önceki işleme işlemleri ekrandan silinir ve sadece döndürülen düzlemin işlemesi görüntülenir (döndürülmüş düzleme yapılan dik açı görünümü).</li> </ul>	
<ul> <li>Sıfır ofseti (G54, vb.), grafik görüntüdeki sıfır noktasını değiştirmez. Çoklu sıkma işlemi sırasında, her iş parçasının işleme işlemleri birbirinin üzerine çizilir.</li> </ul>	
Not : ShopTurn 'de tanımlı bir iş parçasının farklı bir kısmını görüntülemek istediğinizde, programda yeni bir ham parça tanımlayabilirsiniz.	



Simülasyon		Bölüm 6
6.2 Dikey tuş çubukl	arı 1 ve 2	Notlar
Görüntü alanı	Açıklama	
	VSK 1.1 "Stop" tuşuna bastığınızda, simülasyon durdurulur. Simülasyonun kaldığı yerden devam etmesi için, tuş "Start" tuşu ile değiştirilir.	
$\diamond$	VSK 1.1 "Start " tuşuna bastığınızda, simülasyon başlar veya devam eder. Tuş, "Stop" tuşu ile değiştirilir ( <i>bkz. VSK 1.1 "Stop"</i> ).	
SBL	VSK 1.1 "SBL" tuşuna bastığınızda, simülasyon blok blok işlenir. "Program kumandası" işlevi altındaki VSK 4 "Single block" etkinleştirilirse, bu tuş "Start" tuşu ile değiştirilir.	
//	VSK 1.2 "Reset " tuşuna bastığınızda, simülasyon iptal edilir.	
Side view	Varsayılan olarak VSK 1.3 "Side view" tuşu etkinleştirilir ve simülasyonu yandan gösterir.	
3D view	VSK 1.4 "3D view" tuşuna bastığınızda, simülasyon önden gösterilir.	
Further views	VSK 1.5 "Further views" tuşuna bastığınızda, simülasyon işlemindeki görünümü ayarlayacak daha fazla seçenek iç <mark>er</mark> en dikey tuş çubuğu açılır.	
Details	VSK 1.6 "Details" tuşuna bastığınızda, simülasyon sırasında gösterilecek ayrıntı seviyesini ayarlayabileceğiniz dikey tuş çubuğu açılır.	
Program control	VSK 1.7 "Program control" tuşuna bastığınızda, simülasyonun çalışmasını kontrol etmek üzere kullanabileceğiniz işlevleri içeren dikey tuş çubuğu açılır.	
	VSK 1.8 "Extend" tuşuna bastığınızda, aşağıdaki işlevleri içeren dikey tuş çubuğu 2 görüntülenir.	
Show tool path	VSK 2.3 "Show tool path" tuşuna basarak, simüle edilen takım yoluna ait görüntü açılıp kapatılabilir.	
Delete tool path	VSK 2.4 "Delete tool path" tuşuna bastığınızda, simülasyon penceresindeki canlandırılmış takım yolu silinir. Bu tuşa basılarak veya yeni bir simülasyon çalıştırılarak hemen yeni bir takım yolu gösterilir (simülasyon "Stop" veya "Reset" modundaysa).	
	VSK 2.8 "Back" tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.	



Simülasyon		Bölüm 6
6.4 Ayrıntılar		Notlar
"Ayrıntılar" işlevi ile s uzaklaştırabilirsiniz.	imülasyon sırasında iş parçasını yakınlaştırıp	
6.4.1 " Ayrıntılar" iş	levinin seçilmesi	
Details	VSK 1.6 "Details" tuşuna bastığınızda, ayrıntı seviyesini değiştirmenizi sağlayacak aşağıdaki işlevler dikey tuş çubuğuna eklenir.	
NC/UKS/TEST/ST_PROG_E	87/18/11 3:56 PM Autozoom	
-100	Zoom + Zoom -	
	Zoom Rotate view	
100 -180160140120100	-90 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 2	
X 500.000 Z 50.000 Y END End of program	0.000 S1 X TAP_FA 22 700.000 Rapid trav 100% 00:16:36 Back	
📝 Edit [ 🚰 Drilling	Turn- ing Cont. I Milling Vari- turn. Lation Ex- ecute	
6.4.2 Dikey tuş çubi	uğu	
Görüntü alanı	Açıklama	
Autozoom	VSK 1 "Autozoom" tuşuna bastığınızda, iş parçası simülasyon penceresini en ideal şekilde doldurur.	
Zoom +	VSK 2 "Zoom +" tuşuna basarak, simülasyon penceresinde yakınlaştırma işlemi yapabilirsiniz. Alternatif olarak, klavyenin rakam bölümündeki "+" tuşuna basabilirsiniz.	
Zoom –	VSK 3 "Zoom -" tuşuna basarak, simülasyon penceresinde uzaklaştırma işlemi yapabilirsiniz. Alternatif olarak, klavyedeki "-" tuşuna da basabilirsiniz.	
Zoom	VSK 4 "Zoom" tuşuna bastığınızda, simülasyon penceresinde çerçeve boyutunda yakınlaştırma yapabileceğiniz bir çerçeve açılır. Çerçeve boyutunu artırmak için VSK1 "Zoom +" tuşuna, küçültmek için VSK 2 "Zoom -" tuşuna basın. Çerçeveyi, klavyedeki mavi imleç tuşları ile hareket ettirebilirsiniz.	
	Belirlediğiniz boyuta büyütmek için VSK 8 "Accept" tuşuna, iptal etmek için VSK 7 "Cancel" tuşuna basın.	

Bölüm 6	Simülasyon	
Notlar	Görüntü alanı	Açıklama (devamı)
	K Back	Operatör panelindeki VSK 8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.
	6.5 Program kuma	ndası
	Üzerine yazma işler ayarlanabilir. Progra oluşan alarm mesaj	ni simülasyon için "Program kumandası" işlevi ile am tek bloklarda yürütülebilir ve simülasyon sırasında ları görüntülenebilir.
	6.5.1 "Program kur	mandası" işlevinin seçilmesi
	Program control	VSK 1.7 "Program control" tuşuna bastığınızda, ekranın sağ tarafında aşağıdaki işlevleri içeren dikey tuş çubuğu açılır.
	6.5.2 Dikey tuş çu	buğu
	Görüntü alanı	Açıklama
	100% override	VSK 1 "100% Override" tuşuna bastığınızda, üzerine yazma işleminin ilerleme hızı %100 olarak ayarlanır.
	Override +	VSK 2 "Override +" tuşuna bastığınızda, üzerine yazma işlemi maksimum değer %100'e ulaşılana kadar tuşa her bastığınızda % 5 artar.
	Override -	VSK 3 "Override -" tuşuna bastığınızda, üzerine yazma işlemi minimum değer %0'a ulaşılana kadar tuşa her bastığınızda % 5 azalır. %0 üzerine yazma işlemi ilerleme hızı ile simülasyon duraklatılır.
	Single block	VSK 4 "Single block" tuşuna bastığınızda, simülasyon blok blok yürütülür. "Simülasyon" işletim alanında VSK 1 "SBL" tuşuna her bastığınızda, bir program bloğu çalıştırılır.
	Alarm	VSK 7 "Alarm" tuşuna bastığınızda, açılan "Simülasyon alarmları" penceresi simülasyonun çalışması sırasında meydana gelmiş alarm mesajlarını içerir. Bu, hata tespit etmek amacıyla kullanılabilir.
	K Back	VSK 8 "Back" tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.

Simülasyon		Bölüm 6
6.6 Alarm		Notlar
"Alarm" işlevi, simülas mesajlarını içeren bir	syonun çalışması sırasında oluşan geçerli tüm alarm liste gösterir.	
6.6.1 "Alarm" işlevir	nin seçilmesi	
Alarm	VSK 7 "Alarm" tuşuna bastığınızda, "Simülasyon alarmları" penceresi açılır.	
PEF POINT         Simulation alarms         Date       Delete       Num         06/23/09       613         4:54:59.829 PP1       613	her Text Channel 1: Block N20: No tool available for specified Simulation Power On	
Görüntü alanı	Açıklama	
Acknowl. alarm	VSK 1 "Acknowl.Alarm" tuşuna basarak, "Sıfırlama" veya "İptal etme" sembolleri ile işaretlenmiş tüm alarm mesajlarını silebilirsiniz. Hata mesajı bulunmadığı sürece bu tuş pasiftir.	
Simulation Power On	VSK 2 "Simulation Power On" tuşuna basarak, etkin simülasyonu yeniden sıcak başlatabilirsiniz.	
	NOTICE! Power On Reset Do you want to trigger a Power On RESET (warm restart) for the simulation?	
	İşlemi onaylamak için VSK 8 "OK" tuşunu, iptal etmek için VSK 7 "Cancel" tuşunu kullanın. Sıcak başlatma ile simülasyon sonlandırılarak yenisi açılır.	
KK Back	VSK 8 "Back" tuşuna bastığınızda, "Program kumandası" işletim alanına dönersiniz.	

Bölüm 7	NC Yürütme
Notlar	7.1 "NC Yürütme" işlevinin seçilmesi "NC Yürütme" işlevi ile etkin programı editörden "AUTO" işletim modundak
	"Machine" işlemim alanına yükleyebilirsiniz
	HSK 1.8 "NC Execute" tuşuna bastığınızda, kumanda "AUTO" işletim modu altında bulunan "Machine" işletim alanına geçer.
	Editörde değiştirilen program artık işlemeye hazırdır ( <i>bkz. aşağıdaki resim</i> ).
	Çalışma esnasında bu tuş devre dışı kalır.
	'M'     →     11/28/12       NC/UKS/TEST/ST_PROG_E     SIEMENS     G       functions     G
	Workpiece         Position [mm]         T,F,S         Auxiliary                ×             X
	Z         311.000         Basic           SP1         0.000°         F         0.000         mm/min         100%           SP3         0.000°         G1         0         Time /
	HPG54 Counter Master 0 100% NC/UKS/TEST/ST_PR0G_E Program levels
	P     N10     Program header     Uork offset G54     △       N20     Stock removal     ▼     T=ROUGHING_80A F0.25/rev V=250m Face     △       N30     Contour     CONTOUR_SPIGOT_EXT     ■       V     N30     Contour     CONTOUR_SPIGOT_EXT
	N50       Residual cutting       V       T=ROUGHING_55A F0.25/rev V=200m         N60       Stock removal       Avid T=FINISHING_T35 A F0.15/rev V=300m Face         N70       Contour       CONTOUR_SPIGOT_EXT         N80       Stock removal       VVV         N80       Stock removal       VVV
	Over- store

## ShopTurn ile Torna

# 1 Kısa tanım

### Modülün amacı :

Bu modülü okuduğunuzda, zincirleme sıralı bir ShopTurn programının programlanması ile "Torna" teknolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

### Modülün tanımı :

Bu modülde, freze çevrimleri ve konum düzeni aracılığıyla basit freze işlemenin ShopTurn işlevi ile nasıl programlanacağı açıklanmaktadır (stok kaldırma)

### İçindekiler :

Basit programlama örneği



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





### M625



Bölüm 2	Basit programlan	na örneği
Notlar	2.1 Yeni bir sıralı	program oluşturma
	Yeni bir ShopTurn p aşağıdaki şekilde olı	rogramı, "JOG", "MDA" ve "AUTO" işletim modlarında uşturulur:
	1. PROGRAM MANAGER	Klavyedeki " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi doğrudan açılır.
		- veya -
	1. MENU SELECT	Operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın
	Program manager	Sarı HSK 4 " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi açılır.
	2.	Programı oluşturmak istediğiniz sürücüyü seçin ("NC", "Yerel sürücü", "USB").
	3. <b>New</b>	VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.
	4. ShopMill	VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır. E Z M A K S A N " <b>Name</b> " alanına program adını girdikten sonra, onaylamak için VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.
		Program "editöre" yüklenir ve varsayılan olarak program başlığına ilişkin parametre penceresi açılır.



İş parçası verileri: Boş: Ø 100 x 130 mm

Bölüm 2	Basit programlama örneği
Notlar	2.2 Programlama Örneği: Bolt
	Aşağıdaki program, programlamak üzere farklı stok kaldırma çevrimleri çağırmaktadır.
	P N10 Program header Work offset G54
	N20     Stock removal     ▼     T=ROUGHING_80A F0.25/rev V=240m       M30     Stock removal     ▼     T=ROUGHING_80A F0.25/rev V=240m       M40     Stock removal     ▼     T=FINISHING_35A F0.1/rev V=250m Longitudinal       END     End of program
	Total time: 03:46.2
	= Mark
	Сору
	Paste
	Cut
	Teda - Deilling - Turn- I Cont Milling - Vari Simu- NC Ex-
	Eat Drilling 📑 ing 📂 turn. 🖬 "lilling 💶 ous 🔚 lation 🖼 ecute
	Yeni bir ShopTurn programı oluşturma Programa, " <b>ST_TURNING_1.MPF</b> " gibi bir ad verin. Program başlığı penceresi otomatik olarak açılır.
	<ol> <li>Program başlığına aşağıdaki değerleri / parametreleri girin</li> </ol>
	VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onavlayın.
	Unit of measu mm
	Work offset G54 describe Yes
	ZV 30.000 Blank Cylinder
	XA 100.000
	ZA 2.000 ZI -128.000 inc
	ZB -90.000 inc Retract Simple
	XRA 2.000 inc
	ZKH 2.000 inc
	XT 500.000 ZT 500.000
	S1         3000.000 rpm           Accept         SC         1.000
	Machined dir. of rota Up-cut

Basit programlama örneği		Bölüm 2
2	Aşağıdaki program bloğu "program başlığı", çalışma planına eklenir:	Notlar
	P N10 Program header Work offset G54 🖃	
3.	İlk stok kaldırma işlemesini programlama .	
Jurn- ing	HSK 1.3 "Turning" tuşuna basarak, tornalama teknolojisini açın.	
Stock removal	VSK 1 "Stock removal" tuşuna basın.	
	"Stok kaldırma 1" çevrimine ait giriş ekranını, VSK 3 tuşuna basarak açın.	
4. Select tool	Giriş maskesini aşağıdaki gibi doldurun : Stock removal 1 T ROUGHING_80A D 1 F 0.250 mm/rev V 240 m/min Machining V Pos. Face X0 100.000 20 2.000 X1 -2.009 abs D 2.000 X1 -2.000 Ackademi Color tuşuna basın. Girişi, VSK 8 "Accept" tuşu ile onaylayın. Aşağıdaki program bloğu "Stok kaldırma1", çalışma plapına eklepir:	
5.	İkinci kaldırma işlemesini programlayın	
Stock removal	VSK 1 "Stock removal" tuşuna basın.	
	"Stok kaldırma 1" çevrimine ait giriş ekranını, VSK 3 tuşuna basarak açın.	

Bölüm 2	Basit programlam	a örneği
Notlar	6.	Giriş maskesini aşağıdaki gibi doldurun: Stock removal 1 T ROUGHING_80A D 1 F 0.250 mm/rev V 240 m/min Machining ♥ Pos. Longitudinal X0 100.000 20 0.000 X1 60.000 abs 21 -60.000 abs D 2.000 UX 0.100 U2 0.100
	Accept 7. Stock removal	VSK 8 "Accept" tuşuna basın. Aşağıdaki program bloğu "kaldırma1", çalışma planına eklenir: M30 Stock removal T=ROUGHING_80A F0.25/rev V=240m Üçüncü stok kaldırma işlemesini programlama VSK 1 "Stock removal" tuşuna basın. T E Z M A K S A N "Stok kaldırma2" çevrimine ait giriş ekranını, VSK 3
	8.	Giriş maskesini aşağıdaki gibi doldurun: Stock removal 2 T FINISHING_35A D 1 F 0.100 mm/rev V 250 m/min Machining $\nabla \nabla \nabla$ Pos. Longitudinal X0 100.000 Z0 0.000 X1 60.000 abs Z1 -60.000 abs FS1 2.000 R2 0.400 FS3 2.000
	Select tool	Takım eklemek için, VSK 1 <b>"Select tool"</b> tuşuna basın. Turuncu imleç ile uygun takımı (FINISHING _80A) seçerek, VSK 8 " <b>OK.</b> " tuşuna basın.

Basit programlama örneği		Bölüm 2
	Girişi, VSK 8 "Accept" tuşu ile onaylayın.	Notlar
	Aşağıdaki program bloğu "Stok kaldırma2", çalışma planına eklenir:	
	🐜 N40 Stock removal 🛛 👓 🗸 T=FINISHING_35A F0.1/rev V=250m Longitudi 🛁	
9.	Program sonu"nu programlayın ve işlemeyi simüle edin.	
	Turuncu seçim imlecini "program end" program bloğunun üzerine getirin ve CNC klavyedeki mavi renkli "cursor-to-the-right" tuşuna basarak satırı açın	
	Program sonu giriş ekranı açılır. Buradan, programın birden fazla iş parçası için tekrar edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. End of program Repetition No No Yes	
	Varsayılan "hayır" seçeneğini, VS 8 "Accept." tuşuna basarak onaylayın. Program sonu güncellenir:	
	END OF program	



## **ShopTurn ile Delme**

# 1 Kısa tanım

### Modülün amacı :

Bu modülü okuduğunuzda, zincirleme sıralı bir ShopTurn programının programlanması ile "Delme" teknolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, zincirleme delme çevrimleri ve konum düzenleri aracılığıyla basit delme işleminin ShopTurn işlevi ile nasıl programlanacağı açıklanmaktadır.

### İçindekiler :

Basit programlama örneği



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate



## M610



Bölüm 2	Basit programlama örneği
Notlar	2.1 Yeni bir ShopTurn programı oluşturma
	Yeni bir ShopTurn programı, aşağıdaki şekilde tüm işletim modlarından oluşturulabilir.
	1.PROGRAM MANAGERKlavyedeki " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi doğrudan açılır.
	1.       Operator panelindeki "MENU SELECT" tuşuna ve ardından sarı renkli HSK 1.4 "Program manager" tuşuna basın         Image: Comparison of the second
	2. Program Programı oluşturmak istediğiniz sürücüyü seçin ("NC", "Yerel sürücü", "USB").
	<ul> <li>3.</li> <li>New</li> <li>New</li> <li>VSK 2 "New" tuşuna basın.</li> <li>Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.</li> </ul>
	4. Yeni bir sıralı ShopTurn programı oluşturacağınız giriş maskesini açmak için VSK 3 " <b>ShopTurn</b> " tuşuna basın.
	<b>"Name</b> " alanına program adını girdikten sonra, onaylamak için VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basın. <b>AKACEMI</b> Program "editöre" yüklenir ve varsayılan olarak program başlığına ilişkin parametra pengaraşi aşılır.
	program başlığına nişkin parametre penceresi açını.

Basit programlam	Bölüm 2			
<b>Açıklama :</b> Basit bir ShopTurn pı (merkezleme, delme, programlanır.	Notlar			
Amaç :				
Yeni ShopTurn progr Program başlığının, r program sonunun pro Bunun için, aşağıda y gerekir:	Yeni ShopTurn programının editörde oluşturulması ve açılması gerekir. Program başlığının, merkezi delme çevriminin, konum düzeninin ve program sonunun programlanması ve simüle edilmesi gerekir. Bunun için, aşağıda yer alan takım ve teknoloji verilerinin kullanılması gerekir:			
	TEZMAKSAN Akademi			
Aşağıdaki takım ve te	eknoloji bilgileri, programlama için gereklidir:			
Takım verileri:	Merkez delme 12 mm ( <b>CENTERDRILL_D12</b> ) Delme Ø 8,5 mm ( <b>DRILL_D8.5</b> ) Kılavuz çekme M10 ( <b>TAP_M10</b> )			
Teknoloji verileri:	F 150 mm/dak S 500 dev/dak			
Hareket stratejisi	Işlemenin başlangıç noktası olarak, programlanan ilk deliğin kullanılması gerekir. Bu konuma hızlı bir şekilde hareket edilir.			

Basit programiama ornegi
2.2 Örnek: Ön yüz delik düzeni "Merkezleme", "Delme", "Kılavuz çekme" delme çevrimlerini çağıran asağıdaki program ve delik düzeni "Konum dairesi" programlanmalıdır.
aşagıdakı program ve delik duzeni "Konum dairesi" programlanmalidir.
Paste Cut Cut Cut Cut Cut Cut Cut Cut
1.       Aşağıdaki değerleri/parametreleri girerek/seçerek program başlığını programlayın.
Program headerUnit of measummWork offsetG54describeNoBlankCylinderXA100.000ZA0.000ZA0.000ZB-100.000 absZB-80.000 absRetractSimpleXRA1.500 incZRA1.500 incZRA1.500 incZI700.000SI2090.000 rpmSI2090.000 rpmSI1000.000 rpm

Basit programlam	Bölüm 2	
2. Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın " Aşağıdaki " <b>Program başlığı</b> " program bloğu çalışma planına eklenir.	Notlar
3.	Delik merkezleme çevrimini programlayarak programı başlatın	
Drilling	HSK 1.2 " <b>Drill.</b> " Tuşuna basarak, "delme" teknolojisini açın.	
Centering	VSK 2 " <b>Centering</b> " tuşuna basın. " <b>Merkezleme</b> " çevriminin giriş maskesi açılır.	
3.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun Centering T CENTERDRILL_D12 D 1 F 150.000 mm/min S 500.000 rpm Face Front Diameter Ø 11.000 DT 0.000 s	
Select tool	Giriş maskesine takım eklemek için, VSK 1 " <b>Select</b> tool" tuşuna başın.	
OK Accept	Turuncu renkli seçim imleçi ile takım listesinde istediğiniz takımı ( <b>CENTERDRILL_D12</b> ) seçin ve VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basın. <b>Akademi</b> VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki " <b>Merkezleme</b> " program bloğu çalışma planına eklenir.	
	Program zinciri başlar (simgenin sağ tarafındaki açık köşeli parantez).	
4.	Delme çevrimini programlayın .	
Drilling Reaming	VSK 3 " <b>Drilling Reaming</b> " tuşuna basarak, "Delme Raybalaması" teknolojisini açın.	
Drilling	VSK 3 " <b>Drilling</b> " tuşuna basarak, "delme" çevriminin giriş maskesini açın.	
5.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun Drilling T DRILL_D8.5 D 1 F 150.000 mm/min V 35 m/min Face Front Shank Z1 18.000 inc DT 0.000 s	

Bölüm 2	Basit programlama örneği	
Notlar	Select tool	Parametre penceresine takım eklemek için, VSK 1 " <b>Select tool</b> " tuşuna basın.
	ОК	Turuncu renkli seçim imleci ile takım listesinde istediğiniz takımı ( <b>DRILL_D8.5</b> ) seçin ve VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.
		Aşağıdaki " <b>Delme</b> " program bloğu çalışma planına eklenir.
		ẩ≖-Drilling □+ T=DRILL_D8.5 F150/min V35m Z1=18i
		Program zinciri uzar. (simgenin sağ tarafında bulunan çift yönlü açık parantez).
	6.	Şimdi kılavuz çekme çevrimini programlayın
	Tapping	VSK 3 " <b>Tapping</b> " tuşuna ver ardından VSK 5 " <b>Threading</b> " tuşuna basın. "Kılavuz çekme" çevriminin giriş maskesi açılır.
	7.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun Tapping T TAP_M10 D 1 Table None P 1.500 mm/rev SR 60.000 rpm
		<sup>™</sup> T=TAP_M10 P1.5mm/rev S60rev →
		Program zinciri uzar. (simgenin sağ tarafında bulunan çift yönlü açık parantez).
	8.	Program bloğu zincirini kapatmak için, delme konum düzenini programlayın
	Positions	VSK 7 " <b>Positions</b> " tuşuna basın. Konum giriş maskesi açılır .
		Delme konumlarını ayarlamak için VSK 5 " <b>Position</b> <b>circle</b> " tuşuna basın. "Konum dairesi" giriş maskesi açılır.

Basit programlam	Bölüm 2	
9.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun : Position circle Face C Centric Full circle 20 0.000	Notlar
	α0 0.000 ° R 30.000	
Accept	N 8 VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki Konum dairesi program biogu çalışma planına eklenir. ♀¹001: Position circle □ 20=0 R=30 N=8	
	Program zinciri kapatılır.	
	(simgenin sağ tarafında bulunan aşağı bakan kapalı parantez).	
10.	Program sonunu programlayın ve işlemeyi simüle edin.	
	Turuncu seçim imlecini, " <b>Program sonu</b> " program bloğunun üzerine getirin. Program bloğunu, klavyedeki mavi " <b>cursor-to-the-</b> <b>right</b> " tuşuna basarak açın.	
	Program sonu giriş maskesi açılır.	
11.	İş parçasının tekrarlanmasını ayarlayabileceğiniz program sonu için kullanılan ayar penceresi açılır. End of program Repetition No	
	Yes	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak, varsayılan değeri onaylayın.	
	"Program sonu" program bloğu güncellenir.	

### Basit programlama örneği

#### Notlar

**Bölüm 2** 



Programın simülasyonunu başlatmak için HSK 1.7 "**Simulation**" tuşuna basın.

Kumanda simülasyon parametrelerini hesaplayarak, simülasyonunun "Yandan görünümünü" simülasyon penceresinde açar.



## ShopTurn ile Kontur tornalama

# 1 Kisa tanım

### Modülün amacı:

Bu modülü okuduğunuzda, zincirleme sıralı bir ShopTurn programının programlanması ile "Kontur tornalama" teknolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız .

### Modülün tanımı :

Bu modülde, karmaşık bir ShopTurn programının stok kaldırma çevrimi ile zincirlenmiş kontur çevrimi kullanılarak nasıl programlanacağı açıklanmaktadır

### İçindekiler :

Karmaşık programlama örneği



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





### M633



Bölüm 2	Karmaşık programlama örneği		
Notlar	2.1 Yeni sıralı bir S	2.1 Yeni sıralı bir ShopTurn programı oluşturma	
	Yeni bir ShopTurn pr oluşturulabilir.	rogramı, aşağıdaki şekilde tüm işletim modlarında	
	1. PROGRAM MANAGER	Klavyedeki " <b>Program Manager</b> "-tuşuna basın. Program yöneticisi doğrudan açılır.	
		- VEYA -	
	1. MENU SELECT	Operatör panelindeki" <b>MENU SELECT</b> "-tuşuna ba- sın.	
	Programm- Manager	HSK 4 " <b>Program Manager</b> ". tuşuna basın. Program yöneticisi açılır.	
	2. NC	Programı oluşturmak istediğiniz sürücüyü seçin (" <b>NC</b> ", "Yerel sürücü", "USB").	
	3. Neu	VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.	
	4. ShopTurn	Yeni bir sıralı " <b>ShopTurn</b> " programı oluşturacağınız giriş maskesini açmak için VSK 3 "ShopTurn" tuşuna basın.	
	5.	"Name" alanına program adını girdikten sonar, onaylamak için VSK 8 "OK" tuşuna basın.	
		Program "editöre" yüklenir ve varsayılan olarak pro- gram başlığına ilişkin giriş maskesi açılır.	

Karmaşık programlama örneği	Bölüm 2
<b>Açıklama:</b> Daha karmaşık bir sıralı ShopTurn programı (SHAFT), farklı tornalama çevrimleri (kontur, stok kaldırma, kanal kesme) kullanılarak programlanmalıdır.	Notlar
Amaç : Aşağıda gösterilen iş parçasının programlanması gerekir. Ardından, program simüle edilmelidir.	
3x45° 4x45° 2x45° 98 90 40 50 E Z MA	
Aşağıdaki takım ve teknoloji verileri, programlama için kullanılmalıdır: Takım ve teknoloji verileri: <b>ROUGHING_80A</b> (F 0,3 mm/dak, V 260 m/dak) <b>FINISHING_35A</b> (F 0,15 mm/dak V 270 m/dak) <b>GROOVE_3A</b> (F 0,08 mm/dak, 2000 dev/dak) Hareket stratejisi: Aşağıdaki konum, kontur başlangıç noktası olarak programlanır: X 12 Z 0 Bu noktaya, çevrim içinde otomatik olarak hızlı hareket ile yaklaşılmaktadır.	

Bölüm 2	Karmaşık programlama örneği
Notlar	2.2 Örnek: Ada Aşağıdaki programın, çok sayıda kontur tanımının çağrılması, stok kaldırma ve kalan kesme çevrimleri ile oluşturulması gerekir.
	11/07/12
	NC/UKS/DOKU/ST_CONTOURTURNING_1 1 Select
	N20     Contour     SHAFT       N30     Stock removal     T=ROUGHING_80A F0.3/rev V=260m       N40     Stock removal     T=FINISHING_35A F0.15/rev V=270m       N50     Groove     T=FINISHING_35A F0.08/rev S=2000rev X0=60 Z0=-60       END     End of program
	Mark Copy Paste Cut
	Edit Drilling Fing Furn. Milling Use out
	1. Yeni sıralı bir ShopTurn programı oluşturma Programa, <b>" ST_CONTOURTURNING_2.MPF"</b> gibi bir ad verin. Program başlığına yönelik parametre maskesini içeren program otomatik olarak açılır.
	2. Aşağıdaki değerleri parametre başlığına girin:
	Program header Work offset G54 describe No
	Blank Cylinder XA 65.000
	ZA     0.000       ZI     -130.000 abs       ZB     -95.000 abs       Retract     Simple
	XRA 2.000 inc
	ZRA 2.000 inc
	Tool change point Machine XT 500.000 ZT 500.000 S1 2500.000 rpm
	SC 1.000 Machined dir. of rota Up-cut

Karmaşık programla	ma örneği	Bölüm 2		
	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. Aşağıdaki " <b>Program başlığı</b> " program bloğu çalışma planına eklenir.	Notlar		
	P N18 Program header Work offset G54 →			
3.	İlk kontur tanımını programlayın.			
Cont. turn.	HSK 1.4 " <b>Cont. turn.</b> " tuşuna basarak, "Kontur tornalama" teknolojisini açın.			
New contour	VSK 1 " <b>New contour</b> " tuşuna basın. Yeni kontur için uygun bir ad girebileceğiniz "Yeni kontur" giriş maskesi açılır.			
4.	Kontur için " <b>ŞAFT</b> " gibi bir ad girin:			
	New contour			
	Please enter the new name			
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. Kontur tanımı için kontur editörü ve konturun sıfır noktasının tanımlanacağı giriş penceresi açılır (ekranın sol tarafında bulunan kontur elemanları ve programlama sembollerini içeren sarı çubuk ve ekranın sağ tarafında bulunan sarı dikey tuş çubuğu):			
	11/07/12 11:53 AM			
NC/UKS/DOKU/ST_CONTOURTURI         P       ↓         EN0       ×         EN0       €.12         0       0       0         0       0       0       0         0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0         0 <th0< th=""> <th0< th=""> <th0< th="">       0       <th< td=""><td>NING_1 Starting point     X 0.000 abs   Z 0.000 abs   Transition at contour start   R 0.000 abs   Graphic   Variant   B.02   0.001   Turn-   Image: Cont.   Variant   Variant   Simu-   Image: Cont.   Variant   Variant   Simu-   Image: Cont.   Milling   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant Image: Cont.</td><td></td></th<></th0<></th0<></th0<>	NING_1 Starting point     X 0.000 abs   Z 0.000 abs   Transition at contour start   R 0.000 abs   Graphic   Variant   B.02   0.001   Turn-   Image: Cont.   Variant   Variant   Simu-   Image: Cont.   Variant   Variant   Simu-   Image: Cont.   Milling   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant   Image: Cont.   Variant Image: Cont.			

.

Bölüm 2	Karmaşık programlama örneği	
Notlar	5.	Başlangıç noktası için aşağıdaki koordinatları girin: Starting point X 12.000 abs Z 0.000 abs Transition at contour start Cham FS 2.000 ¥
	Accept 6.	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. Konturu, X yönünde düz bir satır ekleyerek genişletin
	<b>←•→</b>	"Düz satır Z" kontur elemanının giriş maskesini açmak için, VSK 1.3 " <b>Straight line Z</b> " tuşuna basın.
	7.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin: Straight line Z Z -40.000 abs α1 180.000 ° Transition to next element Cham FS 0.000
	Accept	VSK 8 <b>"Accept"</b> tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. <b>Not: ademi</b> Z eksenine başlangıç açısı olan "α1", Z değeri girilerek otomatik olarak hesaplanır.
	8.	Konturu, Z yönünde düz bir satır ekleyerek genişletin.
	<b>9</b> .	"Düz satır X" kontur elemanının giriş maskesini açmak için, VSK 1.2 " <b>Straight line X</b> " tuşuna basın. Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin: Straight line X X 40.000 abs α1 90.000 ° α2 270.000 ° Transition to next element Cham
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. <b>Not:</b> X değerini girdiğinizde, "a1" ve "a2" değerleri önceki kontur elemanından ve girilmiş konumdan otomatik olarak hesaplanır.
	10	Konturu, Z yönünde düz bir satır ekleyerek genişletin.
Karmaşık programla	Bölüm 2	
--------------------	--	--------
<b>←•→</b>	"Düz Z" kontur elemanının giriş maskesini açmak için, VSK 1.4 " <b>Straight Z</b> " tuşuna basın.	Notlar
11.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin: Straight line Z Z -70.000 abs α1 180.000 ° α2 90.000 ° Transition to next element Cham FS 0.000	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. <b>Not :</b> "Z" parametresi değerini girdiğinizde, "a1" ve "a2" değerleri otomatik olarak hesaplanır.	
12.	Konturu, Z yönünde düz bir satır ekleyerek genişletin.	
÷	"Düz satır X" kontur elemanının giriş maskesini açmak için, VSK 1.2 " <b>Straight line X</b> " tuşuna basın.	
13.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin: Straight line X X 60.000 abs ct 90.000 ° Transition to next element FS 3.000	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. <i>Not:</i> "Z" parametresi değerini girdiğinizde, "a1" ve "a2" değerleri otomatik olarak hesaplanır.	
14.	Konturu, Z yönünde düz bir satır ekleyerek genişletin.	
<b>←•→</b>	"Düz Z" kontur elemanının giriş maskesini açmak için, VSK 1.4 " <b>Straight Z</b> " tuşuna basın.	
15.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin: Straight line Z Z -93.000 abs α1 180.000 ° α2 90.000 ° Transition to next element Cham FS 0.000	
Accept	VSK 7 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. <i>Not:</i> "Z" değerlerini girdiğinizde, "a1" ve "a2" değerleri otomatik olarak hesaplanır.	



Karmaşık programla	Bölüm 2	
18.	Programa stok kaldırma çevrimi ekleyin.	Notlar
removal	için, önce HSK " <b>Cont. turn.</b> " tuşuna ardından VSK 1.2 " <b>Stock removal</b> " tuşuna basın.	
19.	Giriş maskesini aşağıdaki gibi doldurun: Stock removal T ROUGHING_80A D 1 F 0.300 mm/rev V 260 m/min Machining	
Select tool OK Accept	Parametre maskesine takım eklemek için, VSK 1 "Select tool" tuşuna basın. Turuncu seçim imleci ile uygun takımı (ROUGHING_80A) işaretleyerek, VSK 8 "OK." tuşuna basın. VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. "Stok kaldırma" program bloğu çalışma planına eklenir: N30 Stock removal T=ROUGHING_80A F0.3/rev V=260m	
20. Stock removal 21.	Programa "Stok kaldırma" çevrimi ekleyin.         "Kalan malzemeyi kesme" çevrimine ait parametre maskesini açmak için, VSK 1.2 "Stock removal"         Pakenadres maskesini aşağıdaki gibi doldurun:         Stock removal         Filis emm/rev         270 m/min         Machining         Outside         No	
	Limit No	

Bölüm 2	Karmaşık programlama örneği		
Notlar	Select tool OK Accept	Parametre maskesine takım eklemek için, VSK 1 "Select tool" tuşuna basın. Turuncu seçim imleci ile uygun takımı ( <b>FINISHING_35A</b> ) işaretleyerek, VSK 8 <b>"OK."</b> tuşuna basın. VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. " <b>Stok kaldırma</b> " program bloğu çalışma planına eklenir:	
	22.	Program zinciri uzatılır. Bir sonraki işleme adımı, "Kanal" çevriminin programlanmasıdır.	
	Groove 23.	HSK 3 "Turning" tuşuna basarak, "Tornalama" teknoloji menüsünü açın. "Stok kaldırma" çevrimine ait giriş maskesini, VSK 2 " <b>Groove</b> " tuşuna basarak açın. Kanal açma giriş maskesine girmek için, VSK 1.3 " <b>Groove 1</b> " tuşuna basın. Parametre maskesini aşağıdaki gibi doldurun:	
		Groove 1       D 1         T       GROOVE_3A       D 1         F       GROOVE_3A       D 1         F       GROOVE_3A       D 1         F       GROOVE_3A       D 1         F       GROOVE_3A       D 1         F       GROOVE_3A       mm/rev         S       2000.000       rpm         Machining $\nabla + \nabla \nabla \nabla$ Pos. $\checkmark$ $\checkmark$ X0       40.000 $\checkmark$ Z0       -60.000 $\checkmark$ B1       10.000       abs         D       1.000       abs         D       1.000       N         VX       0.200       N         N       1       1	
	Select tool OK Accept	Parametre maskesine takım eklemek için, VSK 1 "Select tool" tuşuna basın. Turuncu seçim imleci ile uygun takımı (GROOVE_3A) işaretleyerek, VSK 8 "OK." tuşuna basın. VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	



#### **Bölüm 2** Karmaşık programlama örneği Notlar Programın simülasyonunu başlatmak için HSK 1.7 Simu-"Simulation" tuşuna basın. lation Kumanda simülasyon hesaplamalarını yapar ve simülasyonu, ham parçanın yandan işlenmesini gösteren animasyon penceresinde başlatır. 02/14/13 10:05 AM NC/UKS/DOKU/ST\_CONTOURTURNING\_1 11 100 Side view 3D view Further views Details Program control -100 1000.000 Z 365.000 Y T GROOVE\_3A D1 0.000 S1 X 8 END End of program 100% 00:02:19 Rapid trav > Turn-Cont. Vari-Simu-NC Ex-. Edit Drilling Milling ing turn. 200 lation ecute ZMAKSAN E Önden görünüme geçmek için, VSK 1.4 "3D view" 3D tuşuna basın. view 02/14/13 10:06 AM NC/WKS/DOKU/ST\_CONTOURTURNING\_1 11 Side view 3D view Further views Details Program control 1000.000 Z 365.000 Y 0.000 S1 T GROOVE\_3A D1 Х 8 END End of program Rapid trav 100% 00:02:19 > Cont. Vari-NC Ex-🤳 Turn-Simu-Drilling Edit Milling Į ing turn. ous lation ecute

### ShopTurn ile Düz Daire

## 1 Kısa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülü okuduğunuzda, ShopTurn işlevi ile programlanan "Düz Daire" işlevi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, "Düz Daire" işlevi ile kontur işleme işleminin nasıl programlanacağı açıklanmaktadır.

### İçindekiler :

Basit programlama örneği



## 828D/840DsI SINUMERIK Operate





Bölüm 2	Basit programlama	a örneği	
Notlar	2.1 Yeni bir ShopTurn programı oluşturma Yeni bir ShopTurn programı, aşağıdaki şekilde tüm işletim modlarında oluşturulabilir.		
	1. PROGRAM MANAGER	Klavyedeki " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Doğrudan program yöneticisi açılır.	
		- VEYA -	
	1. MENU SELECT	Operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın.	
	Program manager	Sarı HSK 4 " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi açılır.	
	2. NC	İlgili yatay tuşa basarak programı oluşturmak istediğiniz sürücüyü seçin (" <b>NC</b> ", " <b>Yerel Sürücü</b> " veya " <b>USB</b> ").	
	3. New	VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.	
	4. ShopTurn	Yeni bir sıralı ShopTurn programı oluşturacağınız giriş maskesini açmak için VSK 3 " <b>ShopTurn</b> " tuşuna başını	
	OK I	" <b>Name</b> " alanına program adını girdikten sonra, onaylamak için VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.	
		Program editöre yüklenir ve varsayılan olarak program başlığına ilişkin giriş maskesi açılır.	

Basit programlam	Bölüm 2	
Açıklama :	Notlar	
Basit programın (şaft kir.	), "Düz Daire" işlevi kullanılarak programlanması gere-	
Amaç :		
Aşağıdaki iş parçasır Program başlığının, ç gramlanması gerekir Ardından, program si	nı işleyecek yeni ShopTurn programı oluşturulur. çeşitli "Düz" ve "Daireler"in, program sonunun pro- müle edilmelidir.	
	100	
-	60	
	3x45°	
Ø100	TEZMAKSAN Akademi Si of O	
◆+X +Z		
Aşağıdaki veriler pro		
Takım verileri:Finiş takımı 55° (FINISHING_TOOL_55)		
Teknoloji verileri S 1500 dev/dak F 0,3mm/dev		
Ham parça boyutları:Ø 105 x 102 mmİş adımları:- Z'ye düzlemsel kesim = 0. - Bir kesik ile işleme adımı Ø 90 x 60 mm. - 3x45° pah ve yarıçap R5'in işlenmesini de içeren bitmiş çapın işlenmesi		

Bölüm 2	Basit programlama örneği
Notlar	2.2 Programlama örneği: Şaft
	Aşağıdaki ShopTurn programının oluşturulması gerekir.
	12/86/12 12:47 PM NC/LIKS/DOKI//ST_STRAIGHT_CIRCLE_21_Select
	P Program header Work offset G54
	T T=FINISHING_35 S1=1500rev → RAPID X110 Z0 → F0.3/rev X-1
	$ \rightarrow 22  \rightarrow \text{RAPID X100} \\ \rightarrow \text{F0.3/rev 2-60} $
	$ \rightarrow X0.5inc $ $ \rightarrow RAPID Z1 $ $ \rightarrow G42 X83 $ Mark
	→ F0.3/rev X90 Z-3 → Z-60 ← C2 V-100 Z- SE DE
	$ \rightarrow 2-100 $ $ \rightarrow RAPID X105 $ Paste Paste
	END End of program
	Edit Drilling Junn- ing turn. I Cont. Milling Vari- ing ecute
	1.       Yeni bir ShopTurn programı oluşturma         Programa, "ST_STRAIGHT_CIRCLE_2.MPF" gibi
	bir ad verin. K S Program başlığına yönelik giriş maskesini içeren
	<ol> <li>Program başlığı giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun.</li> </ol>
	Program header
	Unit of measu mm
	Work offset G54 describe No
	Blank Cylinder XA 110.000
	ZA 2.000
	ZB -130.000 inc
	Retract Simple
	ZRA 2.000 inc
	Tool change point Workpiece
	ZT 200.000 S1 3500.000 rpm
	S3 1000.000 rpm
	SC 1.000 Machined dir. of rota Down-cut

Basit programlam	Bölüm 2	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. Aşağıdaki program bloğu, çalışma planına eklenir.	Notlar
3.	Programa yeni bir takım (FINISHING_TOOL_55) ekleyin	
>	Bunun için, operatör panelindeki " <b>Menu extend</b> " tuşuna basarak yatay tuş çubuğu 2'ye geçin. Yatay tuş çubuğu 2 açılır.	
<b>Strght</b> Circle	HSK 2.2 " <b>Strght Circle</b> " tuşuna basarak, "Düz Daire" işlevini seçin. "Düz Daire" işlevinin işletim alanı açılır.	
	Şimdi de VSK 1 " <b>Tool</b> " tuşuna basarak, takımın giriş maskesini açın ( <i>bkz. aşağıdaki resim</i> ). Tool T D D 1 Plane selection Ciris maskesine takım eklemek için VSK 1 "Select	
	<ul> <li>tool" tuşuna basın.</li> <li>Turuncu seçim imleci ile uygun takımı (FINISHING_TOOL_35) işaretleyerek, VSK 8 "OK." tuşuna basın.</li> <li>Takım, giriş maskesine eklenir.</li> <li>Giriş maskesinin geri kalanını aşağıdaki şekilde</li> </ul>	
Accept	doldurun: Tool T FINISHING_35 D 1 S1 1500.000 rpm Plane selection VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki program bloğu, çalışma planına eklenir. T T=FINISHING_35 S1=1500rev ⊡	

Bölüm 2	Basit programlama örneği		
Notlar	4.	Takımın, işlemenin başlangıç konumuna hareket etmesini sağlamak için programa ilk "Düz" çevrimi ekleyin.	
	Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 " <b>Straight</b> " tuşuna basın.	
	5.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin Straight X 110.000 abs Y abs Z 0.000 abs SP1 abs SP3 abs F *Rapid tr.* mm/min Radius comp.	
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
		Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → RAPID X=110 Z=0 Y=0 ⊡	
	6.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin.	
	Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 " <b>Straight</b> " tuşuna basın.	
	7.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin: Straight X L L H-1.000 abs Y Abs SP1 SP3 F 0.300 mm/rev Radius comp.	
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
		Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → F0.3/rev X=-1	
	8.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin.	
	Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 "Straight" tuşuna basın.	
	9.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin: Straight X abs Y abs Z 2.000 abs SP1 abs F mm/min Radius comp.	
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
		Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → ₂=₂ ⊡	
M641		Sayfa 8 828D/840D sl SINUMERIK Operate	

Basit programlam	Bölüm 2	
10.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin	Notlar
Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 " <b>Straight</b> " tuşuna basın.	
11.	Aşağıdaki değerleri parametre maskesine girin: Straight X 100.000 abs Y abs Z abs SP1 abs SP3 *Rapid tr.* mm/min Radius comp.	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir → RAPID X=100 ⊡	
12.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin.	
Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 "Straight" tuşuna basın.	
13.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin: Straight X Z -60.000 abs abs abs abs abs abs B SP3 B Akademi	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → F0.3/rev Z=-60 →	
14.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin.	
Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 " <b>Straight</b> " tuşuna basın.	
15.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin: Straight X 0.500 inc Y abs Z abs SP1 abs SP3 abs F mm/min Radius comp.	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → X=0.5inc →	

Bölüm 2	Basit programlama örneği		
Notlar	15.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin.	
	Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 " <b>Straight</b> " tuşuna basın.	
	16.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin: Straight X abs Y abs Z 1.000 abs SP1 abs SP3 abs F *Rapid tr.* mm/min Radius comp.	
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
		Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → RAPID Z=1	
	17.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin.	
	Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 " <b>Straight</b> " tuşuna basın.	
	18.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin: Straight X E Z M A abs SP1 C C M A abs SP3 C C M A abs F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
		Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → 642 X=83	
	19.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin	
	Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 " <b>Straight</b> " tuşuna basın.	
	20.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin: Straight X 90.000 abs Y abs Z -3.000 abs SP1 abs SP3 abs F 0.300 mm/rev Radius comp.	
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
		Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → F0.3/rev X=90 Z=-3 ⊡	

Basit programlam	Bölüm 2	
21.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin.	Notlar
Straight	Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 "Straight" tuşuna basın.	
22.	Aşağıdaki değeri giriş maskesine girin: Straight X abs Y abs Z -60.000 abs SP1 abs F mm/min Radius comp.	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → z=-60	
23.	Programa "Daire yarıçapı" çevrimi ekleyin	
Circle radius	"Daire yarıçapı" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 4 " <b>Circle radius</b> " tuşuna basın.	
24.	Aşağıdaki değerleri giriş maskesine girin Circle radius Direction of rotation X 100.000 abs Z -65.000 abs R 5.000 F mm/min	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. ∼ 63 x=100 z=-65 R5 ⊡	
25.	Başka bir "Düz" çevrimi programa taşıyarak ekleyin.	
Straight	"Düz" işlevinin giriş maskesini açmak için, VSK 2 "Straight" tuşuna basın.	
26.	Aşağıdaki değeri giriş maskesine girin: Straight X abs Y abs 2 -100.000 abs SP1 abs F mm/min Radius comp.	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki program bloğu, programa eklenir. → ₂=-100	



Basit programlam	Bölüm 2	
35.	Simülasyonu çalıştırmak için, yatay tuş çubuğu 1'e geri gidin	Notlar
>	Bu nedenle, operatör panelindeki "Menu extend" tuşuna basın. Yatay tuş çubuğu 1 açılır.	
Simu- lation	HSK 1.7 " <b>Simulation</b> " tuşuna basarak, simülasyonu başlatın.	
	Kumanda simülasyon hesaplamalarını yapar ve simülasyonu, ham parçanın yandan işlenmesini gösteren animasyon penceresinde başlatır.	
	07/21/11 11:28 AM	
NC/UKS/DOKU/ST_STRAIGHT_C	IRCLE_2       Image: Cont.       Ima	
3D view	Ham parça simülasyonunun ön taraftan görüntülenmesini isterseniz, VSK 1.4 " <b>3D view</b> " tuşuna basın.	
X 0.000 2 180.000 Y END End of program	0.000 S1       X       T FINISHING_35       D1         22       700.000 Rapid trav       100% 00:00:41	
📝 Edit 🚰 Drilling 🚅	Turn- ing turn. I Milling Vari- ous Simu- lation Ex- lation	
		MGA



## ShopTurn ile Kontur Frezeleme

## 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülde, size ShopTurn'de sıralı programlama ile kontur frezeleme teknolojisi hakkında bilgi verecek programlama örneği kullanılmaktadır.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, ShopTurn'de kontur frezelemenin sıralı programlanmasına ilişkin bir örnek gösterilmektedir.

#### İçindekiler :

Basit programlama örneği



## 828D/840D sl SINUMERIK Operate





Basit programlam	ia örneği			
2.1 Yeni bir ShopTurn programı oluşturma				
Yeni bir ShopTurn pı oluşturulabilir:	rogramı, aşağıdaki tüm işletim modlarında			
1. PROGRAM MANAGER	CNC klavyedeki "Program Manager" tuşuna basın. Doğrudan Program Yöneticisi açılır.			
	- VEYA -			
1. MENU SELECT	Kontrol panelindeki "MENU SELECT" tuşuna basın			
Program manager	HSK 1.4 "Program Manager" tuşuna basın. Program Yöneticisi açılır.			
2. NC	Programın oluşturulacağı uygun bir sürücü ("NC", "Yerel sürücü" veya "USB") seçin.			
3. <b>New</b>	VSK 2 "New" tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.			
4. ShopTurn	Yeni bir ShopTurn programı oluşturacağınız giriş ekranını açmak için VSK 3 "ShopTurn" tuşuna basın. "Ana program"ı seçin. Programı adlandırın ve onavlamak için VSK 8 "OK"			
Ŏĸ	tuşuna başın. Kumanda, programı "Editör" işletim alanına			
	yükleyerek, program başlığının giriş ekranını açar.			
	Basit programlam   2.1 Yeni bir ShopTurn proluşturulabilir:   1.   Program   2.   Image: NC   3. New 4. ShopTurn OK OK OK			

		Basit programlama örneği	Bölüm 2
Acıklama :			Notlar :
ShopTurn programın ile programlanması g	ın (Böbrek), ç erekir.	eşitli frezeleme çevrimleri (ada) yardımı	
Amaç :			
Aşağıda gösterilen iş Ardından programın s	parçasının p simülasyonu	rogramlanması gerekir. yapılmalıdır.	
		Ø120	
		<u>St</u> artpunkt	
		20	
	Real		
		6	
	R17	२० ाम् ट м л к S л N Akademi	
t=5	5		
<b>↑</b> Y			
∽× X			
Aşağıdaki takım ve te	eknoloji bilgile	ri, programlama için gereklidir:	
Takım ve teknoloji verileri:	<b>KESİCİ_D1</b> (F800 mm/n	<b>0</b> nin, S3000 rpm)	
Kontur başlangıç noktası:	Aşağıdaki k programlanı	onum, kontur başlangıç noktası olarak r.	
Kontur 1:	X0 Y60	(blank)	
Kontur 2:	X20 Y29	(kidney)	

Bölüm 2	Basit programlama örneği
	2.2 Örnek: Böbrek
Notlar :	2.2 Ornek: Bobrek         Aşağıdaki programın, iki kontur tanımının çağrılması ve ada frezeleme çevrimi ile programlanması gerekir.
	Image: State of the prime

Basit programlam	a örneği	Bölüm 2
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın. Aşağıdaki " <b>Program başlığı</b> " bloğu, işleme planına	Notlar :
	eklenir:	
0		
3.	lik kontur tanımını programlayın	
Milling	"Frezeleme" teknolojisi çağırmak için, HSK 1.5 " <b>Milling</b> " tuşuna basın.	
Cont. mill.	Ardından, "Kontur frezeleme" teknolojisini çağırmak için VSK 8 " <b>Contour milling</b> " tuşuna basın.	
New contour	VSK 1 " <b>New contour</b> " tuşuna basın. Konturu adlandıracağınız giriş penceresi açılır.	
4.	New contour	
	Please enter the new name	
	BLANK	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşu ile yaptığınız girişi onaylayın. Kontur girişine yönelik işletim alanı, kontur başlangıç noktasına ait giriş penceresi ile açılır ( <i>ekranın sol</i> <i>kenarında kontur arışlarını ve programlama</i> <i>sembollerini içeren sarı çubuk ve sağ tarafta sarı</i> <i>dikey tuş çubuğu açılır</i> ):	
	11/05/12	
HC/WKS/DOKU/CONTOURN	11:02 AM 11:LLING_1 Starting point	
P ↔ Y END END 60.05	Face X 0.000 abs Y 60.000 abs Pole	
-60 -59.95 -0.04 -0.	82 8 8.82 8.84 X Accept	
📝 Edit 📑 Drilling	Turn- ing Cont. Internet Milling Suri- ing turn. Internet Simu- turn. Ex- ecute	



Notlar :

#### Bitmiş kontur tanımını içeren aşağıdaki ekran görüntülenir:





### Basit programlama örneği

### Bölüm 2

Notlar :

13.



Circle		
Directio	on of rotation	2
R	10.000	
x	20.000	abs
Y	9.000	abs
1	20.000	abs
J	19.000	abs
α1	0.000	0
β1	180.000	0
ß2	180.000	0
Transiti	ion to next ele	ment
	Radius	
R	0.000	



VSK 8 "**Accept**" tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın.

#### Not :

(Daire merkez noktasını X'e girerken ("**I**"), seçim için iletişim kutusu açılır. "**Select dialog**" tuşuna arka arkaya bir kaç kez basmanız durumunda, giriş ekranı açılır ve grafiğin rengi değişir. Giriş ekranındaki girişleriniz doğru ise, bu bilgileri onaylamak için\_"**Accept dialog**" tuşuna basın)

Konturu, saat yönünde dairesel bir hareket ile genişletin VSK 1.5 "**Circle**" tuşuna basın. Dairesel hareketin kontur elemanına yönelik giriş penceresi açılır.



**Not :** Parametreleri girerken, önceki elemana teğet geçiş yapılması için "**Tangent prev. elem.**" tuşunu etkinleştirin.)



### Basit programlama örneği

### Bölüm 2



Sayfa 12



basın.

# **Bölüm 2**

Notlar :

Frezeleme çevriminin giriş ekranını, VSK 1.6

Mill sp	igot							
Т	CUTTER_D10	D 1						
F	800.000	mm/min						
S	3000.000	rpm						
	Face	Front						
Machi	ning	$\bigtriangledown$						
ZØ	0.000							
Z1	5.000	inc						
DXY	50.000	%						
DZ	3.000							
UXY	0.200							
UZ	0.200	T F	7	М	٨	K	S	٨
Lift m	ode			· · ·		- 1		•
	20+safety clea	arance	52	10	le	21	ni	

19.



OK

Turuncu renkli seçim imleci ile takım listesinde istediğiniz takımı (burada CUTTER\_D10) seçin ve VSK 8 "OK" tuşuna basın.

Takım eklemek için, VSK 1 "Select tool" tuşuna

Accept

VSK 8 "Accept" tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın.

"Ada frezeleme" program bloğu, işleme planına eklenir:

T=CUTTER\_D10 F800/min S=3000rev 20=0 21=5inc 🛛 🖃 🔊 🛛 Mill spigot Adım sırası genişletilir.

20. Spigot Sonraki ada frezeleme için de bir çevrim ekleyin.

Press VSK 1.6 "Spigot" to call the input screen for the milling cycle.

#### **Bölüm 2** Basit programlama örneği 21. Giriş ekranını aşağıdaki gibi doldurun Notlar : Mill spigot CUTTER\_D10 Т D 1 F 800.000 mm/min S 3000.000 rpm Front Face ⊽⊽⊽Base Machining ZØ 0.000 Z1 5.000 inc DXY 50.000 % UXY 0.200 UZ 0.200 Lift mode 20+safety clearance 22. Takım eklemek için, VSK 1 "Select tool" tuşuna basın. Select tool Turuncu renkli seçim imleci ile takım listesinde istediğiniz takımı (burada CUTTER\_D10) seçin ve OK VSK 8 "OK" tuşuna basın. VSK 8 "Accept" tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın. Accept "Ada frezeleme" program bloğu, işleme planına eklenir: T=CUTTER\_D10 F800/min S=3000rev 20=0 21=5inc $\ominus$ Adım sırası genişletilir. 23. Programa, son bir ada frezeleme çevrimi ekleyin. Frezeleme çevriminin giriş ekranını, VSK 1.6 Spigot "Spigot" tuşuna basarak çağırın. Mill spigot Т CUTTER D10 D 1 800.000 mm/min F S 3000.000 rpm Front Face Machining ⊽⊽⊽Uall ZØ 0.000 **Z1** 5.000 inc DZ 3.000 UXY 0.200 Lift mode 20+safety clearance

	Basit programlama örneği	Bölüm 2
24. Select tool OK Accept	Takım eklemek için, VSK 1 <b>"Select tool"</b> tuşuna basın. Turuncu renkli seçim imleci ile takım listesinde istediğiniz takımı (burada <b>CUTTER_D10</b> ) seçin ve VSK 8 <b>"OK</b> " tuşuna basın. VSK 8 <b>"Accept</b> " tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın. Son <b>"Ada frezeleme</b> " program bloğu, işleme planına eklenir:	Notlar :
25.	Adım sırası bundan sonra kapatılır. Program sonunu programlayın ve işlemeyi simüle edin Turuncu seçim imlecini " <b>Program sonu</b> " program bloğunun üzerine getirin ve klavyedeki mavi renkli " <b>Cursor right</b> " tuşuna basarak satırı açın.	
26.	Program sonu giriş ekranı açılır. Buradan, programın birden fazla iş parçası için tekrar edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.	
Accept	Ayarları varsayılan değer olan " <b>Hayır</b> " olarak bırakın ve VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşu ile onaylayın. <b>Program sonu</b> " program bloğu güncellenir: <b>M</b> End of program	


# programGUIDE ile Programlama Yapmaya İlişkin Temel Bilgiler

# 1 Kısa tanım

### Modülün amacı :

Bu modülü okuduğunuzda, ShopTurn programGUIDE ile G-code programlamanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi sahibi olacaksınız.

### Modülün tanımı :

Bu modülde, programGUIDE ile programlanmış bir ShopTurn G-code programının genel program yapısı açıklanmaktadır. Üstelik, "Editör" ve "Çeşitli" işlevleri hakkında da bilgi verilmektedir.

### İçindekiler :

Temel Bilgiler

G-code programları oluşturma

Editör

Çeşitli



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





# M605



Bölüm 2	Temel Bilgiler			
Notlar	2. 1 ShopTurn ile G-code programlama			
	ShopTurn, manuel işlem yapılmasının yanı sıra kumanda da NC programı oluşturma imkanı sunar. Bu programlar, zincirleme sıralı programlar, G- code programları veya ikisinin karışımıdır. ShopTurn işlevi ile programlamak istemediğiniz takdirde, G code programlarını ShopTurn kullanıcı arabirimindeki G-code komutları ile oluşturabilirsiniz. G code komutları <b>DIN 66025</b> 'e uygun olarak programlanmaktadır. <b>Not :</b> Zincirleme sıralı programların oluşturulması modül M601 "ShopTurn ile Programlama Yapmaya İlişkin Temel Bilgiler" bölümünde ayrıntılı olarak			
	açıklanmaktadır. ShopTurn'de G code ve programGUIDE ile programlama yaparken, parametre maskeleri ölçme, konturları programlama, delme, tornalama ve frezeleme çevrimlerinde de yardımcı olur. Parametre maskelerinden G-code oluşturulur ve bu da yine parametre maskelerine aktarılabilir.			
	Aşağıdaki işlevler, G-code programlarının programlanmasını destekle- mektedir:			
	Tuşları kullanarak teknoloji odaklı program adımı seçebilme ( <b>çevrimler</b> )			
	<ul> <li>Parametrelere yönelik hareketli yardımcı grafikler içeren giriş maskeleri ve pencereler</li> </ul>			
	Her giriş maskesi ve pencere için içeriğe duyarlı çevrimiçi yardım			
	Ham parçanın rahatça tanımlanması			
	Kontur girişine destek (geometrik işlemci)			
	ShonTurn programları, farklı sekillerde gösterilebilir:			
	<ul> <li>Çalışma planı olarak, takımın çağrılmasını, yol komutlarını, devir ayar- larını, mil verilerini, ilerleme durumunu, çevrim çağrılarını, program sonunu, vb gösterir.</li> </ul>			
	07/18/11 4:37 PM			
	NC/UKS/DOKU/DIN_DRILLING_1 1 Select			
	N20 UORKPIECE(,,,,"CYLINDER", 192, 0, -100, -80, 100)¶ N30 T="DRILL_D8.5"¶ Build			
	N31 Y0 Z2=700¶ N40 G95 S1000 M3 F150¶			
	N50 G0 X0 Z1 Z2=700¶ N60 CYCLE82(100,0,1,,25,0.6,10,1,11)¶ Search			
	N70 G0 X200 Z200¶ N80 M30¶ Mark			
	Сору			
	Paste			
	>			
M605	Image: Sayfa 4			

• **Parametre maskesi** olarak, çevrimlerin ve ham parça tanımının parametre girişi sırasında 3D animasyonlar gösterilir.



Parametre maskesi olarak, çevrimlerin ve ham parça tanımının parametre girişi sırasında yardım grafikleri gösterilir.



# Bölüm 2

Notlar

## Bölüm 2

## Temel Bilgiler

### Notlar

Parametre maskesi olarak, çevrimlerin ve ham parça tanımının parametre girişi sırasında ana hat çizimi gösterilir (VSK 3 "Graphic view" tuşunun etkin olması gerekir).



### Not :

Hareketli yardım resimleri, daima ayarlanan koordinat sistemine göre doğru pozisyonda görüntülenir.

Parametreler dinamik olarak grafikte görüntülenir ve farklı bir renk ile vurgulanır.

Temel Bilgiler	Bölüm 2
2.2 Genel program yapısı	Notlar
Genellikle, G-code programı istenildiği şekilde programlanabilir. Ancak, rahat bir şekilde okunabilmesi için aşağıdaki yapı önerilir:	
sıfır noktası seçimi, düzlem seçimi, mutlak boyutlama	
Simülasyon için ham parça nitelikleri	
(3) Takımın çağrılması ve değiştirilmesi	
(4) Teknolojik veriler, yol komutları	
5 Teknolojilerin (çevrimlerin) programlanması	
6 Program sonu	
07/18/11	
NC/UKS/DOKU/DIN_DRILLING_1	
N20 WORKPIECE(,,, "CYLINDER", 192, 0, -100, -80, 100) ¶ N20 T-"DPTLL D2 5"¶ Build	
N30 1 - DILLE_DO. 3    group N31 Y0 Z2=700    ()	
N50 G0 X0 Z1 Z2=700¶ N60 CYCl E82(100 0 1 25 0 6 10 1 11)¶ Search	
N70 G0 X200 Z200¶ N80 M30¶	
Akadem Copy	
Paste	
Cut	
Edit Turn- Cont Milling Vari- Simu- Ex-	

Bölüm 2	Temel Bilgiler			
Notlar	2.3 G-code Editöründeki Standart Komutlar			
	ShopTurn iş komutları gr programlanı şekilde girilr	slevine sahip bir programdakinin aksine, aşağıdaki G-code afiksel olarak desteklenen parametre maskeleri ile r. programGUIDE G-code editördeki gibi, editöre belirli bir neleri gerekir.		
	<b>Not :</b> Adlandırılma Tezgah ürei	<b>Not :</b> Adlandırılmayan G komutları istenildiği şekilde seçilir. Tezgah üretici tarafından verilen belgelere başvurulmalıdır.		
	Komut	Anlamı		
	G 00	Hızlı hareket konumu		
	G 01	Doğrusal aradeğerleme (İlerleme hareketi)		
	G 02	Saat yönünün tersinde dairesel aradeğerleme		
	G 03	Saat yönünde dairesel aradeğerleme		
	G 04	Bekleme süresi Not: İlave parametre girişi yapılması gereklidir.		
	G 17	Düzlem seçimi XY Z		
	G 18	Düzlem seçimi ZX Y		
	G 19	Düzlem seçimi YZ X		
	G 54 - G 57	Sıfır noktalarının seçilmesi		
		Not : Daha fazla sıfır noktası mevcut olabilir. Tezgah üretici tarafından verilen belgelere başvurulmalıdır.		
	G 90	Mutlak boyutlar		
	G 91	Artışlı boyutlar		
	Aşağıdaki s	tandart M komutları, G-code editörde mevcuttur.		
	<b>Not:</b> Adlanc tarafından v	lırılmayan M komutları istenildiği şekilde seçilir. Tezgah üretici rerilen belgelere başvurulmalıdır.		
	Komut	Anlamı		
	M00	Programlanmış Durma		
	M01	İsteğe bağlı durma, ayrıca bkz. M00		
	M02	Program sonu		
	M03	Milin saat yönünde çalışması		
	M04	Milin saatin tersi yönünde çalışması		
	M05	Mili Durdurma		
	M06	Takımı değişimi		
	M08	Soğutucu AÇIK		
	M09	Soğutucu KAPALI		
	M19	Milin tanımlı durması		
	M30	Program sonu (ayrıca bkz. M02)		

Temel Bi	lgiler	Bölüm 2
Aşağıdaki <b>Not :</b> Tezgah ür	Notlar	
Komut	Anlamı	
т	Takım çağırma ( <b>T</b> ool)	
S	Hız ( <b>S</b> peed)	
F	İlerleme hızı (Feed)	
2.4 Edite	ör penceresinde gezinme	
Mavi imle maskeleri	ç tuşlarını kullanarak, G code programında ve parametre nde hızlı ve rahat bir şekilde gezinebilirsiniz.	
	Klavyedeki mavi " <b>cursor-up</b> " tuşu ile program editöründe ve parametre maskelerinde yukarı doğru gezinebilirsiniz.	
▼	Klavyedeki mavi " <b>cursor-down</b> " tuşu ile program editöründe ve parametre maskelerinde aşağı doğru gezinebilirsiniz.	
	Editör penceresindeki çevrim veya iş parçası satırının sağ tarafında bulunan ok sembolü (genişlet-sembolü), parametre giriş maskesine "cursor-to-the-right" tuşuna basarak girebileceğinizi gösterir. N140 CYCLE61 (100, 2, 2, 0, 0, 0, 150, 100, 5, 66, 0, 1, 400, 32, 0, 1, 11010) ¶	
	"Cursor-to-the-right" tuşu ilgili program bloğunun parametre maskesini <b>açar</b> .	
	"Cursor-to-the-left" tuşu ise çevrim veya iş parçası ayarlarına yönelik parametre maskesini kapatır ve G code programını görüntüleyerek sizi editör penceresine geri getirir.	

.

Bölüm 3	G-code programları oluşturma		
Notlar	<ul> <li>3.1 Yeni bir G code programı oluşturma veya mevcut olan bir G code programını açma</li> <li>Yeni bir G code programı, "JOG", "MDA" ve "AUTO" işletim modlarından aşağıdaki şekilde oluşturulur.</li> </ul>		
	PROGRAM MANAGER	Klavyedeki " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Doğrudan programların oluşturulmasına ve yönetilmesine yönelik program yöneticisi açılır.	
		Modül M525 – "İşletim alanı Program Yöneticisi" bölümüne bakın.	
		- VEYA -	
	MENU SELECT	Operatör panelindeki (OP) " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın.	
	Programm- Manager	Sarı HSK 1.4 " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Programların oluşturulmasına ve yönetilmesine yönelik program yöneticisi açılır.	
		- DAHA SONRA -	
		NC", "Local drive" veya "USB" yatay tuşlarından birine basarak programı oluşturmak istediğiniz depolama sürücüsünü seçin. Turuncu imleci mavi imleç tuşları ile birlikte istediğiniz dizine götürün.	
		Gezinme işlevi için, modül M516 - "İşletim elemanları" veya M525 - "İşletim alanı Program Yöneticisi" bölümlerine bakın.	
	New	VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.	
	programGUIDE <b>G-Code</b>	Yeni bir G code programı oluşturacağınız giriş maskesini açmak için VSK 4 " <b>programGUIDE G</b> <b>code</b> " tuşuna basın.	
		Burada, yeni bir ana program	
		New G code program	
		Type Main program MPF	
		Name	
		veya alt program oluşturabilirsiniz.	
		New G code program	
		Type Subprogram SPF	
		Name	
		Program için bir ad girin ve VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basarak girişinizi onaylayın veya VSK 7 " <b>Cancel</b> " tuşuna basarak girişinizi iptal edin.	

Bölüm 3	G-code programları oluşturma		
Notlar	3.3 Ham parçayı programlama Ham parçaya, simülasyon ve eş zamanlı kayıt için ihtiyaç duyulur. Simülasyonun gerçekçi olması, gerçek ham parçayı mümkün olduğunca doğru bir şekilde temsil eden ham parçaya bağlıdır. Ham parçanın şeklini (Blok merkezli, Boru, Silindir veya N-köşe) ve boyutlarını belirlemeniz gerekir.		
	<b>Program</b> " işletim alanında HSK 1.6 " <b>Various</b> " tuşuna basarak, "çeşitli" işlevini içeren dikey tuş çubuğunu açın.		
	Blank Burada, ham parçanın tanımlanmasına yönelik giriş maskesini açmak için VSK 1.1 "Blank" tuşuna basın. Ham parça ayarlarını programa aktarmak için gerekli parametreleri girin ve VSK 8 "Accept" tuşuna basın veya VSK 7 "Cancel" tuşu ile işlemi iptal edin.		
	3.4 Çevrim programlama		
	Çevrimler (Teknolojiler), tuşlar ve parametre maskeleri kullanılarak kolayca programlanabilir.		
	"Program" işletim alanında		
	Drill. HSK 1.2 "Drill." tuşuna veya		
	HSK 1.3 "Turning" tuşuna veya		
	HSK 1.4 " <b>Cont. turn.</b> " tuşuna veya		
	delme, tornalama, kontur tornalama veya frezeleme çevrimlerini açın		
	İlgili teknolojiyi (çevrimi) ve tercihen de bir konum düzeni seçerek, G code programına çevrimin eklenmesini onaylayın.		
	Bkz. modül M611 - "Delme", M626 - "Kontur tornalama" ve M661 - "Kontur frezeleme".		
	3.5 G code komutları ekleme ve program sonunu programlama		
	G code editör penceresinde, ekleme, kopyalama ve kesme gibi işlevler için G code komutları mevcuttur.		
	<b>Edit</b> Parça programı G komutları ile programlamak veya daha önceden yüklenmiş bir programı düzenlemek için, " <b>Program</b> " işletim alanında HSK 1 " <b>Edit</b> " tuşuna basın.		
	Program sonunu programlayın (M02/M30).		
	<b>Simu-</b> <b>Simu-</b> <b>Simu-</b> <b>Simu-</b> <b>Simulation</b> tuşuna basın.		
	- VEYA -		
	Ex- ecute İşlemeye hazır etmek üzere programı NC belleğine yüklemek için HSK 1.8 "NC Execute" tuşuna basın.		

Düzenle		Bölüm 4
4.0 Düzenleme" işl	evinin açıklanması	Notlar
Parça programları ed değiştirilebilir.		
4.1 Düzenleme" işl	evinin seçilmesi	
Program editörü, "JO	G", "MDA" veya "AUTO" işletim modlarından açılabilir.	
PROGRAM	Klavyedeki " <b>PROGRAM</b> " tuşuna bastığınızda, son açık programı gösteren editör penceresi açılır. Daha önce program yüklenmemişse, bir program oluşturabileceğiniz veya mevcut bir programı seçebileceğiniz program yöneticisi penceresi açılır.	
	- VEYA -	
MENU SELECT	Operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın.	
Program	Program" işletim alanına geçmek için, sarı HSK 3 " <b>Program</b> " tuşuna basın. Editörde, son yüklenen program açılır (bkz. aşağıdaki resim).	
FTUgrain	Seçili değilse, HSK 1 " <b>Edit</b> " tuşuna basın.	
	Düzenleme amacıyla hiçbir program açılmamışsa, Sinumerik Operate Program Yöneticisi penceresini açarak kullanıcıya istediği programı düzenleyebilme şansı tanır. Daha fazla bilgi için bkz. modül – 525 "İşletim alanı Program Yöneticisi"	
	07/18/11	
NC/UKS/TEST/DIN_PROG_E	1 Select tool	
UORKPIECE(,,, "CYLINDER",0, T="ROUGHING_80"¶ Y0 22=700¶ G95 S1500 M03 F0.3¶ G0 X101 20.2¶ G1 X-2 F0.3¶ G0 22¶ X101¶ CYCLE62("CONTOUR",1,,)¶ CYCLE952("ROUGH",,"CONTOUF G00 X500 2500¶ ¶ T="ROUGHING_55"¶ G00 Y0 Z2=700¶ X100 Z0.2¶ CYCLE952("BOUGH" "CONTOUR")	0, -150, -100, 100) ¶ Build group Search Mark ", 1101311, 0.3, 0.15, 0, 2.5, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0, Paste "CONTOUR RES" 1101311 0 25 0 15 0 2 0 1 0 1 0	
G00 X500 Z500¶ ¶	, controun_hts , 1101311, 0. 20, 0. 10, 0, 2, 0. 1, 0. 1, 0. Cut	
T="FINISHING_35"¶ Ya 22-700¶		
📝 Edit 📑 Drilling 🚅	Turn- ing Cont. I Milling Vari- turn. MC Ex- ecute	
Aşağıdaki tuşlar, bir p		

Bölüm 4	Düzenle		
Notlar	4.2 Dikey tuş çubukları 1 ve 2		
	Görüntü alanı	Açıklama	
	Select tool	"Edit" işlevinin altında VSK 1.1 "Select Tool" tuşuna basarak, takım seçme penceresini açın. Burada takım seçebilir ve VSK 1.8 "OK" tuşuna basarak seçtiğiniz takım verilerini G code programına ekleyebilirsiniz.	
	Build group	VSK 1.2 " <b>Build group</b> " tuşuna basarak, grup içlerinde program blokları oluşturabilirsiniz. Bu özellik, büyük programların oluşturulması için kullanışlıdır.	
	Search	VSK 1.3 " <b>Search</b> " tuşuna basarak, geçerli programda istediğiniz metni arayabilirsiniz. Arama dizisi girebileceğiniz bir arama penceresi açılır. Ardından arama işlemene devam edebilirsiniz.	
	Mark	VSK 1.4 " <b>Mark</b> " tuşuna basarak, bir veya daha fazla program bloğunu kopyalamak veya kesmek (silmek) üzere işaretleyebilirsiniz.	
	Сору	VSK 1.5 " <b>Copy</b> " tuşuna basarak, bir ya da daha fazla program bloğunu arşiv programında farklı bir konuma veya başka bir programa yapıştırmak üzere kumandanın dahili belleğine kopyalayabilirsiniz.	
	Paste	VSK 1.6 " <b>Paste</b> " tuşuna bastığınızda, kopyalanmış veya kesilmiş bloklar seçilen program bloğunun <b>arkasına</b> eklenebilir (gerçek imleç konumu). Bloğu etkin bir programa veya NC, yerel sürücü veya USB üzerindeki başka bir G code programına yapıştırabilirsiniz.	
	Cut	VSK 1.7 " <b>Cut</b> " tuşuna bastığınızda, bir ya da daha fazla program bloğunu daha sonra programda başka bir yere yapıştırmak veya silmek üzere kesebilirsiniz. Kesilen program adımları panoda tutulur ve tekrar VSK 1.6 "Paste" tuşu ile eklenebilir. ( <i>bkz. VSK 1.6 "Paste" tuşu</i> ).	

4.2 Dikey tuş çubukları 1 ve 2 (devamı)	
4.2 Dikey tuş çubukları i ve 2 (devalili)	
dikey tuş çubuğu 2 görüntülenir.	
VSK 2.1 "View" tuşuna bastığınızda, "Tüm blokları kapat" ve "Tüm blokları aç" öğeleri arasında seçim yapabilirsiniz.	
VSK 2.2 "Mold mak. view" tuşuna basarak, simüle edilmiş iş parçasının üstten görünümünü taslak olarak görebilirsiniz.	
Renumbering VSK 2.3 "Renumbering" tuşuna basarak, editör penceresindeki her program adımına yeni numaralar atayabilirsiniz.	
VSK 2.4 " <b>Open further program</b> " tuşuna bastığınızda, iki programı yan yana görüntüleyebilirsiniz.	
Open further         VSK 2.6 "Settings" tuşuna basarak, program editörü           ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.	
Exit         VSK 2.7 "Exit" tuşuna bastığınızda, etkin program ile birlikte editörü kapatırsınız.	
VSK 2.8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.	
T E Z M A K S A N Akademi	

Bölüm 4	Düzenle		
Notlar	<ul> <li>4.3 Takım seçme</li> <li>"Takım seçme" işlevi ile istediğiniz takımı arayabilir ve seçebilirsiniz.</li> <li>4.3.1 Takım seçme" işlevinin seçilmesi "</li> <li>Select vol VSK1.1 "Select tool" tuşuna bastığınızda, aşağıda gösterilen arama penceresi, dikey tuş çubuğunda bulunan işlevler ile birlikte açılır.</li> </ul>		
	G00 G90 G95 G54 G40 G18¶ UORKPIECE(,,, "CYLINDER",	0. 0, -150, -100, 100)¶	
	T="ROUGHING_80"¶ Y0_72= Tool selection	Magazine 1	
	Ye       Z2=       Tool selection         G95       S1       Loc.       Type       Tool         G9       X10       Loc.       Type       Tool         G1       X-2       1/1       TROUGHING.         G0       Z21       1/2       TROUGHING.         G0       Z21       1/2       TROUGHING.         G0       Z21       1/2       TROUGHING.         G0       Z21       1/2       TROUGHING.         CYCLE61       1/4       FINISHING.         CYCLE91       1/5       GROOVE.3         G00       X54       TGROOVE.3         G00       X54       TGROOVE.3         G00       X54       TGROOVE.3         G00       X54       TGROOVE.3         G00       Ya       TGROOVE.3         T="ROUL       1/6       TUTN_DRIL         X100       Z1/9       BUTTON_TO         CYCLE91       1/18       3D         T="FINISHING.35"1       Ya         Ya       Z2-Z0001       Ya         Ya       Z2-Z0001       Ya         Ya       Z2-Z0001       Ya         Ya       Z2-Z0001       Ya	Magazine 1         Name         ST       D       H       Length X       Length Z       Radius         S5       1       1       0       100.000       20.000       0.000         35       1       1       0       100.000       20.000       0.000         35       1       1       0       100.000       20.000       0.000         1       1       0       100.000       20.000       0.000       0.000         1       1       0       100.000       20.000       0.000       0.000         1       1       0       100.000       20.000       0.000       0.000         1       1       0       100.000       20.000       0.000       0.000         1       1       0       100.000       120.000       0.000       0.000         001_8       1       1       0       0.000       0.000       0.000       0.000         1       0       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000         001_8       1       1       0       0.000       0.000       0.000       0.000	
	4.3.2 Dikey tuş çt	Asilians	
	Goruntu alanı	Açıkıama	
	Tool list	VSK 1 " <b>Tool list</b> " tuşuna bastığınızda, takım listesine yönlendirilirsiniz.	
		Modül M573 – "İşletim alanı Parametre" bölümüne bakın.	
	Cancel	VSK 7 " <b>Cancel</b> " tuşuna basarak, arama işlemini iptal edebilirsiniz.	
	OK	VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basarak, seçilen takımı işleme bloğuna yükleyebilirsiniz.	







Bölüm 4	Düzenle		
Notlar	4.7 Yeniden num	aralandırma	
	" <b>Yeniden numarala</b> seçebileceğiniz artış	a <b>ndırma</b> " işlevi ile program şlar ile manuel olarak yenid	adımlarını çalışma planında en numaralandırabilirsiniz.
	4.7.1 Yeniden nur	naralandırma" işlevinin s	eçilmesi
	Renumbering	VSK 2.3 " <b>Renumbering</b> ' penceresinde program b numaralandırılması ile il <u>ç</u> değiştirebileceğiniz giriş	' tuşuna bastığınızda, editör loklarının yeniden jili ayarları penceresi açılır.
			07/18/11
	NC/WKS/TEST/DIN_PROG_E		1
	G00 G90 G95 G54 G40 G18 WORKPIECE(,,, "CYLINDER",	1 , 0, 0, -150, -100, 100)¶	^
	T="ROUGHING_80"¶ Y0_72=700¶		
	695 S1500 M03 F0.3¶		-
	GU X101 20.2¶ G1 X-2 F0.3¶	Renumbering	
	G0 Z2¶ X101¶ First bloc	sk number 10	
	CYCLE62( "CONTOUF CYCLE952( "ROUGH" Increment	nt 10 0	.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0,
	600 X500 Z500¶		
	T="ROUGHING_55"¶		
	G00 Y0 22=700¶ X100 Z0.2¶		
	CYCLE952("ROUGH", "CONTOL G00 X500 Z500¶	JR", "CONTOUR_RES", 1101311, 0.25, 0.	15, 0, 2, 0. 1, 0. 1, 0. X Cancel
	¶ T="FTNTSHTNG 35"¶	Akadomi	Cultur
	Va 72-700	ARadeliti	OK OK
	4.7.2 Yeniden Nur	maralandırma" Parametre	leri "
	Parametreler	Anlamı	
	First block number	Başlamak istediğiniz ilk b Burada varsayılan olarak <b>blok numarası</b> " giriş ala ayarlanabilir.	olok numarasıdır. x gösterilen değerler, " <b>İlk</b> nındaki " <b>Ayarlar</b> " işlevi ile
	Increment	Program blokları arasınd Burada varsayılan olarak giriş alanındaki " <b>Ayarlar</b> '	aki artıştır. ç gösterilen değerler, " <b>Artış</b> " ' işlevi ile ayarlanabilir.
M605		Sayfa 20	828D/840Dsl SINUMERIK Operate

Düzenle	Bölüm 4
4.8 Daha fazla program acma	Notlar
"Daha fazla program açma" işlevi ile kumanda iki programı yan yana gösterir.	
4.8.1 Daha fazla program açma" işlevinin seçilmesi	
Open further program VSK2.4 "Open further programs" tuşuna bastığınızda, gösterilmesini istediğiniz başka bir programı seçebileceğiniz pencere açılır.	
Select further program	
Clocal drive       06/27/11       18:02:56 AM         Workpieces       06/27/11       18:02:51 AM         DOKUWPD       06/27/11       18:02:51 AM         PROGRAMGUIDE.WPD       06/27/11       18:02:51 AM         SHOPTURN.WPD       06/27/11       18:02:56 AM         SHOPTURN_COURSE.WPD       06/27/11       18:02:55 AM         SHOPTURN_COURSE.WPD       06/27/11       18:02:55 AM         TEST.WPD       07/18/11       6:19:45 PM         CHARACTER_TEST.MPF       272       06/27/11         IN_PROG_BLOCKS_E.MPF       1900       07/18/11         DIN_PROG_E.MPF       1697       07/18/11         DIN_SPIGOT.MPF       913       06/27/11         INSPIGOT.MPF       913       06/27/11         EXAMPLE_GCODE.MPF       426       06/27/11         NC/Workpieces/TEST.MPD       040       06/27/11	
Klavyedeki "cursor up" veya "cursor down" tuşlarını kullanarak, gerekli programı seçin ve VSK8 "OK" tuşuna basın.	
07/18/11 6.37 PM	
HC/UKS/TEST/DIN_PROG_BLOCKS_E       1 DTH_PROG_BLOCKS_E       1 DTH_PROG_BLOCKS_E         1 DTH_PROG_E       Gee Case Case Case Case Case Case Case Ca	
Görüntü alanı Açıklama	
X CancelVSK 7 "Cancel" tuşuna basarak, seçme işlemini iptal edebilirsiniz.	
VSK 8 " <b>OK</b> " bastığınızda, yukarıda gösterildiği şekilde kumanda iki programı yan yana açar.	

Bölüm 4	Düzenle	
Notlar	<ul> <li>4.9 Ayarlar</li> <li>"Ayarlar" işlevi ile pro</li> <li>4.9.1 Ayarlar" işlev</li> <li>Settings</li> </ul>	ogram editörü ayarlarını değiştirebilirsiniz. <b>'inin seçilmesi "</b> VSK 2.6 " <b>Settings</b> " tuşuna bastığınızda, program editörü ayarları için kullanılan pencere açılır.
	With Jog           NC/UKS/TEST/DIN_PROG_E           600         695         654         640         618¶           UORKPIECE(,,, "CYLINDER", 0           T="ROUGHING_80"¶	07/18/11 6:37 PM , 0, -150, -100, 100)¶
	Y0 22 G95 S G0 X1 G1 X- G0 22 X101¶ First block number CYCLE CYCLE CYCLE CYCLE Increment G00 X Show hidden lines ¶ T="R0 G00 Y Move horizontally X100 Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE G00 X Save automatically CYCLE CYCLE Save automatically CYCLE Save automatically CYCLE CYCLE Save automatically CYCLE CYCLE Save automatically CYCLE CYCLE Save automatically CYCLE CYCLE Save automatically CYCLE	Settings         Yes       Visible programs       Auto         10       Width of program       50 %         10       with focus       1, 0,         10       Yes       1, 0,         10       Yes       1, 0,
	1="FIHISHIH6_35"1 12 73-7001 4.9.2 Ayarlar" için	TEZMA SAN Parametreler "
	Parametreler	Anlamı
	Number automati- cally (Yes/No)	Program blokları otomatik olarak numaralandırılır. Bu parametrenin devre dışı bırakılması, aşağıdaki iki parametreyi de saklar.
	First block number	İlk bloğun blok numarasıdır
	Increment	Blok numaraları arasındaki artıştır
	Show hidden lines (Yes/No)	Gizlenmiş satırı gösterir (ID ile; *HD).
	Display block end as symbol (Yes/No)	Her bloğun sonunda bir sembol görüntülenir.
	Move horizontally (Yes/No)	Bloklar, sağ tarafta bulunan bir kaydırma çubuğu ile bir satırda gösterilir.
	Save automatically (only local and ex- ternal drives) (Yes/No)	Değişiklikler, onay istemeden otomatik olarak kaydedilir
	Visible programs	Editörde kaç programın yan yana gelecek şekilde görüntülenebileceğini seçer.
	Width of program with focus	Seçili programın editördeki genişliğini, pencere genişliğine oranlayarak girebilirsiniz.

Çeşitli		Bölüm 5
5.1 Çeşitli" işlevini	n seçilmesi	Notlar
" <b>Çeşitli</b> " işlevi " <b>Progr</b> işletim modlarından a	<b>ram</b> " işletim alanındaki "JOG", "MDA" veya "AUTO ışağıdaki gibi seçilebilir:	
Vari- ous	"Çeşitli" işlevine gitmek için HSK 6 " <b>Various</b> " tuşuna basın. Aşağıda açıklanan işlevler, program editörüne ait VSK çubuğunda gösterilmektedir.	
JOG           NC/UKS/TEST/DIN_PROG_E           500         690         695         654         640         618¶           UORKPIECE(,,, "CYLINDER", 0,           T="ROUGHING_80"¶           90         22=700¶           695         51500         M03         F0.3¶           60         X101         20.2¶         G1         X-2         F0.3¶           60         X101         20.2¶         G1         X-2         F0.3¶           60         22¶         X101¶         CYCLE62("CONTOUR", 1, , )¶         CYCLE952("ROUGH", "CONTOUF           G00         X500         2500¶         ¶         T="ROUGHIN6_55"¶         G00         Y0         Z2=700¶           S100         Y0         Z2=700¶         X100         Z0.2¶         CYCLE952("ROUGH", "CONTOUR"         G00         X500         Z500¶         ¶           T="FINISHIN6_35"¶         G0         X500         Z500¶         ¶         ¶         T="FINISHIN6_35"¶         G0         X500         Z500¶         ¶         ¶         T="FINISHIN6_35"¶         G0         X500         Z500¶         ¶         ¶         T="FINISHIN6_35"¶         G0         X500         Z500¶         ¶         ¶         T="FI	07/18/11         0, -150, -100, 100) ¶         8, -150, -100, 100) ¶         1         8, -150, -100, 100) ¶         3, 1101311, 0.3, 0.15, 0, 2.5, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.         Sub-program         *, "COHTOUR_RES", 1101311, 0.25, 0.15, 0, 2, 0.1, 0.1, 0.         >         Turn-ing         Cont.         * Milling         Yarit         Simu-         * Cont.         * Milling         Yarit         Simu-         * Cont.         * Milling         * Cont.         * Milling         * Cont.         * Milling         * Cont.         * Milling         * Cont.         * Cont.         * Milling         * Cont.         * Milling         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.         * Cont.	
Görüntü alanı	Açıklama	
Blank	VSK 1.1 " <b>Blank</b> " tuşuna bastığınızda, ham parça ayarlarını değiştirebileceğiniz giriş maskesi açılır.	
Sub- program	VSK 1.6 " <b>Subprogram</b> " tuşuna bastığınızda, ana programa alt program yükleyebileceğiniz bir giriş maskesi açılır.	
	VSK 1.8 " <b>Extend</b> " tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 2 açılır.	
HighSpeed settings	VSK 2.1 " <b>HighSpeed settings</b> " tuşuna bastığınızda, işleme yöntemleri ile uyumlu hızı ayarlayabileceğiniz giriş maskesi açılır.	
	VSK 2.8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönersiniz.	
	Posto 22	Meos

Bölüm 5	Çeşitli	
Notlar	<ul> <li>5.3 Ham parça</li> <li>Ham parçaya, simülasyon ve eş zamanlı kayıt için ihtiyaç duyulu Simülasyonun gerçekçi olması, gerçek ham parçayı mümkün ol- doğru bir şekilde temsil eden ham parçaya bağlıdır. Ham parçanın şeklini (Blok merkezli, Boru, Silindir veya N-köşe boyutlarını belirlemeniz gerekir</li> <li>5.3.1 Ham parça" işlevinin seçilmesi "</li> <li>VSK 1.1 "Blank" tuşuna bastığınızda, har giriş penceresi açılır.</li> </ul>	
		11/30/12 2:44 PM
	NC/WKS/TEST/DIN_PROG_E	Blank input
	Image: Signal and the second secon	Blank       Cylinder         XA       100.000         ZA       0.000         ZA       0.000         ZA       0.000         ZA       0.000         Simuration       Graphic         Version       Cancel         No       Cancel         Version       Simuration         Image: Simuration       Simuration         Sigin Parametreler "
	Parametre Ham parça	Anlamı Aşağıdaki ham parça biçimleri seçilebilir : • Blok merkezli • Boru • Silindir • N köşe
	ZA	Başlangıç boyutu
	ZI (abs/inc)	ZA ile bağlantılı son boyut (mutlak veya artışlı)
	<b>ZB</b> (abs/inc)	İşleme boyutu

Çeşitli		Bölüm 5
Parametre	Anlamı (devamı)	Notlar
ХА	Dış çap (sadece boru veya silindir ile)	
XI	İç çap (mutlak veya artışlı)	
Ν	Kenar sayısı (sadece N köşe ile)	
SW	Çapraz düz kenarların genişliği (sadece N köşe ile)	
W	Çapraz düz kenarların genişliği (sadece N köşe ile)	
L	Ham parçanın uzunluğu (sadece Blok merkezli ile)	
5.3.3 Ham parça ile	e ilgili grafik görünümün değiştirilmesi	
Ham parça ve çevrimlerin grafik görünümü, VSK 2 " <b>Graphic view</b> " tuşuna basılarak "Çeşitli" (ham parça) işlevinin yanı sıra "Delme", "Tornalama" ve "Frezeleme" teknoloji çevrimleri ile de değiştirilebilir. Yardım resimleri ve animasyonlar sadece VSK 2 "Graphic view" tuşu devre dışı kaldığında görüntülenir.		
Ham parça ile ilgili gr	afik görünümünü aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:	
1.	Program" işletim alanında, HSK 1.6 "Various" tuşuna basın	
2.	Burada, ham parça ayarlarına yönelik giriş maskesini açmak için VSK 1.1 " <b>Blank</b> " tuşuna basın.	
Graphic view	Aşağıdaki görünümler arasında geçiş yapmak için VSK 2 " <b>Graphic view</b> " tuşunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın:	
	3D görünüm/yandan görünüm	
	Image: Second state of the second state of	
	Data for Blank     Main spindle Cylinder       XA     190.000       ZA     0.000 2.1       ZB     -150.000 inc	
	Edit Turn- ing Lurn. Ind Milling Lurn- ecute	



Çeşitli	Bölüm 5	
Alt programın daima NCK ana belleğinde saklanması gerekir (ayrı bir "XYZ" dizininde veya " ShopTurn", "Parça programlar", "Alt programlar" dizinlerinde). Başka bir sürücüde bulunan alt programı çağırmak istediğinizde, "EXTCALL" G-code komutunu kullanabilirsiniz.		
<b>Not :</b> Bir alt program çağrıldığında, ShopTurn'ün alt programa ait program başlığı ayarlarını değerlendirdiğini unutmayın. Bu ayarlar, alt program sonlandırıldığında da etkin kalır. Program başlığından tekrar ana program ayarlarını etkinleştirmek isterseniz, alt programı çağırdıktan sonra ana programda tekrar ayarları yapabilirsiniz.		
5.4.1 "Alt program" işlevinin seçilmesi		
Sub- programVSK 1.6 "Subprogram" tuşuna bastığınızda, alt program çağırabileceğiniz giriş maskesi açılır.		
07/18/11 6:46 PM		
Program name SPSPF T E Z M A K S A M Akademi Cancel Cance		
5.4.2 Alt program çağırma		
1. Program" işletim alanında, HSK 1.6 " <b>Various</b> " tuşuna basın.		
<ol> <li>VSK 1.6 "Subprogram" tuşuna basın.</li> <li>Alt programın çağrılması için kullanılan giriş penceresi açılır.</li> </ol>		
3. Alt programa giden dizin yolunu ve alt programın adını giriş maskesine girin.		
Girişlerinizi onaylamak için VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna, iptal etmek için VSK 7 " <b>Cancel</b> " tuşuna basın.		
Yeni program bloğu " <b>Yürüt</b> ", alt program yolu ile çalışma planına eklenir ( <i>bkz. aşağıdaki resim</i> ). CALL "/_N_UKS_DIR/_N_SUBPROGRAMME_UPD/_N_SP_SPF" : #SM: *R0*¶		



# 1 Kısa tanım

### Modülün amacı :

Bu modülde, programların blok blok yürütülmesini ve R değişkenlerinin kullanılmasını öğreneceksiniz. Kodlar, hem frezeleme hem de tornalama için aynı şekilde kullanılabilir.

### Modülün tanımı :

Bu modülde, program atlamalarının, programa ait belirli bölümlerin tekrar edilmesinin olasılığı ve hesaplamaya yönelik değişkenlerin nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır.

### İçindekiler :

Program atlamaları ve blok atlamaları

Program bölümünün tekrarı

Hesaplama değişkenleri R

Program döngüleri

Programlanabilir mesajlar



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate

M509



# M509



Bölüm 2	Program atlamaları ve blok atlamaları
Notlar	2.1 Program atlamaları
	Genellikle, programın blok blok yürütülmesinin durdurulması ve başka bir program parçasına atlanması gerekebilir.
	Belirli blok numaralarının, örneğin programın test edilmesi durumunda kumanda birimi tarafından yürütülmemesi gerekir.
	Kumanda blok numaralarını tanımadığı için, atlamanın yapılacağı hedefin işaretlerle (etiketler) belirtilmesi gerekir.
	<b>İŞARET</b> iki nokta üst üstenin izlediği bir karakter dizisi olabilir, ancak karakterler kumanda biriminin komutları ile aynı olmamalıdır.
	Örnek: N100 LBL8
	Programın bir bölümünün dışarıda bırakılması gerekiyorsa, <b>GOTOF</b> atlama talimatı kullanılabilir.
	Bu talimat, sadece programın ileri yönündeki atlama hedef konumunu arar. Program daha sonra kaldığı yerden normal şekilde çalışmaya devam eder.
	N10 G18 G54 G64 LIMS=3000 N20 G00 X200 Z300 N30 GOTOF LBL8 N40 T1; Kaba işleme takımı N50 G96 S160 F0.2 M4 D1 Communication (Secondaria Seconda

Bölüm 2		
Notlar		
Prog. cntrl.		



Program parçalarının tekrar edilmesi	Bölüm 3
NC bloklarının belirli numaralarının başka bir program parçasında yürütülmesi gerektiğinde, <b>REPEAT</b> talimatından yararlanılır.	Notlar
Talimat, atlama hedefi olarak bir başlangıç işareti gerektirir. Bitiş işareti genellikle daha iyi bir genel bakış elde etmek için kullanılabilir.	
Bitiş işareti, tekrar talimatı doğrudan tekrar edilecek program parçasının takip eden bloğunda bulunmadığında gerçekten gereklidir.	
Bitiş işareti içermeyen örnek (tek tekrar):	
N30 T1;       Kaba işleme takımı         N40 G96 S160 F0.2 M4 D1         N50 G00 X82 Z0 M8         N60 G01 X-1.6         N70 Z3         N80 G00 X80; ham parça         boyutları         N90 LBL10:         N100 G00 G42 X=IC(-4) Z1         N100 G00 G40 Z4         N100 G01 X=IC(-6)         N130 G00 G40 Z4         N140 G01 X=IC(-6)         N150 REPEAT LBL10         N160 G00 X200 Z300         N90 ve N140 arasındaki blokların tekrar edilmesinin ardından, program         N90 ve N140 arasındaki blokların tekrar edilmesinin ardından, program         N160 G10 X=IC(-6)         N160 G00 X200 Z300         TE Z         N90 ve N140 arasındaki blokların tekrar edilmesinin ardından, program         blok N160 ile devam eder.         Not :         Program bölümü (N90-N140), programın normal çalışması sırasında zaten bir kez yürütülmüştür. "REPEAT" talimatları ile bu işlem ikinci kez gerçekleştirilir.         Bir program bölümünün birkaç kez tekrarlanması gerekiyorsa, tekrar anunun "D" adraşi ile belitilmeni azırlır.	
	11700

Bölüm 3	Program parçalarının tekrar edilmesi
Notlar	Program parçalarının tekrar edilmesi Bitiş etiketi ile çoklu tekrar örneği: N80 G00 X80; ham parça boyutu N90 LBL12: N100 G00 G42 X=IC(-4) Z1 N110 G01 Z-20 N120 X=IC(6) N130 G00 G40 Z4 N140 G01 X=IC(-6) N150 EBE12: N160 G00 X200 Z300 N170 T7; Kaba işleme telwar
	<ul> <li>Name and a straight of the straight o</li></ul>
Hesaplama değişkenleri R	Bölüm 4
--	---------
Hesaplama değişkenleri, talimatlara ait rakamsal değerlerin esnek bir şekilde programlanması için çok sayıda araç sunar.	Notlar
Programda adreslere gerçek değerler atanmaz, bunun yerine daha önceden ilgili değerlerin atandığı adreslere değişken numaraları atanır.	
İstisna: "N", "G" ve "L" adresleri, "R değişkeni" ile programlanabilir.	
Genellikle değişkenler " <b>R0</b> " ve " <b>R99</b> " arasında yer alır. Bu numaranın daha büyük bir numaraya ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.	
"R değişkenleri", en fazla 8 haneye, ondalık ayırıcıya ve bir işarete sahip değerlerle atanabilirler.	
Örnek: ± 0.000 0001 ile ± 9999 9999	
Değişkenlere değer atanması manuel olarak değişken listesinden, otomatik olarak programdan veya programlanmış hesaplama işlemleri tarafından yapılabilir.	
Aşağıdaki editörde programlamaya ait iki değişken çıkarıldığında, adres değerleri karşılaştırılabilir.	
Doğrudan değer atanmış"R değişkenleri" ile dolaylı adres değerleri:N10 G18 G54 G64 LIMS=3000 N20 G00 X200 Z300N10 G18 G54 G64 LIMS=3000 N20 G00 X=R1 Z=R2N30 T1;Kaba işleme takımı N40 G96 S160 F0.2 M4 D1 N50 G00 X82 Z0 M8N10 G18 G54 G64 LIMS=3000 N20 G00 X=R1 Z=R2N30 T1;Kaba işleme takımı N40 G96 S=R10 F=R11 M4 D1 N50 G00 X82 Z0 M8N50 G00 X=R3+2 Z=R0 M8 N60 G01 X-1.6 N70 Z3N80 G00 X80;Ham Ölçü N80 G00 X=R3; Ham Ölçü N90 LBL12:N80 G00 X=R3; N10 G00 G42 X=IC(R4) Z1 N110 G01 Z=R5 N120 X=IC(6)N100 G00 G40 Z4 N130 G00 G40 Z4N130 G00 G40 Z4 N130 G00 G40 Z4N130 G00 G40 Z4 	

Bölüm 4	Hesaplama değişkenleri R		
Notlar	Manuel olarak değer atama: (değişken listesinden) "R değişkenleri" penceresine aşağıdaki şekillerde erişilebilir:		
	1. Operatör panelindeki (OP) " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın.		
	2. Sarı yatay ve dikey tuş çubuğu açılır		
	3. Sarı HSK 2 " <b>Parameter</b> " tuşuna basın ". Parameter		
	4. HSK 6 "User variable" tuşuna basın. "		
	R variables5. Daha önceden seçilmemişse, VSK 1 "R variables" tuşuna basın		
	6. R değişkenleri" penceresi ekrana gelir (aşağıda gösterilmektedir).		
	7. "R değişkeni" değeri atayın.		
	13.04.2011 07:32 AM R variables		
	R 0       0       R 20       0       R 40       0       Variables         R 1       0       R 21       Z       M A K S 0       R 41       0       Global         R 2       0       R 22       0       R 23       8       R 43       0         R 3       0       R 23       8       R 43       0       Global       GUD         R 4       0       A 24       0       R 44       0       Channel       GUD         R 5       0       R 25       0       R 44       0       Channel       GUD         R 6       0       R 26       0       R 46       0       Channel       GUD         R 6       0       R 26       0       R 48       0       Local       LUD         R 8       0       R 29       0       R 49       0       Local       LUD         R 10       0       R 31       0       R 51       0       R       0       R 52       0         R 12       0       R 33       0       R 53       0       0       0       0         R 13       0       R 53       0       R 54       0       0		
	R 16 0 R 36 0 R 56 0 Search Search		
	R 19 0 R 39 0 R 59 0 Tool Tool Wear Maga- Work R User SD Setting data		
	<b>Not :</b> Değişken değerlerinin, programda çağrılmadan önce atanmış olması gerekir.		
	<b>Program bloğunda değer atama:</b> NC bloğunda çok sayıda atama işlevi yapılmakla birlikte, bloklarda diğer talimatlar kullanılamaz.		
	N1; *** R değişkenine değer atama *** N2 R0=0 R1=200 R2=300 N3 R3=80 R4=-4 R5=-20 R6=6 N4 R10=160 R11=0.2 N5; *** Değer atama sonu ***		

Hesaplama değişkenleri	Bölüm 4	
Hesaplama işlemleri ile de	Notlar	
Hesaplama değişkenlerinin bağlantıları, programlama sı	ve bunların matematik işlemlerindeki rasında çok sayıda olanak sağlar.	
Kumanda belirli bir sayıdaki matematik işlemleri yapılırke	blokları önceden değerlendirdiği için, en hatalar meydana gelebilir.	
Bu nedenle, N120 bloğunda önce " <b>STOPRE</b> " kodunu pro tamamlanmadan önce bir de	gösterildiği gibi değişkenler hesaplanmadan ıgramlayın. Bu komut, tüm kayıtlı bloklar eğerlendirme yapılmasını engeller.	
N10 G18 G54 G64 LIMS=35 N20	500	
N30 R1=20 R2=50 N40	; Değer atama	
N50 STOPRE N60	; Ön değerlendirmeyi durdurma	
N70	; Hesaplama talimatı	
N80 R10=R1+R2	; R1+R2'den türeyen R10 (değer 70)	
N90 R11=SIN(45)	; 45°'de R11 sonuçları (değer 0,707)	
N100 R12=R1+2	; 22'de R12 sonuçları	
N110 R13=R1	; R13, R1 degerini allr	
N120 R13=R13/10 N130	; R13 10'a bölünür (değer 2)	
Not : Burada gösterilen editör öze bir kısmını göstermektedir. Mevcut işlevler için kumanda Net bir bakış sağlanması için mantıklıdır. Hesaplama işlevlerinin kulla geçerlidir. Parantez içindeki değerlere, Parantez olmadığı sürece, ç	eti, olası hesaplama işlemlerinin sadece küçük a biriminizin kullanma kılavuzuna bakın. n her değişkenin bir kez tanımlanması daha nılmasında, genel matematik kuralları hesaplamada öncelik verilir. çarpma/bölme işlemleri daima toplama/çıkarma	
işlemlerinden önce yapılır.		

Bölüm 5	Program döngüleri ve blok atlama		
Notlar	REPEAT" komutunun aksine, "GOTOB/GOTOF" komutları programcıya büyük esneklik sağlar. GOTOB/GOTOF komutları, program döngülerinin değerlendirilmesinde koşullu önermeler ile birlikte kullanılabilir. Bir koşul karşılandığı takdirde, programın belirli bölümleri tekrarlanılır.		
	Bu durumda yürütülen döngü sayısı, " <b>IF</b> " talimatı ile sayılır ve değerlendirilir.		
	Aşağıdaki karşılaştırmada, operatörler "IF" ile değerlendirilebilir: == eşit <> eşit değil < büyük > küçük <= büyük veya eşit >= küçük veya eşit Örnek :		
	N30 T1       ; Kaba işleme takımı         N40 R20=0       ; Sayaç = 0         N50 G96 S160 F0.2 M4 D1       ; Sayaç = 0         N60 G00 X82 Z0 M8       ; N70 G01 X-1.6         N80 Z3       ; Ham parça boyutu		
	N100 LBL14: N110 STOPRE ; Ön değerlendirmeyi durdurma N120 R20=R20+1 ; Sayaç 1 arttı N130 G00 G42 X=IC(-4) Z1		
	N140 G01 Z-20       T E Z M A K S A N         N150 X=IC(6)       Akademi         N160 G00 G40 Z4       Akademi         N170 G01 X=IC(-6)       ; Sayaçların karşılaştırılması         N180 IF R20==4 GOTOF LBL16       ; Sayaçların karşılaştırılması         N190 GOTOB LBL14       ; LBL14 işaretine geri atlar         N200 LBL16:       N210 G00 X200 Z300		
	Programın hemen başlatılmasının ardından durumun açıklanması:		
	<ul> <li>N40 0 olarak ayarlanan tekrarların sayısına yönelik sayaç</li> <li>N100 Atlama talimatı içermeyen ilk çalıştırma</li> <li>N120 Sayaç 1 artar</li> <li>N130 - N170 teknolojik hareket sırası</li> <li>N180 Karşılaştırma işlemi: Sayaç 4'e = değil, bu nedenle N190 bloğu ile devam edin.</li> <li>N190 N100 bloğuna geri atlayın, ikinci çalışma başlar</li> </ul>		
	Dördüncü çalışmada durum:		
	N120 Sayaç 4 değerini alır N180 Sayaç karşılaştırması pozitif, bu nedenle LBL16 işaretine atlayın: N200 Marker LBL16: N210 Programın düzenli olarak devam etmesi		

Programlanabilir mesajlar	Bölüm 6
Programlar çalıştırılırken ekranda görünen belirli bilgiler, tezgâh operatörü için ilgi çekici olabilir.	Notlar
<b>MSG (</b> "karakter dizisi") kodu ile program çalışmaya devam ederken ekranda görünecek bir mesaj programlanabilir.	
Örnek: N30 bloğunda programlanan mesaj, aşağıda gösterilmektedir (Monitör özeti). N10 G18 G54 G64 LIMS=3000 N20 G00 X200 Z300 N30 MSG("Dikkat, finiş işlemine atla!") N40 GOTOF LBL18 N50 T1 ; Kaba işleme takımı N60 G96 S160 F0.2 M4 D1 N70 G00 X82 Z0.2 M8 N80 G01 X-1.6 N90 Z2 N100 G00 X200 Z300 N110 LBL18: N120 T2 ; Finiş takımı N130 G96 S200 F0.15 M4 D1 N140 G00 G42 X0 Z2 M8 N150 G01 Z0 N160 X78 CHR=1 N170 Z-20 N180 X82 N190 G00 G40 X200 Z300 N200 M30	
Caution, jump to finishing operation!	
Ekran, bu mesaj iptal edilene veya yeni bir program mesajı ekrana gelene kadar aynı kalır.	
Mesaj, " <b>MSG("")</b> " kodu kullanılarak veya M30 program sonu ile silinebilir.	



### programGUIDE ile Tornalama

## 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülü okuduğunuzda, ShopTurn'de programGUIDE ile G code programı programlayarak "Tornalama" teknolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, farklı torna çevrimleri aracılığıyla ShopTurn'deki programGUIDE ile birlikte basit bir tornalama örneğinin programlanması açıklanmaktadır.

#### İçindekiler :

Basit programlama örneği



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate







Bölüm 2	Basit programlama örneği
Notlar	2.1 Yeni bir programGUIDE programı oluşturma
	Yeni bir G code programı, "JOG", "MDA" ve "AUTO" işletim modlarından aşağıdaki şekilde oluşturulur.
	1.PROGRAM MANAGERKlavyedeki " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi doğrudan açılır.
	- VEYA -
	1.       Operatör panelindeki "MENU SELECT" tuşuna basın.
	Sarı HSK 1.4 " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisine ait pencere açılır.
	2. Programı oluşturmak istediğiniz sürücüyü ("NC", "Yerel sürücü", "USB") yatay tuşa basarak seçin
	3. VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş
	4. <b>New</b> Yeni bir G code programı oluşturacağınız giriş maskesini açmak için VSK 4 " <b>programGUIDE G</b>
	code" tuşuna basın. "Ana program MPF"ı seçin.
	5. G code Name" alanına "DIN_TURNING_1.MPF" gibi bir program adı girdikten sonra, onaylamak için VSK 8 "OK" tuşuna basın.
	G code komutlarını gireceğiniz editör penceresi açılır.

Basit programlam	ia örneği	Bolum 2
Açıklama :		Notlar
Stok kaldırma çevrim programı (pimi) çağrı	iinin yardımı ile programlanacak basit bir ShopTurn lır.	
Amaç :		
Yeni ShopTurn progr Program başlığı, Sto çevrimleri ve progran	ramının editörde oluşturulması ve açılması gerekir. k Kaldırma1, Stok Kaldırma1 ve Stok Kaldırma2 n sonu programlanır ve daha sonra simüle edilir.	
X+X	100 60 60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
Aşağıdaki takım ve te	eknoloji bilgileri, programlama için gereklidir:	
Takım ve teknoloji verileri:	<b>ROUGHING_80A</b> ( F 0.250 mm/rev, S 240 m/min)	
	FINISHING_35A ( F 0.150 mm/rev, S 250 m/min)	
İş parçası verileri:	Ham parça: Ø 100 x 130 mm	



Basit programlam	Bölüm 2	
4.	Programa yeni bir takım ekleyin.	Notlar
Select tool	VSK 1.1 " <b>Select tool</b> " tuşuna basın. Takım listesi penceresi açılır.	
	Klavyedeki mavi imleç tuşlarını kullanarak, takım listesi penceresindeki istediğiniz " <b>ROUGHING_A80</b> " takımını turuncu seçim imleci ile işaretleyin.	
	VSK 1.8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.	
UK	Aşağıdaki program satırı, programa eklenir: <b>N40 T="ROUGHING_80A"</b>	
	Alternatif olarak, takımı elle de programlayabilirsiniz.	
5.	Aşağıda yer alan G code komutlarını programa ekleyin N50 S240 M4 F0.25 N60 LIMS=3000	
6.	Programa "Stok kaldırma" çevrimi ekleyin. ( <b>Stock removal1, Face</b> )	
Stock removal	HSK 1.3 " <b>Turning</b> " tuşuna basarak, "Tornalama" teknolojisini açın. VSK 1 " <b>Stock removal</b> " tuşuna basın. "Stok kaldırma" teknolojisine ait işlevleri içeren çalışma alanı açılır.	
	"Stok kaldırma 1" çevrimine ait giriş maskesini, VSK 3 " <b>Stock removal 1</b> " tuşuna basarak açın.	
7.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun: Stock removal 1 SC 1.000 F 0.300 Machining $\checkmark$ Pos. $Face$ X0 100.000 Z0 2.000 X1 -1.600 abs D 2.000 UX 0.000 UZ 0.000	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki satır, programa eklenir. N70 CYCLE951(100,2,-1.6,0,-1.6,0,1,2,0,0, 12,0,0,0,1,0.25,0,2,1110000)	

Bölüm 2	Basit programlama örneği	
Notlar	8.	Programa "Stok kaldırma" çevrimi ekleyin . ( <b>Stock removal1</b> )
	Stock removal	VSK 1 " <b>Stock removal</b> " tuşuna basın. "Stok kaldırma" teknolojisine ait işlevleri içeren çalışma alanı açılır.
		"Stok kaldırma 1" çevrimine ait giriş maskesini, VSK 3 "Stock removal 1" tuşuna basarak açın.
	9.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun : Stock removal 1 SC 1.000 F $0.250$ Machining $\nabla$ Pos. Longitudinal X0 100.000 20 $0.100$ X1 $60.000$ abs Z1 $-60.000$ abs D $2.000$ UX $0.100$
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. Aşağıdaki satır, programa eklenir. N80 CYCLE951(100,0.1,6060,60,- 60,1,2,0.1,0.1,11,0,0,0,1,0.25,0,2,1110000)
	10.	Aşağıda yer alan G code komutlarını programa ekleyin:
		N90 G0 X200 Z200
	11.	Programa yeni bir takım ekleyin. (FINISHING_35A
	Select	Programa yeni bir takım ekleyin.
	tool	VSK 1.1 " <b>Select tool</b> " tuşuna basın. Takım listesi penceresi açılır.
		Klavyedeki mavi imleç tuşlarını kullanarak, takım listesi penceresindeki istediğiniz " <b>FINISHING_35A</b> " takımını turuncu seçim imleci ile işaretleyin.
		VSK 1.8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.
	OK	Asağıdaki program satırı, programa eklenir:
		N100 T="FINISHING_35A"

Basit programlam	Bölüm 2	
12.	Aşağıda yer alan G code komutlarını programa ekleyin:	Notlar
	N110 S250 M4 F0.15	
13.	Programa "Stok kaldırma" çevrimi ekleyin. ( <b>Stock removal2, longitudinal</b> )	
Stock removal	VSK 1 " <b>Stock removal</b> " tuşuna basın. "Stok kaldırma" teknolojisine ait işlevleri içeren çalışma alanı açılır.	
	"Stok kaldırma 2" çevrimine ait giriş maskesini, VSK 3 " <b>Stock removal 2</b> " tuşuna basarak açın.	
14.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun.         Stock removal 2         SC       1.000         F       0.150         Machining       VVV         Pos.       Image: Complete the second sec	
15.	Aşağıda yer alan G code komutlarını programa ekleyin N130 G00 X200 Z200 N140 M30	

### Bölüm 2

#### Basit programlama örneği





lation

İşlemenin simülasyonunu yapın.

Simülasyonu başlatmak için HSK 1.7 "**Simulation**" tuşuna basın.

Kumanda simülasyon parametrelerini hesaplayarak, simülasyonunun "Yandan görünümünü" simülasyon penceresinde açar.



### programGUIDE ile Delme

## 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülü okuduğunuzda, ShopTurn'de programGUIDE ile G code programı programlayarak "Delme" teknolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, delme çevrimleri ve konum düzenleri aracılığıyla basit delme işleminin ShopTurn'deki programGUIDE ile nasıl programlanacağı açıklanmaktadır.

#### İçindekiler :

Basit programlama örneği



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





Bölüm 2	Basit programlama örneği			
Notlar	2.1 programGUIDE ile yeni bir G code programı oluşturma			
	Yeni bir G code prog oluşturulabilir.	Yeni bir G code programı, aşağıdaki şekilde tüm işletim modlarından oluşturulabilir.		
	1. PROGRAM MANAGER	Klavyedeki " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi doğrudan açılır.		
		- VEYA -		
	1. MENU SELECT	Operatör panelindeki "MENU SELECT" tuşuna basın		
	Program	Sarı HSK 1.4 " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi açılır.		
	2.	Programı oluşturmak istediğiniz sürücüyü ("NC", "Yerel sürücü", "USB") yatay tuşa basarak seçin		
	3.	VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın		
	New	Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.		
	4. programGUIDE G code	Yeni bir ShopTurn G code programı oluşturacağınız giriş maskesini açmak için VSK 4 " <b>programGUIDE</b> <b>G code</b> " tuşuna basın.		
	5.	"Ana program MPF"ı seçin. "Name" alanına "DIN_DRILLING_1.MPF" gibi bir program adı girdikten sonra, onaylamak için VSK 8 "OK" tuşuna basın.		
		G code komutlarını gireceğiniz editör penceresi açılır.		

Basit programlam	Bölüm 2	
<b>Açıklama :</b> Farklı delme çevrimle düzeni kullanılarak, S programı (delme düze	Notlar	
<b>Amaç :</b> Asağıda gösterilen is	parcasının programlanması gerekir	
Ardından, programın		
Aşağıdaki takım ve te	eknoloji verileri, programlama için kullanılmalıdır:	
Takım verileri:	Merkez delme 12 mm ( <b>CENTERDRILL_D12</b> ) Delme Ø 8,5 mm ( <b>DRILL_D8.5</b> ) Kılavuz çekme M10 ( <b>TAP_M10</b> )	
Teknoloji verileri:	F 150 mm/min S 500 rpm	
Hareket stratejisi	İşlemenin başlangıç noktası olarak, programlanan ilk deliğin kullanılması gerekir. Bu konuma hızlı bir şekilde hareket edilir.	



Basit programlam	Bölüm 2	
4.	Programa merkez delme takımı ekleyin.	Notlar
Select tool	VSK 1.1 " <b>Select tool</b> " tuşuna basın. Takım listesi penceresi açılır. Mavi imleç tuşlarını kullanarak, " <b>CENTERDRILL_D12</b> " takımını seçin	
$\checkmark$	VSK 1.8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.	
OK	<b>N50 T="CENTERDRILL_D12"</b> program satırı, programa eklenir.	
	Tercihen, satırı elle de programlayabilirsiniz.	
5.	Aşağıdaki G code komutlarını programlayın: <b>N70</b> S2500 M3 F250 N80 G00 X30 Z100	
6.	CYCLE81" merkez delme çevrimini programlayın	
<b>Drilling</b>	HSK 1.2 " <b>Drill.</b> " tuşuna basarak, "Delme" teknolojisini açın.	
Centering	VSK 1 " <b>Centering</b> " tuşuna basın.	
	"CYCLE81" merkezleme çevriminin giriş maşkesi açılır. <b>Akademi</b>	
7.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun Centering PL G17 (XY) RP 100.000 SC 1.000 Position pattern (MCALL) Z0 0.000 Diameter Ø 11.000	
Accept	DT 0.000 s VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	Aşağıdaki satır, programa eklenir. N90 MCALL CYCLE81(100,0,1,11,,0,10,1,11)	
8.	Aşağıdaki delme işlemleri için bir konum düzeni (Konum dairesi) programlayın	
Positions	VSK 7 " <b>Positions</b> " tuşuna basarak, konum düzenini seçin.	
	VSK 5 " <b>Position circle</b> " tuşuna basın. Cıvata deliği düzenine ait konum verilerinin parametre giriş maskesi açılır.	

Bölüm 2	Basit programlam	a örneği
Notlar	9. Accept 10. 11. 12.	Tekrar konumları ile ilgili atlama işaretini adlandırmak için, "LAB" alanına " <b>DELİKLERİ</b> " ekleyin. Giriş maskesinin geri kalanını aşağıdaki şekilde doldurun: Position circle LAB HOLES PL G17 (XY) Full circle X0 0.000 00 0.000 00 0.000 00 0.000 N 8 positioning Circle VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın. Aşağıdaki satır, programa eklenir. N100 HOLES: HOLES (0,0,30,0,30,8,1010, 0,,,1). Aşağıdaki G code komutlarını programlayın: N110 MCALL N120 G00 X200 Z200 Aşağıdaki "DRILL_D8.5" takımını programa ekleyin (bkz. adım 5) veya aşağıdaki satırı elle programlayın N130 T="Drill_D8.5" D1 Aşağıdaki G code komutlarını programlayın : N140 S2500 M3 F300 N150 G00 X30 Z100
	13. Drilling Drilling 14.	Delme çevrimini (CYCLE82) programlayın VSK 2 "Drilling Reaming" tuşuna basın. VSK 3 "Drilling" tuşuna basın. "CYCLE82" delme çevriminin giriş maskesi açılır. Ciris maskesini asağıdaki sekilde doldurun: Pl 100.000 Sc 1.000 Position pattern (MCALL) 20 0.000 Shank 21 18.000 inc DT 0.600 s VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.
M611		Sayfa 8 828D/840Dsl SINUMERIK Operate

Basit programlam	Bölüm 2		
15.	Aşağıdaki G code satırlarını girin: N170 REPEATB HOLES N180 MCALL N190 G00 X200 Z200	Notlar	
16.	" <b>TAP_M10</b> " takımını programa ekleyin (bkz. adım 5) veya aşağıdaki satırı elle programlayın: N200 T="TAP_M10"		
17.	Aşağıdaki G code komutlarını programlayın : N210 S500 M3 N220 G00 X30 Z100		
18.	Son olarak diş delme çevrimini ( <b>CYCLE84</b> ) programlayın. ( <b>CYCLE84</b> ).		
Thread	VSK 5 " <b>Thread</b> " tuşuna basın.		
Tapping	Varsayılan ayarı etkin değilse, VSK 3 " <b>Tapping</b> " tuşuna basarak <b>CYCLE84</b> "Kılavuz çekme" giriş maskesini açın.		
19.	Giriş maskesini aşağıdaki şekilde doldurun.		
	PL G17 (XY) RP 100.000 SC 1.000 U/o compensat. chuck Position pattern (MCALL) 20 0.000 21 15.000 inc RH thread		
	Table None		
	P 1.500 mm/rev αS 0.000 ° S 60.000 rpm 1 cut		
	DT 0.000 s SR 60.000 rpm SDE 🕅		
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.		
	Aşağıdaki satır, programa eklenir.		
	N230 MCALL CYCLE84(100,0,1,,15,0,5,,1.5,0, 60,60,0,1,0,0,5,1.4,,,,,1001,2001001)		
20.	Aşağıdaki G code satırlarını girin ve programı sonlandırın: N240 REPEATB HOLES N250 MCALL N260 TRAFOOF N270 G0 X200 Z200 N280 M30		



## 1 Kısa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülü okuduğunuzda, ShopTurn'de programGUIDE ile G code programı programlayarak "Kontur tornalama" teknolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, kontur tanımları, stok kaldırma ve kanal açma çevrimleri aracılığıyla ShopTurn'deki programGUIDE ile kontur tornalama işleminin programlanması açıklanmaktadır.

#### İçindekiler :

Karmaşık programlama örneği



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





Bölüm 2	Karmaşık programlama örneği		
Notlar	2.1 Yeni bir Shop]	2.1 Yeni bir ShopTurn programGUIDE programı oluşturma	
	Yeni bir G code programı, "JOG", "MDA" ve "AUTO" işletim modlarında aşağıdaki şekilde oluşturulur.		
	1. PROGRAM MANAGER	Klavyedeki " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi doğrudan açılır.	
		- VEYA -	
	1. MENU SELECT	Operatör panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın	
	Program manager	Sarı HSK 1.4 " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program yöneticisi açılır.	
	2. NC	Programı oluşturmak istediğiniz sürücüyü ("NC", "Yerel sürücü", "USB") ilgili yatay tuşa basarak seçin	
	3. <b>New</b>	VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.	
	4. grogramGUIDE G code	Yeni bir G code programı oluşturacağınız giriş maskesini açmak için VSK 4 " <b>programGUIDE G</b> <b>code</b> " tuşuna basın. "Ana program MPF"ı seçin.	
	5. OK	Name" alanına "DIN_CONTOUR_1.MPF" gibi bir program adı girdikten sonra, onaylamak için VSK 8 "OK" tuşuna basın.	
		G code komutlarını gireceğiniz editör penceresi açılır.	

Karmaşık programlama örneği	Bölüm 2
<b>Açıklama :</b> Daha karmaşık bir sıralı ShopTurn programı (SHAFT), farklı tornalama çevrimleri (kontur, stok kaldırma, kanal kesme) kullanılarak programlanmalıdır.	Notlar
<b>Amaç :</b> Aşağıda gösterilen iş parçasının programlanması gerekir. Ardından, program simüle edilmelidir.	
3x45°       00       00       00       00       00       00       00       00       00       00       00       00       00       00       00       00	
Aşağıdaki takım ve teknoloji verileri, programlama için kullanılmalıdır:	
Takım ve teknoloji verileri: ROUGHING_80A (F 0,3 mm/min, V 260 m/min) FINISHING_35A (F 0,15 mm/min V 270 m/min) GROOVE_3A (F 0,08 mm/min, 2000 rpm)	
Hareket stratejisi: Aşağıdaki konum, kontur başlangıç noktası olarak programlanır. X 12 Z 0 Bu noktaya, çevrim içinde otomatik olarak hızlı hareket ile yaklaşılmaktadır.	



Karmaşık progran	nlama örneği	Bölüm 2
4.	Programa yeni bir takım ekleyin.	Notlar
Select tool	VSK 1.1 " <b>Select tool</b> " tuşuna basın.	
	Takım listesi penceresi açılır.	
	Klavyedeki mevi imleç tuşunu kullanarak " <b>ROUGHING_80A</b> " takımını seçin.	
	VSK 1.8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.	
OK	Aşağıdaki program satırı, programa eklenir: N40 T="ROUGHING_80A"	
5.	Aşağıdaki G code komutlarını programlayın. N50 G96 S260 M04 F0.3 N60 LIMS=3000	
6.	"CYCLE62" konturunun çağrılmasını programlayın.	
	<b>Not:</b> Konturun kendisi programın sonunda programlanır.	
Cont. turn.	Bunun için, HSK 1.4 " <b>Cont. turn.</b> " tuşuna basarak, "Kontur tornalama" teknolojisini açın.	
Contour	VSK 1 "Contour" tuşuna basın. Yeni kontur oluşturma ve çağırma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır. Akademi	
Contour call	Konturu çağıracak giriş maskesini, VSK 2 " <b>Contour</b> call" tuşuna basarak açın.	
7.	Aşağıdaki kontur adını giriş maskesine girin:	
	Contour call Contour name CON SHAFT	
	VSK 8 " <b>Accept</b> " tusuna basarak girisinizi onavlavın.	
Accept	Aşağıdaki satır, programa eklenir. N70 CYCLE62("SHAFT",1,,)	
	<b>Not:</b> Burada çağırdığınız "SHAFT" konturu, bölüm 2'de oluşturulur.	
8.	Bir sonraki kontur çağrısı " <b>CYCLE952</b> "yi programlayın.	
Stock removal	VSK 2 " <b>Stock removal</b> " tuşuna basın.	
	Yeni kontur oluşturma ve çağırma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.	

Bölüm 2	Karmaşık progran	nlama örneği
Notlar		Giriş maskesini aşağıdaki gibi doldurun:
	11.	Stock removal PRG <mark>ROUGHING Residual mat. No</mark>
		SC 1.000 F 0.300 Machining ⊽ Longitudinal
		UX 0.100 UZ 0.100 DI 0.000 BL Cylinder XD 0.000 inc ZD 0.000 inc Relief cuts No
		Limit No
	Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın
	11.	Aşağıdaki program kodu, programa eklenir
		N80 CYCLE952("ROUGHING",,"",2101311,0.3,0, 0,2,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,65,0,,,,,2,2,,,0,1,,0,12,10,1,0) Akademi
	12.	Bu satırı aşağıdaki G code komutları ile programlayın
		N90 G0 X200 Z200
	13.	Programa başka bir takım ekleyin
	Select tool	VSK 1.1 "Select tool" tuşuna basın.
		Takım listesi penceresi açılır.
		"FINISHING_35A" takımını seçin.
		VSK 1.8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.
OK	OK	Aşağıdaki program satırı, programa eklenir:
		Tercihen, takımı elle de programlayabilirsiniz.
	14.	Bu satırı aşağıdaki G code komutları ile programlayın
		N110 S270 M04 F0.15

Karmaşık progran	Bölüm 2		
15.	Programa, "CYCLE952" kontur çağrısını ekleyin	Notlar	
Stock removal	"Kaldırma" teknolojisine ait giriş ekranının açılması için VSK 2 "removal" tuşuna basın.		
16.	Giriş maskesini aşağıdaki gibi doldurun: Stock removal PRG FINISHING Residual mat. No SC 1.000 F 0.150 Machining ⊽⊽⊽ Longitudinal Outside ←		
	Allowance No Relief cuts Limit No Akademi		
17. Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın		
18.	Aşağıdaki program kodu, programa eklenir N120 CYCLE952("FINISHING",,"",2101321,0, 15,0,0,2,0.1,0.1,0.1,0.1,65,0,,,,,2,2,,,0,1,,0,12,10, 1,0)		
19.	Aşağıdaki G code komutlarını programlayın :		
20.	N130 G0 X200 Z200         Programa bir takım ekleyin .		
Select	VSK 1.1 "Select tool" tuşuna basın.		
tool	Takım listesi penceresi açılır.		
	Klavyedeki mevi imleç tuşunu kullanarak " <b>GROOVE_3A</b> " takımını seçin.		
OK	VSK 1.8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.		

Bölüm 2	Karmaşık programlama örneği	
Notlar	21.	Aşağıdaki G code komutunu programlayın :
		N150 G97 S2000 M04 F0.08
	22.	Programa, "CYCLE930" girinti çevrimini ekleyin
	23. Turn- ing	Döndürme" menüsünü, HSK 1.3 " <b>Grooving</b> " tuşuna basarak açın
	Groove	"Girinti" teknolojisine ait giriş ekranının açılması için VSK 2 "groove" tuşuna basın.
		"GROOVE 1" öğesini seçin.
	24.	Giriş maskesini aşağıdaki gibi doldurun
		SC 1.000
		F 0.080 Machining \vee +vvv
		Pos. 40.000
		Z0 -50.000 B1 10.000
		T1 D E Z M A K1.000 N
		UX kade 0.200 02 kade 0.200 N 1
	25. Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın
		Aşağıdaki program kodu, programa eklenir.
		N160 CYCLE930(40,-50,10,10,2.5,,0,0,0,2,2 ,2,2,0,2,1,1,10530,,1,30,0.08,0,0.2,0.2,2,1111110)
		Aşağıdaki G code komutlarını programlayın:
		N170 G00 X200 Z200 N180 M30
	26.	Programdaki "PIN" için kontur tanımı ekleyin
	Cont. turn.	HSK 1.4 "Contour Turn" tuşuna basın.
	Contour	VSK 1 " <b>contour</b> " tuşuna basın. Yeni bir konturun oluşturulması ve çağrılmasına yönelik dikey tuş çubuğu açılır.
	New contour	Yeni bir kontur oluşturmak için, VSK 1 " <b>New</b> contour" tuşuna basın.
		Konturu adlandıracağınız giriş ekranı açılır.


Karmaşık programlama örneği	
<b>←•→</b>	VSK 1.2 " <b>Straight line X</b> " tuşuna basın. "Düz satır X" için parametre penceresi açılır.
30.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin Straight line Z Z -40.000 abs α1 180.000 °
Accept	Transition to next element         Cham         FS       0.000         VSK 8 "Accept" tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.
31.	<b>Not:</b> "X" değerini girdiğinizde, Z ekseni "α1"e göre başlangıç değeri otomatik olarak hesaplanır. Kontur tanımını, "Düz satır Z" ekleyerek genişletin.
<b>‡</b>	VSK 1.3 " <b>Straight line Z</b> " tuşuna basın. "Düz satır Z" için parametre penceresi açılır.
32.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin: Straight line X X 40.000 abs a1 k a 270.000 Transition to next element Cham FS 4.000
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.
	<b>Not:</b> "Z" değerini girdiğinizde, Z ekseni "α1"e göre başlangıç değeri ve önceki eleman "α2"ye yapılan açı otomatik olarak hesaplanır.
33.	Kontur tanımını, "Düz satır Z" ekleyerek genişletin.
	Karmaşık program         30.         31.         32.         Accept         33.

Karmaşık progran	nlama örneği	Bölüm 2
<b>←•→</b>	VSK 1,2 " <b>Straight line Z</b> " tuşuna basın. Z yönündeki düz satır için parametre penceresi açılır.	Notlar
34.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin Straight line Z Z -70.000 abs α1 180.000 ° α2 90.000 ° Transition to next element Cham FS 0.000	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	<b>Not:</b> "Z" değerlerini girdiğinizde, "a1" ve "a2" değerleri otomatik olarak hesaplanır.	
35.	Konturu, X yönünde bir satır ekleyerek genişletin	
ŧ	VSK 1.3 " <b>Straight X</b> " tuşuna basın. ZX yönündeki düz satır için parametre penceresi açılır.	
36.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin: Straight line X X 60.000 abs al 90.000 TEZMAKSAN a2 270.000 Abs Transition to next element Cham FS 3.000	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	
	<b>Not:</b> "X" değerlerini girdiğinizde, "α1" ve "α2" değerleri otomatik olarak hesaplanır.	
37.	Konturu, Z yönünde bir satır ekleyerek genişletin.	
<b>←•→</b>	VSK 1.2 " <b>Straight line Z</b> " tuşuna basın. Z yönündeki düz satır için parametre penceresi açılır.	
38.	Aşağıdaki koordinatları giriş maskesine girin: Straight line Z Z -93.000 abs α1 180.000 ° α2 90.000 ° Transition to next element Cham FS 0.000	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak girişlerinizi onaylayın.	







## 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülü okuduğunuzda, ShopTurn'de programGUIDE ile G code programı programlayarak "Kontur frezeleme" teknolojisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, kontur tanımları ve stok kaldırma çevrimi aracılığıyla ShopTurn'deki programGUIDE ile kontur frezeleme işleminin nasıl programlanacağı açıklanmaktadır.

#### İçindekiler :

Basit programlama örneği



# 828D/840D sl SINUMERIK Operate



## M661



Bölüm 2	Basit programlama örneği	
Notlar:	2.1 Yeni bir progra	amGUIDE programı oluşturma
	Yeni bir programGUI oluşturulabilir:	DE programı, aşağıdaki tüm işletim modlarında
	1. PROGRAM MANAGER	CNC klavyedeki " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Doğrudan Program Yöneticisi açılır.
		- VEYA -
	1. MENU SELECT	Kontrol panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " tuşuna basın
	Program manager	HSK 1.4 " <b>Program Manager</b> " tuşuna basın. Program Yöneticisi açılır.
	2. NC NC	Programın oluşturulacağı uygun bir sürücü (" <b>NC</b> ", "Yerel sürücü" veya "USB") seçin
	3. New	VSK 2 " <b>New</b> " tuşuna basın. Yeni programları oluşturma işlevine sahip dikey tuş çubuğu açılır.
	4. programGUIDE G-Code	Yeni bir ShopTurn G code programı oluşturacağınız giriş ekranını açmak için VSK 4 " <b>programGUIDE G-</b> Code" tuşuna basın. "Ana program"ı seçin.
	ок	Programı adlandırın ve onaylamak için VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basın.
		Kumanda, programı " <b>Editör</b> " işletim alanına yükleyerek, program başlığının giriş ekranını açar.

Açıklama : G code programının (Böbrek), çeşitli frezeleme çevrimleri (ada) yardımıyla programGUIDE tarafından programlanması gerekir. Amaç : Aşağıda gösterilen iş parçasının programlanması gerekir. Ardından programın simülasyonu yapılmalıdır. 0120 012
G code programmun (Böbrek), çeşitli frezeleme çevrimleri (ada) yardımıyla programGUIDE tarafından programlanması gerekir. Amaç : Aşağıda gösterilen iş parçasının programlanması gerekir. Ardından programı simülasyonu yapılmalıdır.
Amaç : Aşağıda gösterilen iş parçasının programlanması gerekir. Ardından programın simülasyonu yapılmalıdır.
Aşağıda gösterilen iş parçasının programlanması gerekir. Ardından programın simülasyonu yapılmalıdır.
Aşağıdaki takım ve teknoloji bilgileri, programlama için gereklidir:
Aşağıdaki takım ve teknoloji bilgileri, programlama için gereklidir:
Aşağıdaki takım ve teknoloji bilgileri, programlama için gereklidir:
Aşağıdaki takım ve teknoloji bilgileri, programlama için gereklidir:
Aşağıdaki takım ve teknoloji bilgileri, programlama için gereklidir:
Takım ve teknoloji verileri:CUTTER_D10 (F800 mm/min, S3000 rpm)
Kontur başlangıç Aşağıdaki konum, kontur başlangıç noktası olarak noktası: programlanır.
Kontur 1: X0 Y60 (ham parça )
Kontur 2: X20 Y29 (böbrek)



Basit programlam	a örneği	Bölüm 2
4.	Programa bir takım ekleyin	Notlar:
Select	VSK 1.1 " <b>Select tool</b> " tuşuna basın.	
tool	Takım listesi açılır.	
	Klavyedeki mavi imleç tuşlarını kullanarak "CUTTER_D10" takımını seçin.	
OK	VSK 1.8 " <b>OK</b> " tuşuna basın Aşağıdaki satır, programa eklenir. <b>N60 T="CUTTER_D10"</b>	
5.	Aşağıdaki G code komutlarını programlayın N70 S3000 M3 F800 N80 G00 X0 Z100	
6.	CYCLE62" ilk kontur çağrısını programlayın	
	<b>Not :</b> Gerçek kontur tanımı, programın sonunda çalıştırılır.)	
Milling	"Frezeleme" işlevini çağırmak için, HSK 1.5 " <b>Milling</b> " tuşuna basın.	
Cont. mill. Contour	Ardından, önce VSK 8 " <b>Cont. mill.</b> " tuşuna ve sonra VSK 1 " <b>Contour</b> " tuşuna başın. Yeni bir konturun oluşturulması ve çağrılmasına yönelik dikey tuş çubuğu açılır.	
Contour call	Konturu çağıracak giriş penceresini, VSK 2 "Contour call" tuşuna basarak açın.	
7.	Aşağıdaki kontur adını giriş ekranına yazın	
	Contour call	
	CON BLANK	
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın.	
	Aşağıdaki satır, programa eklenir. N90 CYCLE62("BLANK",1, ,)	
	<b>Not :</b> (Burada çağrılan "HAM PARÇA" konturu daha sonra oluşturulur)	
8.	Programa başka bir " <b>CYCLE62</b> " kontur çağrısı ekleyin.	
Contour call	Konturu çağıracak giriş penceresini, VSK 2 " <b>Contour call</b> " tuşuna basarak açın.	

Bölüm 2	Basit programlan	na örneği
Notlar:	9.	Aşağıdaki kontur adını giriş ekranına yazın.
	Accept	Contour call         CON       Contour name         CON       KIDNEY         VSK 8 "Accept" tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın.
		Not:
	10.	(Burada çağrılan "BÖBREK" konturu bu bölümde daha sonra oluşturulur)
	Milling	Frezeleme" işlevini çağırmak için önce HSK 1.5 " <b>Milling</b> " tuşuna ve ardından VSK 8 " <b>Cont. mill.</b> " tuşuna basın
	Spigot	VSK 6 " <b>Spigot</b> " tuşuna basın. "Ada" frezeleme çevrimi için giriş ekranı açılır.
	11.	Giriş ekranını aşağıdaki gibi doldurun
		Mill spigot           PRG         ROUGH           PL         G17 (XY)         Down-cut           RPE         J.000         SC         Add 800.000           Machining         ▽
		20 0.000 21 5.000 inc DXY 50.000 % D2 3.000 UXY 0.200 U2 0.200 Lift mode
	12. Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın.
	13.	Aşağıdaki satır, programa eklenir : N110 CYCLE63("ROUGH",1001,100,0,1,5, 800,,50,3,0.2,0.2,0,0,0,,,,1,2,,,,0,201,111)
	14.	VSK 6 " <b>Spigot</b> " tuşuna basın. "Ada" frezeleme çevrimi için giriş ekranı açılır

	Basit programlama örneği	Bölüm 2
15.	Giriş ekranını aşağıdaki gibi doldurun : Mill spigot PRG FINISH_BASE PL G17 (XY) Down-cut RP 100.000 SC 1.000 F 800.000 Machining	Notlar:
16. Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın".	
17.	Aşağıdaki satır, programa eklenir : N120 CYCLE63("FINISH_BASE",1003, 100,0,1,5, 800,,50,3,0.2,0.2,0,0,0,,,,1,2,,,,0,201,111)	
18. Spigot	VSK 6 " <b>Spigot</b> " tuşuna basın. Z M A K S A N "Ada" frezeleme çevrimi için giriş ekranı açılır.	
19.	Giriş ekranını aşağıdaki gibi doldurun : Mill spigot PRG FINISH_UALL PL G17 (XY) Down-cut RP 100.000 SC 1.000 F 800.000 Machining ⊽⊽⊽Uall Z0 0.000 Z1 5.000 inc DZ 5.000 UXY 0.200	
20. Accept	To RP VSK 8 "Accept" tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın. Aşağıdaki satır, programa eklenir. N130 CYCLE63("FINISH_WALL",1004, 100,0,1,5, 800,,50,5,0.2,0.2,0,0,0,,,,1,2,,,,0,201,111)	

Bölüm 2	Basit programlama örneği	
Notlar:	21.	Aşağıdaki satırları manuel olarak programlayın : N140 G00 Z100 N150 TRAFOOF N160 G00 X200 Z200 N170 M30
	22.	İlk " HAM PARÇA MALZEMESİ" konturuna ait kontur tanımını girin
	Contour	VSK 1 "C <b>ontour</b> " tuşuna basın. Yeni bir konturun oluşturulması ve çağrılmasına yönelik dikey tuş çubuğu açılır.
	New contour	Yeni bir kontur çağırmak için, VSK 1 <b>"New contour"</b> tuşuna basın.
		Kontur adı atayacağınız giriş ekranı açılır. İlk kontura aşağıdaki adı verin.
		New contour
		Please enter the new name BLANK
	23. Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın. T E Z M A K S A N Kontur tanımına ait giriş ekranını içeren kontur tanımı, otomatik olarak açılır. Konturun başlangıç noktasını girin:
		11/05/12 1:04 PM
	HC/LJKS/DOKU/DIN_CONT             Y         END         60.06         -60.04         -60.02         -60         -59.98         -59.98         -59.96         -59.94         -0.04         -0.02         Edit         Edi	OURMILLING_1 Starting point   PL G17 (XY)   Cyl. surf. transf. off   Graphic V   0 8.802   8 8.82   8 8.82   8 8.82   8 8.82   8 8.82   8 8.82   9 Cont.   1 Y   1 Y

	E	Basit programlama örneği	Bölüm 2
24.	Başlangıç noktası için a Starting point PL <u>G17 (XY)</u> Cyl. surf. transf. o X <b>0.000</b> abs	aşağıdaki koordinatları girin: ff	Notlar:
	Y 60.000 abs		
Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşu ile onaylayın .	e yaptığınız girişleri	
25.	Konturu, saat yönünde genişletin .	dairesel bir hareket ile	
	VSK 1.5 " <b>Circle</b> " tuşuna Dairesel hareketin kont penceresi açılır .	a basın. ur elemanına yönelik giriş	
26.	Aşağıdaki koordinatları	girin :	
	Gerade 7 Circle		
	Direction of rotation		
	X 0.000 abs Y 60.000 abs I 0.000 abs J 0.000 abs α1 0.000 ο		
	β10.000 °β20.000 °Transition to next elementPodius		
Accept	R 0.000 VSK 8 "Accept" tuşu ile	e yaptığınız girişleri onaylayın	
	Not: (Daire merkez noktasın iletişim kutusu açılır. "S arkaya bir kaç kez bası ekranı açılır ve grafiğin Giriş ekranındaki girişle onaylamak için "Accep	u X'e girerken (" <b>I</b> "), seçim için <b>Select dialog</b> " tuşuna arka nanız durumunda, giriş rengi değişir. eriniz doğru ise, bu bilgileri <b>ot dialog</b> " tuşuna basın.)	
27.	İlk kontur için yaptığınız sonraki sayfadaki şekil.	z girişleri kontrol edin. ( <i>bkz.</i> )	
			Meet





Bölüm 2	Basit programlama örneği	
Notlar:	31.	Aşağıdaki koordinatları girin :         Örcetion of rotation         R       18.000         X       28.000 abs         Y       9.000 abs         J       19.000 obs         J       19.000 obs         J       19.000 obs         J       19.000 obs         J       19.000 obs         J       19.000 obs         P       0.000         VSK 8 "Accept" tuşu ile yaptığınız girişleri onaylayın.         Not:       (Daire merkez noktasını X'e girerken ("I"), seçim için iletişim kutusu açılır. "Select dialog" tuşuna arka arkaya bir kaç kez basmanız durununda, giriş ekranı açılır ve grafiğin rengi değişir.         Giriş ekranındaki girişleriniz doğru ise, bu bilgileri onaylamak için "Accept dialog" tuşuna basın.)         Konturu, İsaati yönünde dairesel bir hareket ile genişletin.         Arccenti         VSK 1.5 "Circle" tuşuna basın.         Dairesel hareketin kontur elemanına yönelik giriş penceresi açılır.         VSK 1.5 "Circle" tuşuna basın.         Diresel hareketin kontur elemanına yönelik giriş         Oran ereketin kontur elemanına yönelik giriş         Oran ereketin i girerken, önceki elemana teğet geçiş yapılması için "Tangent prev. elem." tuşunu etkinleştirin.)
M661		Savfa 14 828D/840D sl SINI IMERIK Operate

	Basit programlama örneği	Bölüm 2
33.	Konturu, saat yönünde dairesel bir hareket ile genişletin.	Notlar:
$\leftarrow$	VSK 1.5 " <b>Circle</b> " tuşuna basın. Dairesel hareketin kontur elemanına yönelik giriş penceresi açılır.	
	Circle	
	Direction of rotation Q R 17.000	
	X abs Y abs	
	I-16.661absJ-6.000abs $\alpha$ 1262.234° $\alpha$ 2Tangential° $\beta$ 1°° $\beta$ 2°°	
	Radius R 0.000	
34.	Not: Parametreleri girerken, önceki elemana teğet geçiş yapılması için <b>"Tangent prev. elem.</b> " tuşunu etkinleştirin.) Konturu, saat yönünde dairesel bir hareket ile genişletin . VSK 1.5 <b>"Circle</b> " tuşuna basın. Dairesel hareketin kontur elemanına yönelik giriş	
	penceresi açılır.	
35. Accept	VSK 8 " <b>Accept</b> " tuşuna basarak, kontur tanımını bitirin	

828D/840D sl SINUMERIK Operate

Bölüm 2	Basit programlama örneği
Notlar:	36. Aşağıdaki G code satırları, programa eklenir N190 E_LAB_A_KIDNEY: ; #SM Z: 2¶ G17 G90 DIAMOF; *GP*¶ G0 X20 Y29 ; *GP*¶ G2 Y9 I=AC(20) J=AC(19) ; *GP*¶ G3 X.183 Y-8.297 I=AC(20) J=AC(-11) ; *GP*¶ G2 X-31.93 Y1.472 I=AC(-16.661) J=AC(-6) ; *GP*¶ X20 Y29 I=AC(12.981) J=AC(-20.505) ; *GP*¶ E_LAB_E_KIDNEY: ¶ Programın tamamı
	<pre>HC/LKS/DOKU/DM_CONTOURMILLING_1 HIB G54 617 697 698 6001 K20 660 X200 22001 K30 TRANSNITT H40 SETNS(3)1 H50 UORKPIECE(,,,"CYLINDER", 192,0,-130,-95,120)1 H50 T="CUTTER_DIA"1 H70 S3000 H03 F6001 H50 600 X20 21001 H50 CVCLE62("KIDHK",1,,)1 H10 CVCLE63("RINK",1,,)1 H10 CVCLE63("RINK",1,,)1 H10 CVCLE63("RINK",1,,)1 H10 CVCLE63("RINK",1,,)1 H10 CVCLE63("RINK",1,,)1 H10 CVCLE63("RINK",1,,)1 H10 CVCLE63("FINISH_UALL"/4,100,0,15,800,50,5,0,2,0,2,0,0,0,.,,1,2,, H130 CVCLE63("FINISH_UALL"/4,100,0,15,800,50,5,0,2,0,2,0,0,0,,1,2,, H140 G00 Z1001 H150 TBAF00F1 H150 FBAF00F1 H150 FBAF00F1 H150 FABA_RLANK: ;*SH 2:21 G17 G30 DIANOF; *GP*1 E_LAB_R_BLANK: ;*SH 2:21 G17 G30 DIANOF; *GP*1 G2 Y9 I=AC(10) J=AC(19) ;*GP*1 G3 X183 Y=8.297 I=AC(20) J=AC(-11) ;*GP*1 G2 X=31.93 Y1.472 I=AC(-16.661) J=AC(-6) ;*GP*1 K20 Y29 I=AC(12.961) J=AC(-20.595) ;*GP*1 E_LAB_E_KIDHEY: 1 </pre>





## "AUTO" İşletim Modu

## 1 Kisa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülde, "Tezgah" işletim alanında bulunan "AUTO" işletim moduna ait farklı seçenekleri öğreneceksiniz.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, programa yönelik teknolojik parametrelerin (örn. yardımcı işlevler, eksen ilerlemesi, mil hızı, programlanabilir talimatlar, vb.) NCK2nin ana belleğinde nasıl saklanabileceği açıklanmaktadır. Ayrıca, programın yürütülürken belirli bir parçasında "Program kumandası" (programlanabilir durma) ile nasıl durdurulacağı da anlatılmaktadır. İki blok arama modu (hesaplamalı veya hesaplamasız) arasındaki farklar ve "Ayarlar" işlevleri de ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

T	E	Ζ	М	٨	K	S	٨	N
A	k	63	ad	le	211	ni		

ļçi	nd	ek	ile	er:

"AUTO" İşletim Modu

Saklama

Program kumandası

Blok arama

Eş zamanlı kayıt

Program düzeltme

Ayarlar

# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate

M522



### M522



Bölüm 2	"AUTO" İşletim Modu					
Notlar	2.1 "AUTO" işletim modunun seçilmesi					
	" AUTO" işletim modu aşağıdaki gibi seçilebilir:					
	Auto	Tezgah kontrol panelindeki (MCP) " <b>AUTO</b> " düğmesine basın. "AUTO" işletim modu hemen açılır.				
		- VEYA -				
	MENU SELECT	Tezgah kontrol panelindeki " <b>MENU SELECT</b> " düğmesine basın.				
		"AUTO" işletim moduna hemen geçmek için, ekranın sağ tarafında bulunan sarı renkli VSK çubuğundaki VSK 1 " <b>AUTO</b> " tuşuna basın.				
	Machine	Ardından, operatör panelindeki veya klavyedeki "MACHINE" tuşuna basarak, "Tezgah" işletim alanına geçin ya da operatör panelindeki "MENU SELECT" tuşuna ve sarı renkli HSK 1 "Machine" tuşuna basın Şu pencere açılır:				
		19.05.2011 <b>4</b> 17:29 PM				
	NC/UKS/DOKU/DIN_TURNING_1	SIEMENS G functions				
	Workpiece Position [mm]	Auxiliary				
	• X 114.618 Y 0.000 Z -2.500 700.000 44.901	TEZMA ( 5 A 0.000 0.000 mm/min 100% Counter 1 ≥ D1 x0.000 0.000 mm/min 100% Counter 100% Time / counter 100%				
	HC/UKS/DOKU/DIN_TURNING_1	a 50 100% Program				
	N100 G54 G18 G90¶ N110 G0 X400 Z200¶ N120 UORKPIECE(,,,"CYLINDI N130 T="ROUGHING_80"¶ N140 Y0 Z2-700¶ N150 G96 S200 M4¶ N160 G95 F0.3¶ N170 CYCLE951(100,0,50,-50	ER", 192, 0, -110, -100, 100)¶ Act. values Machine				
	Store	Prog. cntrl. Block search record. Prog. corr.				
	Aşağıdaki tuşlar, dikey ve yatay tuş çubuklarına eklenir:					
	2.2 Dikey tuş çub	buğu 1 ve 2				
	Görüntü alanı	Açıklama				
	G functions Auxiliary functions	VSK 1.1 " <b>G functions</b> " tuşuna bastığınızda, en önemli G işlevleri açılır. VSK 1.2 " <b>Auxiliary functions</b> " tuşuna bastığınızda, mevcut vardımcı islevler görüntülenir.				
	Basic blocks	VSK 1.3 " <b>Basic blocks</b> " tuşuna bastığınızda, tezgahta herhangi bir işlevin başlatılmasında kullanılan tüm G code komutları görüntülenir. Ekran, hem test işleminde hem de tezgahta iş parçasının gerçek işlenmesi sırasında güncellenir.				

"AUTO" İşletim Mo	odu	Bölüm 2
Görüntü alanı	Açıklama (devamı)	Notlar
Time counter	VSK 1.4 " <b>Time counter</b> " tuşuna bastığınızda, programın çalışma süresi, kalan çalışma süresi ve işlenen iş parçalarının sayısı görüntülenir.	
	Not: Tezgah üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.	
Program levels Act. vls. MCS	VSK 1.5 " <b>Program levels</b> " tuşuna basarak, çok sayıda alt program içeren büyük bir programın yürütülmesi sırasındaki geçerli program seviyesini görüntüleyebilirsiniz. Tezgahın koordinat sisteminden (MCS) iş parçasının koordinat sistemine (WCS), VSK 1.7 " <b>Act vIs.MCS</b> " tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz.	
	Not: Tezgah üreticisi tarafından verilen belgelere bakın.	
	Operatör panelindeki (OP) VSK 1.8 " <b>Extend</b> " tuşuna bastığınızda, bazı tuşların eklendiği dikey tuş çubuğu 2'ye dönersiniz.	
All G functions	VSK 2.2 " <b>All G functions"</b> tuşuna bastığınızda, tüm G işlevleri gösterilir.	
Zoom act. val.	VSK 2.6 " <b>Zoom act. val.</b> " tuşuna bastığınızda, gerçek tüm değerler tam ekran görüntülenir.	
	Operatör panelindeki VSK 2.8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, dikey tuş çubuğu 1'e dönebilirsiniz.	
2.2 Yatay tuş çubuğ Görüntü alanı ver- store	<b>ýu 1 ve 2</b> <b>Açıklama</b> HSK 1.2 " <b>Overstore</b> " tuşu ile programa yönelik teknolojik parametreleri (örn. yardımcı işlevler, eksen ilerlemesi, mil hızı, programlanabilir talimatlar, vb.) NCK'nin ana belleğinde saklayabilirsiniz.	
Prog. cntrl.	HSK 1.4 " <b>Prog. cntrl.</b> " tuşuna bastığınızda, program çalışmasının kontrol edildiği pencere açılır.	
NC Block search	HSK 1.5 " <b>Block search"</b> tuşuna bastığınızda, blok arama penceresi açılır.	
Simult. record.	HSK 1.7 " <b>Simultaneous recording</b> " tuşuna basarak, programlamanın sonucunu görmek üzere iş parçasının işlenmesinden önce veya parça işlenirken programın yürütülmesini grafik olarak görüntüleyebilirsiniz.	

Bölüm 2	"AUTO" İşletim M	odu
Notlar	Görüntü alanı	Açıklama (devamı)
	Prog. corr.	HSK 1.8 " <b>Prog. corr.</b> " (program düzeltme) tuşuna bastığınızda, program editörü açılır.
		Operatör panelindeki " <b>Extend</b> " tuşuna basarak, normal ve genişletilmiş yatay tuş çubuğu arasında geçiş yapabilirsiniz.
	>	İletişim kutusunun bulunduğu satırın sağ tarafındaki bu sembol, genişletilmiş yatay tuş çubuğuna daha fazla tuşun eklenebileceğini belirtir.
	>	Bu sembol, genişletilmiş tuş çubuğunun ekranda gösterildiğini belirtir. "Extend" tuşuna basarak, yeniden HSK 1'e geçebilirsiniz.
	Hand- wheel	HSK 2.6 " <b>Handwheel"</b> tuşuna bastığınızda, eksenleri parametreli tüm el çarklarına atamak üzere kullanılan giriş maskesi ekrana gelir.
	Synch. Action.	HSK 2.7 " <b>Synchr. Action."</b> tuşuna bastığınızda, senkronize edilmiş geçerli eylemleri gösteren ekran açılır.
	AX Settings	HSK 2.8 " <b>Settings</b> " tuşuna bastığınızda, Sinumerik Operate üzerinde manuel işlemlere yönelik ayar yapabileceğiniz bir pencere açılır.

Saklama					Bölüm 3
3.1 "Saklama" İsl	evinin Secilme	si			Notlar
Over- store	HSK 1.2 "Ove penceresini ag	erstore" tuşuna b çabilirsiniz (bkz.	asarak, "Sa aşağıdaki re	klama" esim).	
		-		11/08/12 11:22 AM	
NC/WKS/DOKU/DIN_TURNING_1		SIEM	ENS		
Workpiece Position (mm)		T,F,S			
∞ X 890.000		T ROUGHING_80A	R0.800 Z39.000		
Z 461.000 SP1 0.000	D	F 0.000	A33.000		
SP3 0.000	0	0.000 mm/	min 0.0%		
		Master 0	50%		
Overstore		<u>a</u>	De ble	elete ocks	
				«(	
🖂 Over-	INCL Prog. INC.	Block	► B	Prog.	
store	entri.	search	record.	COTT.	
talimatlar, vb.) NCK'n Parça program belleğ değiştirilmemektedir. Saklama modundayk 3.2 Dikey tuş çubu	in ana belleğind ğindeki program en, işletim mod uğu	de saklayabilirsir Ilar, "Saklama" iş unu değiştireme	iz. levi kullanıl zsiniz.	irken	
Görüntü alanı	Açıklama				
Delete blocks	Daha önce gin " <b>Delete block</b> s	miş olduğunuz b <b>s</b> " tuşuna basara	lokları, VSK ık silebilirsir	( 1.5 niz.	
KK Back	VSK 1.8 " <b>Bacl</b> kapatılır. Şimo önce seçilmiş için "CYCLE S	k" tuşuna bastığı di, işletim modu o programı çalıştır TART" tuşuna b	nızda, penc değiştirilebil maya devaı asın.	ere ir. Daha m etmek	
3.3 Saklama" Pros	sedürü "				
1. "AUTO" işle "Overstore"	etim modunda bi " tuşuna basın. '	ir program açın v " <b>Saklama</b> " penc	e ardından eresi açılır:	HSK 1.2	
2. Gerekli veri	leri ve NC bloğu	unu girin.			
3. <b>"CYCLE ST</b> Programin of Girilen bloki	ART" tuşuna ba çalışmasını "Sa lar çalıştırıldıkta	asın. Girdiğiniz b <b>ıklama</b> " pencere ın sonra, tekrar b	loklar sakla sinde izleye lok ekleyeb	nır. Əbilirsiniz. ilirsiniz.	
4. VSK 8 <b>"Bac</b>	<b>ck</b> " tuşuna basıı	n. "Saklama" per	nceresi kapa	anır.	
5. "CYCLE ST Saklama işl eder.	ART" tuşuna te eminin öncesino	krar basın. de seçilen progra	ım çalışmay	/a devam	
	)porato	South a	7		

Bölüm 4	Program kumand	ası				
Notlar	4.1 "Program kumandası" işlevinin seçilmesi					
	Prog. cntrl.	ğınızda, şağıdaki gibi açılır:				
				11/08/12 11:27 AM		
	NC/UKS/DOKU/DIN_TURNING_1		SIEME	NS		
	Workpiece Position [mm]	1	T,F,S			
	× 890.000		1 D1	39.000		
	Z 401.000 SP1 0.000	0	F 0.000			
	SP3 0.000	0	0.000 mm/min	0.0%		
			Master 0	50% 100		
	NC/UKS/DOKU/DIN_TURNING_1		Program control			
	N10 G34 G30 G18 G00 N20 G00 X200 Z200¶ N30 WORKPIECE(,,,"CYLINDE N40 T="ROUGHING_80A"¶ N50 S240 M4 F0.25¶ N60 LINS=3000¶ N70 CYCLE951(100, 2, -1.6, 0 N80 CYCLE951(100, 0.1, 60, -1) N60 C00 X200 Z200¶	R", 192, 0, -110, -100, 1.6, 0, 1, 2, 0, 0, 12, 60, 60, -60, 1, 2, 0.1, 1	Pril         No axis motion           DRY         Dry run feedrate           RG0         Reduced rapid traw.           M01         Programmed stop 1           M201         Programmed stop 2           DRF         Handwheel offset           SKP         Skip block           SB1: Single block rough			
	Over- store	NC Prog. N cntrl.	C Block	Simult. Prog.		
		Klavyedeki ma menüsünde ge	avi İmleç tuşlarına ba ezinebilirsiniz.	asarak, seçenek		
	Seçeneklerden birini etkinleştirmek veya devre dış bırakmak için, öncelikle bir giriş seçin ve ardından mavi renkli "SELECT" tuşuna basın.					
	Program kumandası	na ait aşağıdaki	seçenekler açılır:			
	Kısaltma/Program kumandası	Kapsam				
	PRT Eksen hareketi yok	Program, yard ile başlatılır ve hareket etmez Programlanmı çıkışları bu şel	lımcı işlev çıkışları v e yürütülür. Bu modd :. ş eksen konumları v kilde kontrol edilir.	e bekleme süreleri la, eksenler /e yardımcı işlev		
		<b>Not:</b> Eksen hareket çalışma ilerlen	ti olmadan programı ne hızı" işlevi ile de d	n işlemesi "Kuru etkinleştirilebilir.		
	DRY Kuru çalışma ilerleme hızı	G1, G2, G3, C hareket hızları değiştirilir. Pro kuru çalışma il	CIP ve CT ile birlikte 1, tanımlı kuru çalışır 19 gramlanmış devir ile 19 lerleme hızı da kulla	programlanan na ilerleme hızı ile erleme hızı yerine nılabilir.		
		<b>Dikkat:</b> Değiştirilmiş ile hızlarını geçek veya tezgahın olabileceğinde etkinken iş paı	erleme hızları izin ve bileceğinden ve bu c hasar görmesine ne n, "Kuru çalışma ile rçalarının işlenmeme	erilen takım kesme la iş parçasının eden rleme hızı" esi gerekir.		

Program kumanda	ası	Bölüm 4
Kısaltma/Program kumandası	Kapsam (Devamı)	Notlar
RG0 Hızı azaltılmış hareket	Hızlı hareket modunda, eksenlerin hareket hızı RG0'a girilen değer kadar düşürülür.	
M01 Programlı durma 1	Programın işlemesi, "M01" ek işlevinin programlandığı her blokta durur. Böylece, iş parçasının işlenmesi sırasında alınmış olan sonucu kontrol edebilirsiniz.	
	<i>Not:</i> Programın devam etmesi için, tekrar "CYCLE START" tuşuna basın.	
Programlı durma 2 (e.g. M201)	Programın işlemesi, "Çevrim sonu"nun programlandığı her blokta durur (örn. "M201" ile).	
	Not: Programın devam etmesi için, tekrar "CYCLE START" tuşuna basın. Görüntü değişebilir. Tezgah üreticisi tarafından verilen talimatlara da bakın.	
DRF El çarkı ofseti	Elektronik el çarkı ile otomatik işletim modunda işlem yapılırken, artışlı sıfır ofsetinin eklenmesini sağlar. Bu işlev, programlı blokta takım aşınmasının dengelenmesi amacıyla kullanılır.	
SB	Bloklar tek tek aşağıdaki şekilde yapılandırılır:	
	<ul> <li>SB 1 – Tek blok, kaba: Program sadece tezgah işlevi gören bloklardan sonra durur.</li> </ul>	
	<ul> <li>SB 2 – Veri bloğu: Program her bloktan sonra durur.</li> </ul>	
	<ul> <li>SB 3 – Tek blok, ince: Program tezgah işlevi gören bloklardan sonra çevrilerde de durur.</li> </ul>	
	Klavyedeki "SELECT" tuşunu kullanarak istediğiniz ayarı seçin.	
	Tezgah kontrol panelindeki (MCP) "SINGLE BLOCK" tuşuna bastığınızda, "Tek blok" işlevi seçilir.	
SKP	Atlanan bloklar, işleme sırasında atlanır.	

Bölüm 4	Program kumand	lası				
Notlar	4.2 Dikey tuş çubuğu					
	Görüntü alanı	Açıklama				
	K Back	VSK 8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, "Program kumandası" penceresine dönersiniz.				
	4.3 Programın çalışmasını kontrol etme					
	1.	" <b>AUTO</b> " işletim modunda ve "Tezgah" işletim alanında, HSK 4 " <b>Prog. cntrl.</b> " tuşuna basın.				
	NC Prog. cntrl.	"Program kumandası" penceresi açılarak, program kumanda seçeneklerini içeren bir liste gösterir.				
	2.	İstediğiniz program kumandasını seçin ( <i>bu modüldeki bölüm 4.1'e bakın</i> ).				
	3. <b>«</b>	VSK 8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, " <b>AUTO</b> " işletim modunda ve " <b>Tezgah</b> " işletim alanında Sinumerik Operate'in ana ekranına dönersiniz.				
	INPUT	<b>İpucu:</b> Blok atlama işleminin sarı renkli " <b>INPUT</b> " tuşu ile onaylanması durumunda, turuncu seçim imleci kaybolur.				
		Mavi renkli " <b>cursor to the left</b> " veya " <b>cursor to the</b> <b>right</b> " tuşu ile seçim moduna dönersiniz.				



#### **Blok** arama

#### Notlar

#### b. Arama işareti

• Arama imleci" penceresine doğrudan program yoluna ait giriş yapılır.

Search pointer					w. calculati	on, w/o approach
Program	Ext	Р	Line	Туре	Target	^
1 : DIN_TURNING_1	MPF	0	0			
2:		0	0			=
3:		0	0	N no.		
4:		0	0	Mark		
5:	Î	0	0	Text		
6:		0	0	SubPrg		
7:		0	0	Line		
8:		0	0			×

Arama hedefi bulunduğu takdirde, hemen başka bir arama yapılabilir. Bu, her **başarılı** arama işleminin ardından yapılabilir.

#### Uyarı:

Çakışmaya neden olmayacak bir başlangıç noktasının, etkin takımların ve diğer teknolojik değerlerin doğru olmasına dikkat edin. Gerektiğinde, takımı kayıtlı bir başlangıç konumuna getirin. Seçili blok arama türüne göre hedef bloğu seçin.



Klavyedeki mavi imleç tuşlarını kullanarak, program bloklarında gezinebilirsiniz.

Aşağıdaki işlevler, dikey tuş çubuğunda bulunmaktadır:

### 5.2 Dikey tuş çubuğu EZMAKSAN



search

Blk sear.

mode

### Açıklamademi

VSK 1 "**Start search**" tuşuna bastığınızda, daha önceden seçmiş olduğunuz arama moduna göre arama başlar. Bulunan hedef (arama metni ile z.B.) aratılan program bloğu ile eşleşene kadar, VSK 1 arka arkaya basın.

VSK 2 "**Blk. sear. mode**" tuşuna bastığınızda, "**Blok arama modu**" penceresi açılır. İki farklı arama modu bulunmaktadır:

Hesaplamalı :

- Hareketsiz : Her koşulda hedef konuma yaklaşabilmek için kullanılır (örn, takım değiştirme konumu). Hedef bloktaki geçerli aradeğerleme kullanılarak hedef bloğun bitiş konumuna veya bir sonraki programlı konuma hareket edilir. Sadece hedef blokta programlanan eksenler hareket eder .
- Hareketli : Her koşulda kontura yaklaşabilmek için kullanılır. Hedef bloktan önceki bloğun bitiş konumu "CYCLE START" ile bulunur. Program, normal çalıştığı zamanki ile aynı şekilde çalışır.
| Blok arama         |  | Bölüm 5 |
|--------------------|--|---------|
| Görüntü alanı      | Açıklama (devamı)  | Notlar  |
|                    | Hesaplamasız :   |         |
|                    | <ul> <li>Ana programda hızlı arama yapmak için<br/>kullanılır. Blok arama sırasında hesaplama<br/>yapılmaz; bir başka deyişle hedef bloğa kadar<br/>hesaplama atlanır. Yürütme için gerekli tüm<br/>ayarların hedef bloktan programlanması gerekir<br/>(örn. ilerleme hızı, mil hızı, vb.).</li> </ul>   |         |
| Higher<br>level    | VSK 3 " <b>Higher level</b> " tuşuna bastığınızda, program seviyesi bir üst seviyeye çıkar.  |         |
| Lower<br>level     | VSK 4 " <b>Lower level</b> " tuşuna bastığınızda, program seviyesi bir alt seviyeye iner.  |         |
| Search<br>for text | VSK 5 " <b>Search for text</b> " tuşuna bastığınızda,<br>"Arama" penceresi açılır. "Direction" alanına arama<br>yönünü ve "Text" alanına arama metnini girdikten<br>sonar, VSK 8 " <b>OK</b> " tuşuna basıp aramayı başlatın.<br>Başarılı bir aramanın ardından, VSK 8 " <b>Continue</b><br><b>search</b> " tuşuna basarak aynı arama parametresi<br>için tekrar arama yapabilirsiniz.<br>VSK 7 " <b>Cancel</b> " tuşuna bastığınızda, arama iptal<br>edilebilir. Yeni arama parametreleri ile yapılacak<br>yeni arama, VSK 4 " <b>Search</b> " tuşu ile başlatılabilir. |         |
| Interrupt<br>point | VSK 6 " <b>Interrupt point</b> " tuşuna bastığınızda yarıda kesilen program, " <b>RESET</b> " tuşuna basılarak tekrar çalıştırılır.  |         |
| Search<br>pointer  | İstediğiniz program parçasına VSK 7 " <b>Search</b><br><b>pointer</b> " tuşuna basarak derhal atlayabilirsiniz.<br>Aşağıdaki seçenekler, " <b>Search pointer</b> "<br>penceresinde bulunan bir listede yer almaktadır:   |         |
|                    | <ul> <li>Program<br/>Yüklenen programın adı otomatik olarak girilir</li> </ul>   |         |
|                    | Ext.     Dosya uzantısı  |         |
|                    | <ul> <li>P<br/>Geçiş sayacı: Program bölümü birkaç kez<br/>tekrarlandıysa, buraya işlemin devam edeceği<br/>geçiş sayısını girebilirsiniz</li> </ul>   |         |
|                    | <ul> <li>Line<br/>Kesilme noktası için otomatik olarak doldurulur</li> </ul>   |         |
|                    |  |         |
|                    |  |         |
|                    |  |         |

Bölüm 5	Blok arama	
Notlar	Görüntü alanı	Açıklama (devamı)
		<ul> <li>Tip <ul> <li>N no.: Block number</li> <li>Label: Jump label</li> <li>Text: Text string</li> <li>Subprg.: Subprogram call</li> <li>Line: Line number</li> </ul> </li> <li>Search target <ul> <li>Arama hedef noktası, programda işlemin başlayacağı noktadır</li> </ul> </li> </ul>
	K Back	VSK 8 " <b>Back</b> " tuşuna bastığınızda, "Arama" pencere kapanır.
	5.3 Blok arama bas	şlatma
	1. Reset Cycle Stop	İstenilen bir program seçilerek, işleme " <b>RESET</b> " veya " <b>CYCLE STOP</b> " ile durdurulur veya kumanda birimi genellikle RESET konumundadır.
	2. Block search	" <b>AUTO</b> " işletim modunda ve "Tezgah" işletim alanında, HSK 5 " <b>Block search</b> " tuşuna basın.
	Basit arama hedefi	Diğer adımlar için aşağıya bakın: tanımı: demi
	1. – 2.	Adım 1 ve 2 (yukarı bakın).
	3.	İmleci, belirli bir program bloğunun üzerine getirin.
	Search for text	- VEYA - VSK 5 " <b>Search for text"</b> tuşuna basarak, arama yönünü seçin, arama metnini girin ve VSK 8 " <b>OK</b> " tuşu ile onaylayın.
	4. Start	VSK 1 "Start search" tuşuna basın.
		Arama başlar. Belirttiğiniz arama modu dikkate alınır (arama hedefi penceresinin mavi renkli başlık çubuğunun üzerinde gösterilir). Hedef bulunu bulunmaz, geçerli blok " <b>Program</b> " penceresinde gösterilir ve işaretlenir.
	5. Start search	Bulunan hedefin (örneğin, metin ile arama yaparken) program bloğu ile eşleşmemesi durumunda, hedefinizi bulana kadar " <b>Start search</b> " tuşuna basmaya devam edin.
	6. Cycle Start	"CYCLE START" tuşuna iki kez basın. İşlem, tanımlı konumdan çalışmaya devam eder.

Blok arama		Bölüm 5
Arama hedefi olaral	k kesilme noktası:	Notlar
1 2.	Adım 1 ve 2 (yukarı bakın).	
3. Interrupt	VSK 6 "Interrupt point" tuşuna basın.	
point	Kesilme noktası yüklenir.	
4. Higher level Lower level	VSK 3 " <b>Higher level</b> " ve VSK 4 " <b>Lower level</b> " tuşları bulunuyorsa, bunları program seviyesini değiştirmek üzere kullanın.	
5. Start search	VSK 1 " <b>Start search</b> " tuşuna basın.	
	Arama başlar. Belirttiğiniz arama modu dikkate alınır (arama hedefi penceresinin mavi renkli başlık çubuğunun üzerinde gösterilir).	
	Arama ekranı kapanır. Hedef bulunu bulunmaz, geçerli blok " <b>Program</b> " penceresinde gösterilir ve işaretlenir.	
6. Cycle Start	Tezgah kontrol panelindeki (MCP) " <b>CYCLE</b> <b>START</b> " tuşuna iki kez basın.	
	Program, kesilme noktasından çalışmaya başlar.	
Arama işareti ile he	def arama:	
	Adım 1 ve 2 (yukarı bakın).	
3. Search	VSK 7 "Search pointer" tuşuna basın.	
	"Arama işareti" penceresi açılır.	
4.	Programın yanı sıra gerektiğinde alt programların yolunun tamamını da giriş alanlarına girin.	
5. Start	VSK 1 " <b>Start search</b> " tuşuna basın.	
search	Arama başlar. Belirttiğiniz arama modu dikkate alınır (arama hedefi penceresinin mavi renkli başlık çubuğunun üzerinde gösterilir).	
	Arama ekranı kapanır. Hedef bulunu bulunmaz, geçerli blok "Program" penceresinde gösterilir ve işaretlenir.	
6 Cycle Start	Tezgah kontrol panelindeki " <b>CYCLE START</b> " tuşuna iki kez basın.	
	İşlem, tanımlı konumdan çalışmaya devam eder.	



Eş zamanlı kayıt			Bölüm 6
6.3 Programın eş zamanlı olarak kaydedilmesi			Notlar
İş p	arçasının işlenm	nesinden önceki eş zamanlı kayıt	
1.	Auto	"AUTO" işletim moduna bir program ekleyin.	
2.	NC Prog. cntrl.	HSK 1.4 " <b>Prog. cntrl.</b> " tuşuna basarak, " <b>PRT No</b> <b>axis motion</b> " ve " <b>DRY Dry run feedrate</b> " onay kutularını işaretleyin. Program, eksen hareketi olmadan yürütülür. Programlı ilerleme hızı, kuru çalışma ilerleme hızı ile değiştirilir.	
		-VEYA -	
		"DRY Dry run feedrate" kutusunun seçimini kaldırın.	
		Eş zamanlı kayıt, programlı ilerleme hızı ile gerçekleştirilir.	
3.	Simult.	<ol> <li>HSK 7 "Simultan. record." tuşuna basın.</li> <li>"Eş zamanlı kayıt" penceresi açılır.</li> </ol>	
4.	Cycle Start	Tezgah kontrol panelindeki (MCP) " <b>CYCLE START</b> " tuşuna basın. Program tezgahta çalışmaya başlar ve ekranda grafik olarak görüntülenir.	
5.	Cycle Stop	İşlemeyi durdurmak için " <b>CYCLE STOP</b> " tuşuna ve "Eş zamanlı kayıt" penceresini kapatmak için de tekrar HSK 7 " <b>Simultan. record.</b> " tuşuna basın.	
İş p	arçasının işlenm	nesi sırasındaki eş zamanlı kayıt	
1.	Auto	"AUTO" işletim moduna bir program ekleyin.	
2.	Simult. record.	<ol> <li>HSK 7 "Simultan. record." tuşuna basın.</li> <li>"Eş zamanlı kayıt" penceresi açılır.</li> </ol>	
3.	Cycle Start	Tezgah kontrol panelindeki (MCP) " <b>CYCLE START</b> " tuşuna basın. İş parçasının işlenmesine başlanır ve bu grafik olarak ekrana yansıtılır.	
4.	Cycle Stop	Kaydı durdurmak ve "Eş zamanlı kayıt" penceresini kapatmak için de tekrar " <b>CYCLE STOP</b> " tuşuna ve HSK 7 " <b>Simultan. record.</b> " tuşuna basın.	

Bölüm 7	Program düzeltme		
Notlar	Kumanda tarafından parça programdaki yazım hatası fark edilince, program kesilir ve yazım hatası alarm satırında gösterilir.		
	Kumandaya bağlı olarak, " <b>Program düzeltme</b> " işlevin kullanarak aşağıdaki düzeltme işlemlerini yapabilirsiniz.		
	<ul> <li>STOP modu: Sadece henüz yürütülmeye başlanmamış program satırları düzenlenebilir.</li> </ul>		
	RESET durumu: Tüm program satırları düzenlenebilir		
	Not: " <b>Program düzeltme</b> " işlevi sadece NC belleğindeki parça programlar için geçerlidir, dışarıdan çalıştırılamaz (örn, USB ile).		
	7.1 Program düzeltme" işlevinin seçilmesi "		
	Prog. corr.HSK 1.8 "Prog. Corr." tuşuna bastığınızda, program düzeltme penceresi gerekli düzeltmelerin yapılması için açılır. Bkz. modül M601 ve M605 "Programlama Yapmaya İlişkin Temel Bilgiler".		
	20.05.2011 AUTO NC/UKS/TEST/ST_SPIGOT 1 Select		
	P       N5       Program header       Image: Construction of the state of the		
	N25     Stock removal     VVV     T=FINISHING_35 F0.15/rev V=300m Face X0=48     Search       N30     Contour     CONTOUR_SPIGOT_EXT     Stock removal     VVV     T=FINISHING_35 F0.15/rev V=300m       N40     Groove     V+VVV     T=PLUNGE CUTTER_3 F0.2/rev V=180m X0=60     Mark     Mark		
	Total time: 05: 34.3		
	Paste		
	Cut		
	> Turne I Cont Turne II Cont		
	Edit Drilling range ing turn. Milling turn ous lation ecute		
M522	Sayfa 18 828D/840Dsl SINUMERIK Operate		



Bölüm 8	Ayarlar		
Notlar	8.3 Otomatik mod ayarları" için Parametreler		
	Otomatik işlemler için tüm yapılandırmalar, "Otomatik mod ayarları" penceresinden yapılabilir.		
	Parametre	Birim	Anlamı
	Kuru çalışma ilerleme hızı DRY	[mm/ dak ]	Burada tanımlanan ilerleme hızı, program kumandasından "DRY dry run feedrate" öğesini seçmiş olmanız durumunda programın çalışması sırasında programlı
	Hızı azaltılmış hareket RG0	[%]	Buraya girilen bu değer, program kumandasında "RG0 reduced rapid traverse" öğesini seçmiş olmanız durumunda hızlı hareketi girilen değer doğrultusunda azaltır.
	Ölçüm sonucunun gösterilmesi automatically		Bir MMC komutu kullanarak, ölçüm sonuçlarını parça programda görüntüleyebilirsiniz: Kontrol komuta ulaştığında, otomatik olarak "Tezgah" işletim alanına atlar ve ölçüm sonuçlarını içeren pencere görüntülenir.
	Manual		Ölçüm sonuçlarını içeren pencere, "Measurement result" tuşuna basılarak açılır.
		T E Z	

# Tornalama için aynalama, ofset, döndürme, ölçeklendirme

# 1 Kısa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülde, programdaki etkin iş parçasının sıfır noktasını kaydırmayı, koordinat sistemini ölçeklendirmeyi ve program sırasına bekleme süresi eklemeyi öğreneceksiniz.

#### Modülün tanımı :

Bu modülde, koordinat sisteminin programlanabilir işleyişi ve bekleme sürelerinin kullanılması açıklanmaktadır.

#### İçindekiler :

Ofsetler hakkında genel bilgi

Koordinat sisteminin ofseti

Koordinat sisteminin ölçeklendirilmesi

Bekleme süresi

Özet



# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate





### M510



Bölüm 2	Ofsetler hakkında genel bilgi
Notlar	" <b>Çerçeve</b> " terimi, tezgahtaki koordinat sisteminin kullanılmasına imkan veren hesaplama kuralını ifade etmektedir.
	Programlı talimatlar sayesinde kullanıcı, örneğin, belirtilen koordinat sistemini kaydırabilir veya ölçeklendirilebilir.
	Örnek : N150 TRANS Z-10 Mutlak ofset
	N200 ATRANS Z-5 Artışlı ofset
	N240 ASCALE X0.5 X ekseninin ölçeklendirilmesi
	Artışlı Ekseni ölçeklendirme faktörü A = Ek
	Çerçevelerin programlanmasında aşağıdaki kurallar uygulanır :
	<ul> <li>Programlı çerçeveler daima programda etkinleştirilen son iş parçasının sıfır noktasını ifade eder, örn. G54.</li> </ul>
	Talimatın tekli bir bloğa eklenmesi gerekir.
	<ul> <li>Programda göründükleri sırada yürütülürler.</li> </ul>
	<ul> <li>Önlerinde "A" bulunmayan talimatlar (örn. TRANS Z-10) değiştirme Çerçeveleridir, bir başka deyişle programda daha önce kullanılmış olan diğer tüm Çerçeve talimatlarını silerler.</li> </ul>
	<ul> <li>Önde bulunan "A", ek talimatları belirtir. Programda şimdiye dek kul- lanılmış etkin tüm Çerçeve talimatlarını geliştirirler, bir başka deyişle hiçbir çerçeve talimatını iptal etmezler (örn. ATRANS Z-5).</li> </ul>
	<ul> <li>Tüm çerçeve talimatları moda bağlı olarak etkinleşir.</li> </ul>
	<ul> <li>Etkin Çerçeveler, sıfırlamak için (orijinal iş parçası sıfır noktasına dönül- mesidir), sadece bir değiştirme Çerçevesi (örn. TRANS), veya "M30" veya manuel olarak "RESET" programlayabilirsiniz.</li> </ul>

Koordinat sisteminin ofs	Bölüm 3	
Tekrarlanan işleme işlemlerin gerçekleştirilmesine izin verm noktası programlanabilir.	Notlar	
ATRANS e.g. G54 Geçerli iş parçası sıfır noktası olarak adlandırılan sıfır noktası ofseti	mutlak	
Programlama örneği :	Acıklama :	
N10 G18 G54	Tornalama düzlemi G18 ve Sıfır noktası G54 etkin	
 N80 TRANS Z-10 N90 G00 X0 Z2	Sıfır noktası Z-10'a kaydırıldı (ofset) Şu an geçerli olan koordinat noktası X0 ve Z2'ye hızlı hareket	
Şu an geçerli iş parçasının sıfır noktası veya önceden etkinleştirilmiş Çerçeveler olarak adlandırılan ek sıfır noktası ofseti		
Draggeniama ärnaži .		
N10 G18 G54	Açıklama :	
 N80 TRANS Z-10 N90 G00 X0 Z2		
 N200 ATRANS Z-5	Daha önce N80 bloğunda kaydırılmış nokta,	
N210 G00 X0 Z2	Z yönünde bir -5 mm daha kaydırılır. Şu an geçerli olan koordinat noktası X0 ve Z2've bizli barekot	
N250 TRANS	Tüm çerçeveleri iptal eder, G54 tekrar etkin	
N260 G00 X200 Z300 	10911	

Bölüm 3	Koordinat sisteminin ofseti
Notlar	Pulların üretilmesi, programlama örneği olarak alınmıştır. Sıkma sürelerinin kısaltılması için, üç pulun bir ayarda işlenmesi ve ardından çubuğun ileri itilmesi ve programın tekrarlanması gerekir. Çıkıntılı kısmın, 40 mm'lik ham parça çapı olması gerekir. Sıkma çıkıntı uzunluğunun en az 45 mm olması gerekir. Ayırma takımının uzunluğu da 3 mm olmalıdır.
	<ul> <li>Pul 1</li> <li>Aşağıdaki teknoloji kullanılmaktadır:</li> <li>1. Z0.1 yönüne bakmaktadır.</li> <li>2. Düzlemsel yüzeyin ve çap 18'in tornalanmasını R1,5 ile bitir.</li> <li>3. Çap 16'yı karot matkap kullanarak del.</li> <li>4. Pulu ayır.</li> <li>5. Sıfır noktasını Z yönünde 8 mm daha kaydır.</li> <li>6. Tüm işlemleri 2 kez tekrarla.</li> <li>7. Ofseti sıfırla ve programı sonlandır.</li> <li>8. 45 mm'lik bir çıkıntıya çubuğun ilerlemesi sonucu yenilenmiş program başlar.</li> </ul>
	Aşağıdaki editör özeti, programın alt parçasını göstermektedir. N160 T10 Karot matkap Çapı = 16 N170 G97 S2500 F0.15 M4 D1 emi N180 G00 X0 Z3 M8 N190 G01 Z-7 N200 G00 Z3 N210 G00 X200 Z300 N220 T3 Karot matkap Çapı = 16 N200 G00 X200 Z300 N220 T3 Karot matkap Çapı = 16 N200 G00 X200 Z300 N220 T3 Karot matkap Çapı = 16 N200 G00 X200 Z300 N220 T3 Karot matkap Çapı = 16 N200 G00 X200 Z300 N210 G00 X40 Z-4 N250 G01 X14 N260 G00 X40 Z-4 N250 G01 X14 N260 G00 X40 N270 ATRANS Z-8 Set Kofset N280 REPEAT LBL14 P2 Set Kofset N280 REPEAT LBL14 P2 Set Korset N300 G00 X200 Z300 N310 M30 N270 bloğundaki ofset ek olmalıdır, çünkü döngünün tekrar nedeniyle daima kendini ifade eder. Not : Bu bölümün özet kısmında, programın tamamı gösterilmektedir.
M510	Saufa 6 929D/940Dcl SINI IMERIK, Oppreto

Koordinat sisteminin ölçe	Bölüm 4		
Bazı durumlarda, koordinat si olabilir.	Notlar		
Bu özellik sayesinde, geomet çeşitli boyutlarda programlana paylarına sahip kalıplar.	rik olarak benzer şekillere sahip iş parçası abilir, örn. parça grupları veya farklı büzülme		
Etkin iş parçası sıfır noktas olarak adlandırılan koordin sisteminin mutlak ölçeklene	ı at dirilmesi Code SCALE X… Z…		
Buradaki "X" ve "Z" değerleri, küçültüldüğü faktörlerdir.	koordinat sisteminin büyültüldüğü veya		
Her eksen için farklı ölçeklene sistemine neden olur.	dirme faktörü girilmesi, bozuk bir koordinat		
<b>Not:</b> Ölçeklendirmenin ardından to aşınma düzeltme değerleri 1:	əlerans boyutlarının tornalanması, takım 1 olmayacağından zorluk yaratabilir.		
Programlama örneği :	Açıklama :		
N10 G18 G54	Tornalama düzlemi G18 ve Sıfır noktası G54		
N20 G00 X200 Z300	etkin,		
 N40 SCALE X0.5 Z0.5 N50 G00 X44 Z0 <i>Z0,</i>	Ölçek, her iki eksen için de yarıya indirilir , X14 kontur noktasına hızlı hareket		
<b>Dikkat !</b> Fiziksel olarak takımlar X22'y	e hareket eder!!!		
Etkin iş parçası sıfır noktas veya Çerçeveler ile seçilen geçerli koordinat sistemi ol adlandırılan ek koordinat si ölçeklendirilmesi	ı arak steminin Code ASCALE X Z		
Programlama örneği :	a örneği : Aç <i>ıklama :</i>		
N10 G18 G54 N20 G00 X200 Z300 N30 TRANS Z-10	Sıfır noktası Z-10'a kaydırıldı		
 N40 ASCALE X0.5 Z0.5	N30'dan gelen her iki eksenin yarıya indiri len ölçeği geçerli		
828D/840Dsl SINUMERIK Operate	Sayfa 7	M510	

Bölüm 4	Koordinat sisteminin ölçeklendirilmesi		
Notlar	Ölçeklendirme talimatının açıklanması amacıyla, bölüm 2'deki benzer pulların işlemesi kullanılmaktadır.		
	Bunlar, her iki eksende de daha küçüktür. Değerlendirilmiş ölçek faktörleri çap için 0,737 ve Z ekseni için 0,75'tir.		
	Genellikle geçerli formül : Ölçeklendirme faktörü = Ölçeklendirmeden sonraki boyut ölçeklendirmeden önce boyut ile bölünür 28 / 38 = 0,737		
	<b>Not:</b> Ham parça malzemesi, 30mm çaplı çıkıntılı bir parçadır. Çıkıntının en az 40mm olması gerekir. Tekrar genişliği 3mm olan ayırma takımı kullanılır .		
	Pul 2		
	<ul> <li>Ø28</li> <li>Ø28</li> <li>Ø16</li> </ul> Teknoloji pul 1 için olan teknolojiyle aynıyken, programa ölçeklendirme eklenir.		
	ΤΕΖΜΛΚ ΣΛΝ		
	Akademi Editör özetinde, ölçeklendirme takım değişiminden önce gerçekleşir.		
	N10 G18 G54 G64 LIMS=4000 N20 SCALE X0.737 Z0.737 ; Ölçeklendirme N30 LBL14:		
	N40 G00 X300 Z400 N50 T1 ; Kaba işleme takımı N60 G96 S160 F0.2 M4 D1 N70 G00 X44 Z0.2 M8 N80 G01 X-1.6 N90 Z3 N100 G00 G42 X14 Z2		
	N110 G01 Z0 N120 X38 RND=1.5 N130 Z-8 N140 X42		
	N150 G00 G40 X200 Z300 N160 T10 ; Karot matkap Ø16		
	<b>Not:</b> Ölçeklendirme her yöne uygulandığından, takım taşıyıcısı ölçeklendirilmemiş koordinat sisteminde olduğu gibi artık aynı fiziksel noktaya hareket etmez .		
	Tüm program özeti, özet kısmında gösterilmektedir.		

Koordinat sisteminin ofseti		Bölüm 5
Örneğin, yongalar kırıksa veya takımlarıı arasına bekleme süresi eklenebilir.	Notlar	
Saniye olarak bekleme süresi (("F", G04	o <b>de G04 F</b> ile bağlantılı bekleme süresidir)	
Devir olarak bekleme süresi Code (("S", G04	<b>G04 S</b> ile bağlantılı mil devrinin sayısıdır)	
Bekleme sürelerinin programlanma işlen önceden bilinen program "WASHER2.MI	ninin gösterilmesi amacıyla, daha PF" kullanılmaktadır.	
N250 bloğundan N270 bloğuna geçiş 0,8 ardından gerçekleşir; çip kırılır.	5 saniyelik kısa bir sürenin	
In case of relatively small diameters this N210 G00 X200 Z300	time is sufficient for chip breaking.	
N220 T3 ; Ayir N230 G96 S140 F0.1 M4 D2 ; Sağ N240 G00 X40 Z-4	kesme kenarı etkin	
N260 G04 F0.5 ; Bek N270 G01 X22	eme süresi 0,5 san	
N280 G04 S5 N250 G01 X14 N260 G00 X40	eme süresi 5 devir T E Z M A K S A N Akademi	
Nispeten küçük çaplarda, bu süre çipin k devir sayısı bekleme süresi ile kıyasland	ırılması için yeterlidir. Yüksek ığında bu durum açıkça görülür.	
Çapın büyük olması durumunda, blokları değiştirilmesi daha avantajlı olabilir.	n süreden bağımsız olarak	
Takım hedef noktada belirli bir devir sayı boşaltılması onaylanabilir.	sı boyunca kaldığında, takımın	
<b>Not:</b> "F" ilerleme "S" hız adreslerinin daha önu veya sürekli kesme hızı her durumda etk		
Tüm program, özet kısmında gösterilmel	ktedir.	

Bölüm 6	Özet
Notlar	Pul 1 programı
	N10 G18 G54 G64 LIMS=4000 N20 ;.Ölçeklendirme yok N30 LBL14: N40 G00 X200 Z300
	N50 T1       ; Kaba işleme takımı         N60 G96 S160 F0.2 M4 D1
	N150 G00 G40 X200 Z300 N160 T10 ; Karot matkap Ø16mm N170 G97 S2500 F0.15 M4 D1 N180 G00 X0 Z3 M8 N190 G01 Z-7 N200 G00 Z3 N210 G00 X200 Z300 F 7 M A K S A N
	N210 G00 X200 Z3001 E Z M K 3 M K N220 T3 N230 G96 S140 F0.1 M4 D2 ; Sağ kesme kenarı etkin N240 G00 X40 Z-4 N250 G01 X14 N260 G00 X40
	N270 ATRANS Z-8 ; Ek ofset
	N290 TRANS ; Tüm Çerçeveleri iptal et N300 G00 X200 Z300 N310 M30

Özet		Bölüm 6
Pul 2 programı		Notlar
N10 G18 G54 G64 LIMS=4000 N20 <b>SCALE X0.737 Z0.737</b> N30 LBL14: N40 G00 X300 Z400	; Ölçeklendirme	
N50 T1 N60 G96 S160 F0.2 M4 D1 N70 G00 X44 Z0.2 M8 N80 G01 X-1.6 N90 Z3	; Kaba işleme takımı	
N100 G00 G42 X14 Z2 N110 G01 Z0 N120 X38 RND=1.5 N130 Z-8		
N140 X42 N150 G00 G40 X200 Z300 N160 T10 N170 G97 S2500 F0.15 M4 D1 N180 G00 X0 Z3 M8	; Karot matkap Ø16mm	
N190 G01 Z-7 N200 G00 Z3 N210 G00 X200 Z300 N220 T3 N230 G96 S140 F0.1 M4 D2 N240 G00 X40 Z-4	; Ayırma takımı 3 mm genişliğinde ; Sağ kesme kenarı etkin	
N250 G01 X14 N260 G00 X40 N270 <b>ATRANS Z-8</b> N280 <b>REPEAT LBL14 P2</b> N290 TRANS	; Ek ofset ; Tekrarla ; Tüm Çerçeveleri iptal et	
N300 G00 X200 Z300 N310 M30		

Bölüm 6	Özet	
Notlar	Pul 2 için bekleme süreli program	
	N10 G18 G54 G64 LIMS=4000 N20 <b>SCALE X0.737 Z0.737</b> ; Ölçeklendirme N30 LBL14: N40 G00 X300 Z400	
	N40 000 X300 2400         N50 T1       ; Kaba işleme takımı         N60 G96 S160 F0.2 M4 D1         N70 G00 X44 Z0.2 M8         N80 G01 X-1.6         N90 Z3         N100 G00 G42 X14 Z2         N110 G01 Z0         N120 X38 RND=1.5	
	N130 Z-8 N140 X42 N150 G00 G40 X200 Z300 N160 T10 ; Karot matkap Ø16mm	
	N180 G00 X0 Z3 M8 N190 G01 Z-7 N200 G00 Z3 N210 G00 X200 Z300 T F 7 M A K S A N	
	N220 T3 N230 G96 S140 F0.1 M4 D2 N240 G00 X40 Z-4 N250 G01 X30	
	N260 <b>G04 F0.5</b> ; Bekleme süresi 0,5 san N270 G01 X22	
	N280 <b>G04 S5</b> ; Bekleme süresi 5 devir N250 G01 X14 N260 G00 X40	
	N270 ATRANS Z-8; Ek ofsetN280 REPEAT LBL14 P2; TekrarlaN290 TRANS; Tüm Çerçeveleri iptal etN300 G00 X200 Z300N240 M22	
	N310 M30	

# 1 Kısa tanım

#### Modülün amacı :

Bu modülde, ShopTurn ile programlamaya ilişkin daha fazla alıştırma yapma ve şimdiye kadar edinilen programlama bilgilerini pekiştirme imkanı sunulmaktadır.

#### Modülün tanımı :

Bu modül, şimdiye kadarki modüllerde kullanılan tüm çizimleri ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesine yardımcı olacak iş parçalarına ait ek çizimleri içermektedir.

TEZMAKSAN

Akademi

#### İçindekiler :

- Atölye çizimleri
  - Civata\_1
  - Civata\_2
  - Şaft\_1
  - Ada\_1
  - Pin
  - Kademeli şaft
  - Kontur ada
  - Mafsallı mil
  - Kuka
  - Çekirdek
  - Böbrek
  - Bağlantı mili
  - Kontur mil örneği
  - Göbek

# 828D/840Dsl SINUMERIK Operate

M701



### M701













### 2.5 Kademeli şaft

### 100 70 60 45 35 30 17 DIN76 Ø50 M30x2 06Ø Ø40 Ø60 Ø70 $\sim$ R V ₽. P2 mi ↑× → z <u>0,</u>5x45° 2x45° 2x45°

Notlar

Bölüm 2
















